


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčenie o registrácii - Časť II / Registreringsattest. Del II / Registreringsintyg. Del II /
Αδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudzimas. II. daļa / Forgalmi engedély. II. rész / Certificat de înmatriculare. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II /
Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II /
Rejsteröintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Anteiliges Kennzeichen	M MB1339	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	01.06.2021	(1) Anzahl der Vorhalter 1
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Beingröbl	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)	Margareta	
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Reifenstuelstr. 14 80469 München	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	31.05.2022	Datum

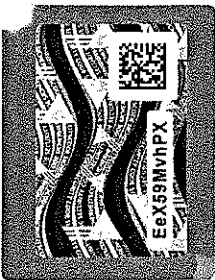

Landeshauptstadt München
KFZ-Zulassung
Kreisverwaltungsreferat
80686 München

München, 31.05.2022

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GG562003

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	TOYOTA		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	XAS(EU,M)			
D.2	Variante	AXAL52(N)			
	Version	AXAL52L-ANXMBW(1E)			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	TOYOTA RAV4			
(7)	Handelsbezeichnung	TOYOTA EUROPE (B)			
(1)	Code (2)	5013	(2.2) Code (2.2) mit Prüfziffer	AMP 00021 7	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	JTMW53FV70D012428		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	X
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art der Auflast	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug- klasse und des Antriebs	Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl. Kombi Limousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsbehörde)	
R	Farbe des Fahrzeugs	Grau		(11) Code zur F.	7
P.1	Reisenumfang in cm ²	2487	P.2 Kennzeichnung in kW P.4 Kennzeichnung in kW bei min ⁻¹	131/5700	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Benzin/E		(10) Code zur P.3	0008
K	Nummer der EG-Typ- genehmigung oder ABE	e6*2007/46*0289*04		(6) Datum von	14.08.2020
(17)	Modell zur Betriebs- erlaubnis	K		Datum: Unterschrift:	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde: Bish. Zulassungsbesche. Teil II / bish. Fahrzeugbriefnr: GC818702-Briefvermerk: entwertet und eingezogen/ausgehändigt				

(Maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



[illegible]

FD-302 (Rev. 7-2-62)



October

154344

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

உலக அமைதி

908260

Marshall

Reiferschleier, 14
60469 München

Notes and References

06.2024	Übung	31.05.2022
---------	-------	------------

6.4.6 Der Lehrer der Zulassungsausschreibung wird als Mitglied des
 Ausschusses bezeichnet.

1	01.06.2021	5013	ANP00021	7	2	1	1315700	180
2	M1	AC			4600		1855	
3	ITMWS3FV70DD012428		X		1685		-1665	
4	TOYOTA							
5	XAS(EU,M)				70		-	
6	AXAL52(IN)				128	2135	2135	
7	AXAL52L-ANXMBW(1E)				1150	1150	-	
8					1150	1150	-	
9	TOYOTA RAV4				70	2500	69	
10	TOYOTA EUROPE (B)				800	750	5	-
11	Fz.2.Pers.bef.b.8 Spl.				225/60R18 100H B C1			
12	Komblimousine				225/60R18 100H B C1			
13	715/2007*2018/1832AP				-			
14	EURO6:WLTP:AP/PI/CI: M.N1.1				Grau		7	
15	Hybr.Benzin/E				e6*2007/46*0289*04			
16	0008	36AP	2487		14.08.2020	K	G6562003	

GUTACHTEN / KALKULATION NR 717

28.07.2025

LACKIERUNG

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 290.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC 2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
3520	HECKKLAPPE	NEUTEILLACK ST I	19	551.00
3790	ABSCHLUSSBLECH	REPARATURLACK ST III	10	290.00
3760	BODENBLECH H	INNENTEILLACK ST II	10	290.00
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17	493.00
KN	ZUSCHLAG FARBMUSTER		3	87.00
KN	ZUSCHLAG FARBE MISCHEN		3	87.00

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.06.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581		STOSSFAENGER H	52159 42932	425.22
2591	2 X	CLIP BEFESTIGUNG L	90467 07215	4.47
2592	2 X	CLIP BEFESTIGUNG R	90467 07215	4.47
2595	2 X	CLIP BEFESTIGUNG L	90467 07215	4.47
2596	2 X	CLIP BEFESTIGUNG R	90467 07215	4.47
2597		DICHTUNG ABDECKUNG U	52151 42010	25.16
2599		SCHRAUBE L	90159 60621	1.40
2600		SCHRAUBE R	90159 60621	1.40
2601		CLIP BEFESTIGUNG L	90189 06242	1.64
2602		CLIP BEFESTIGUNG R	90189 06242	1.64
2603		FESTSTELLER L	76829 60020	1.36
2604		FESTSTELLER R	76829 60020	1.36
2605	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	4.70
2606	4	MUTTER	90183 05040	8.38
2613		FESTSTELLER L	76828 60030	2.95
2614		FESTSTELLER R	76828 60030	2.95
2623		HALTER L I STOSSF H	52563 42050	91.97
2624		HALTER R I STOSSF H	52562 42060	91.97
2625		HALTER A L STOSSF H	52156 42050	65.84
2626		HALTER A R STOSSF H	52155 42050	65.84
2627	2	CLIP BEFESTIGUNG L	90189 06242	3.28
2628	2	CLIP BEFESTIGUNG R	90189 06242	3.28
2629	2	SCHRAUBE L	90159 60621	2.79
2630	2	SCHRAUBE R	90159 60621	2.79
2631	2 X	SCHRAUBE L	90159 50311	3.84
2632	2 X	SCHRAUBE R	90159 50311	3.84
2640		TRAEGER STOSSF H	52023 42070	215.90
2665	2 X	SCHRAUBE STOSSF H	52599 68030	8.53
2666	2 X	SCHRAUBE STOSSF H	90159 60477	3.84
2667	4 X	SCHRAUBE STOSSF H	90167 50063	5.59
2668	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	90189 06228	3.78
2669	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	4.70
2670	6	CLIP BEFESTIGUNG	75392 35220	21.87
2671		SENS H M L PARKHILFE	:89341 60060C3	164.66
2672		SENS H M R PARKHILFE	:89341 60060C3	164.66
2673		SENSOR H A L PARKH	:89341 60060C5	164.66
2674		SENSOR H A R PARKH	:89341 60060C5	164.66
2679	6 X	SCHRAUBE H	91674 A1022	16.38

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

GUTACHTEN / KALKULATION NR 717 28.07.2025

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2931		HECKKLAPPE	67005 42670	1680.53
2957	2	AUFKLEB U HECKKLAPPE	67837 42050	5.11
2958		AUFKLEB U HECKKLAPPE	67837 52040	2.64
2987		ZIERBLENDE HECKKL	76802 42140	229.40
2991		FESTSTELLER L	76827 42050	7.73
2992		FESTSTELLER R	76826 42140	7.73
2994	2	DICHTUNG	76824 42030	20.04
2995		DICHTUNG	76823 42030	10.02
3013		SCHRIFTZUG "TOYOTA"	75441 42110	50.27
3014	4	CLIP BEFESTIGUNG	90467 05171	6.86
3015		EMBLEM H	75403 42060	66.00
3017	4 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467 09206	9.91
3019		SCHRIFTZUG MODELL	75431 42180	50.27
3022		SCHRIFTZUG MOTOR	75445 42060	50.27
3048	4	CLIP BEFESTIGUNG	90467 09232	9.35
3049	6	SCHRAUBE	90119 06993	11.35
3050	3 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467 09206	7.43
3051	2	MUTTER	90179 06349	6.99
3053	6	MUTTER	94151 80600	10.29
3054	3 X	DTG-SATZ SPOILER H	76872 42060	45.00
3055	7 X	DTG-SATZ SPOILER H	76872 42060	104.99
3056	4 X	DTG-SATZ SPOILER H	76873 42020	59.99
3063	2	SCHRAUBE L	90119 06871	3.78
3064	2	SCHRAUBE R	90119 06871	3.78
3065	3	CLIP BEFESTIGUNG L	90467 08224	5.14
3066	3	CLIP BEFESTIGUNG R	90467 08224	5.14
3071	4	MUTTER	90179 06362	5.59
3072	4	SCHRAUBE	90105 06344	5.59
3160		KLEBESATZ HECKSCH	08833 80130	53.02
3165		DISTANZSTUECK	64818 42050	9.56
3166	2 X	DISTANZSTUECK	62785 60030	12.29
3167		DISTANZSTUECK	64819 42050	9.56
3168	6 X	AUFKLEBER HECKSCH	68294 26030	36.35
3169		ZIERLEISTE U HECKSCH	75575 42040	23.71
3403		REFLEKTOR STOSST H L	81920 48012	61.76
3405		SCHRAUBE L	90159 40246	1.92
4915	2	CLIP BEFESTIGUNG	90467 09232	4.67
4916	9 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467 10161	21.72
4919	4 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467 10161	9.65
8818		DICHTUNG AUSPUFF	17451 25040	25.96
8833		SCHALLDAEMPFER H	17430 25241	837.01
8846		AUSPUFFGUMMI M	17565 28010	23.96
8847		AUSPUFFGUMMI H L	17565 28010	23.96
8848		AUSPUFFGUMMI H R	17565 28010	23.96

SONSTIGES

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	UMWELTGER.ENT.SORG. LACKRESTE	29.67*
1000	ENT-SORGUNG ALTTEILE	15.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 3

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
GESAMT	107 AW X	265.00 EUR/STD		2 835.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					2 835.50
N E B E N K O S T E N					
UNTERBODENSCHUTZ INKL MATERIAL				10.00	
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN	4 AW X	265.00 EUR/STD		106.00	
MATERIAL				12.00	
FAHRZEUGVERBRINGUNG				265.00	
SUMME SONSTIGES				44.67	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					437.67
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
ARBEITSLOHN	62 AW X	290.00 EUR/STD		1 798.00	
LACKIERMATERIAL	55.00 %			988.90	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					2 786.90
E R S A T Z T E I L E				5 430.96	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				108.62	
SCHWEMM-MATERIAL				10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					5 549.58
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....				11 609.65

MWST 19.00 %					2 205.83
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....				13 815.48

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +27.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

U/H-SCHUTZ IN ARBEIT ENTHALTEN

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

4



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

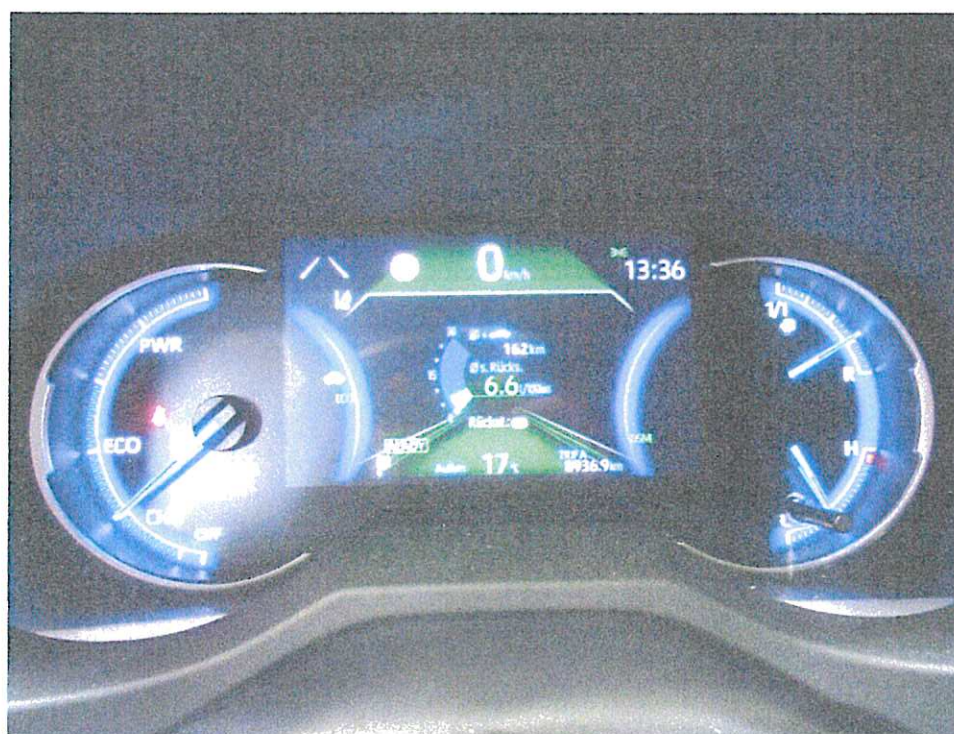


Bild 4 : Kombiinstrument

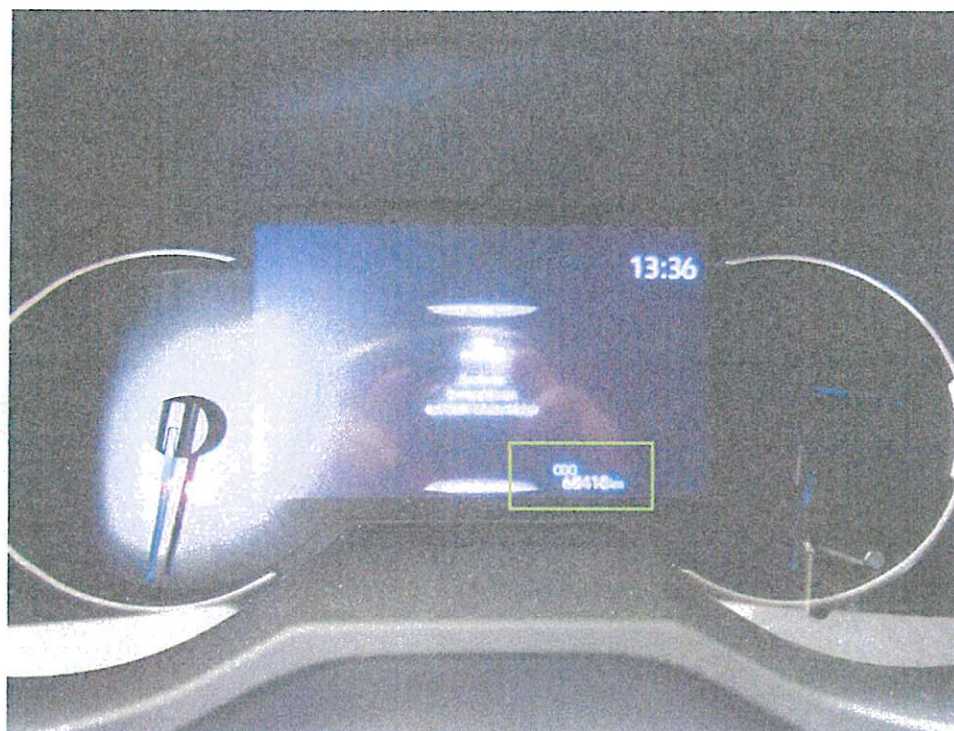


Bild 5 : Kilometerstand

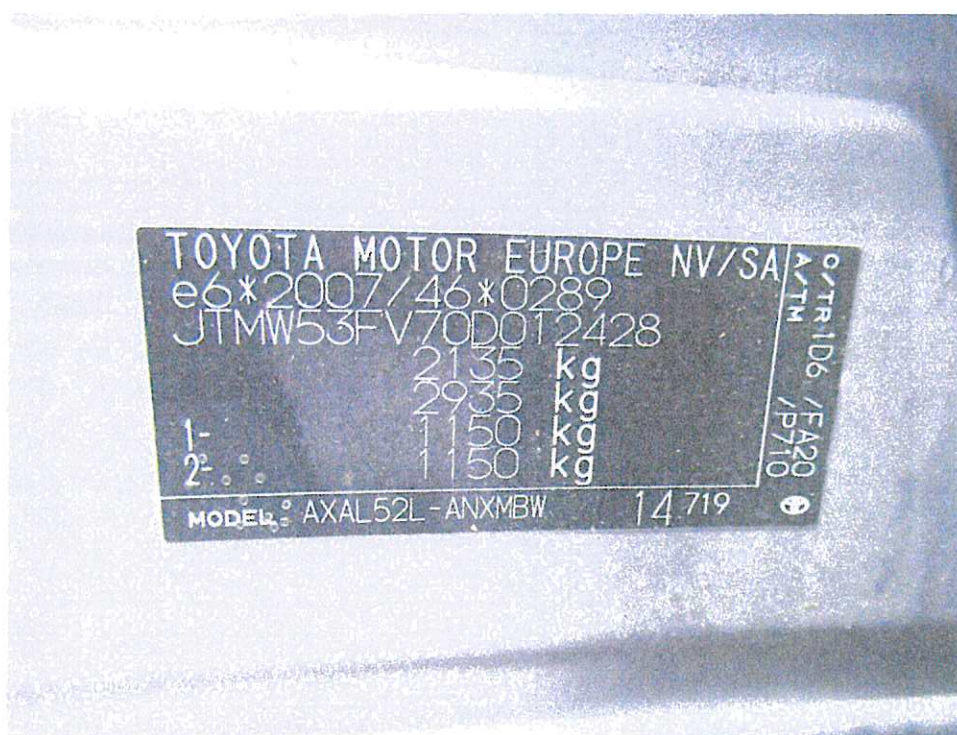


Bild 6 : Fahrgestellnummer/Typenschild

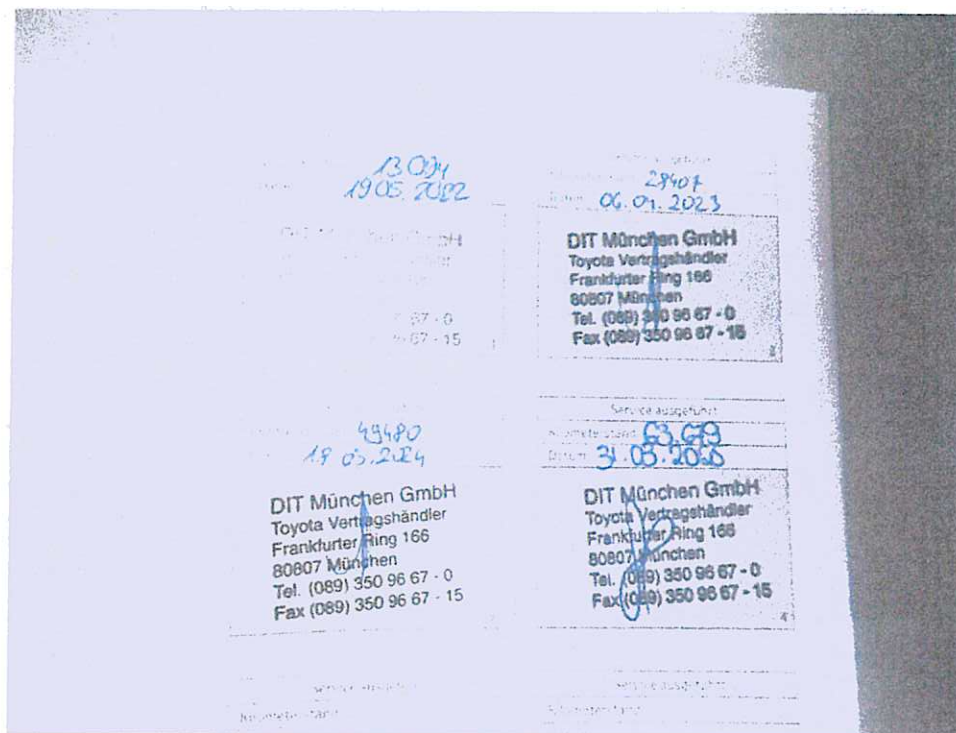


Bild 7 : Servicenachweis



Bild 8 : Vorschaden: Heckklappenabdeckung verkratzt



Bild 9 : Schadenbereich



Bild 10 : Heckklappe verschrammt und deformiert

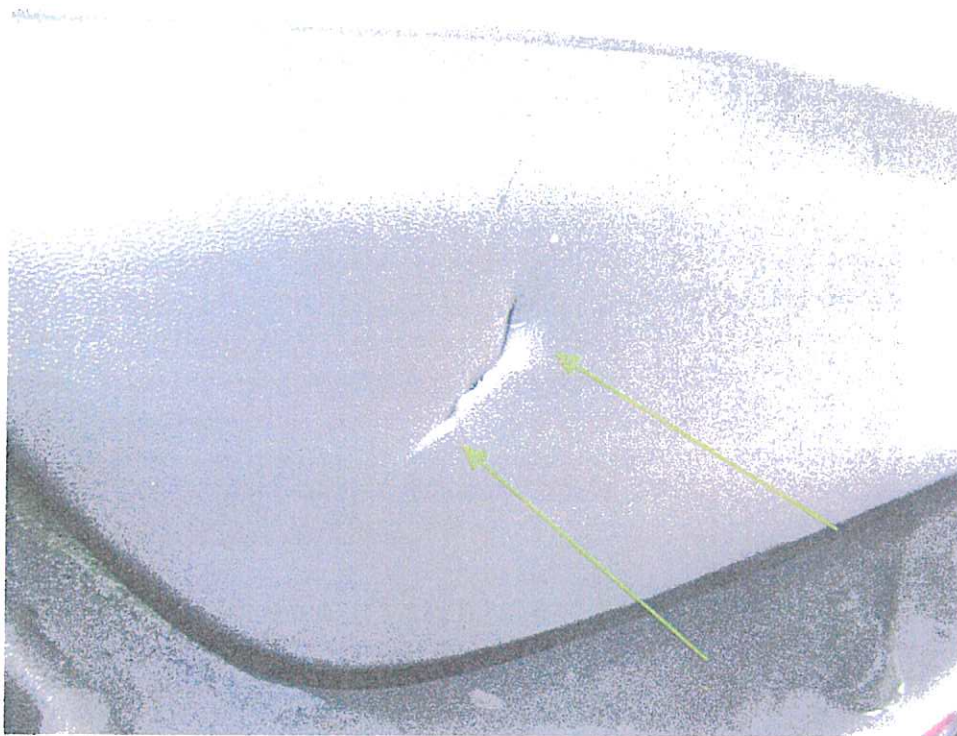


Bild 11 : Heckklappenleiste unten verschrammt und deformiert

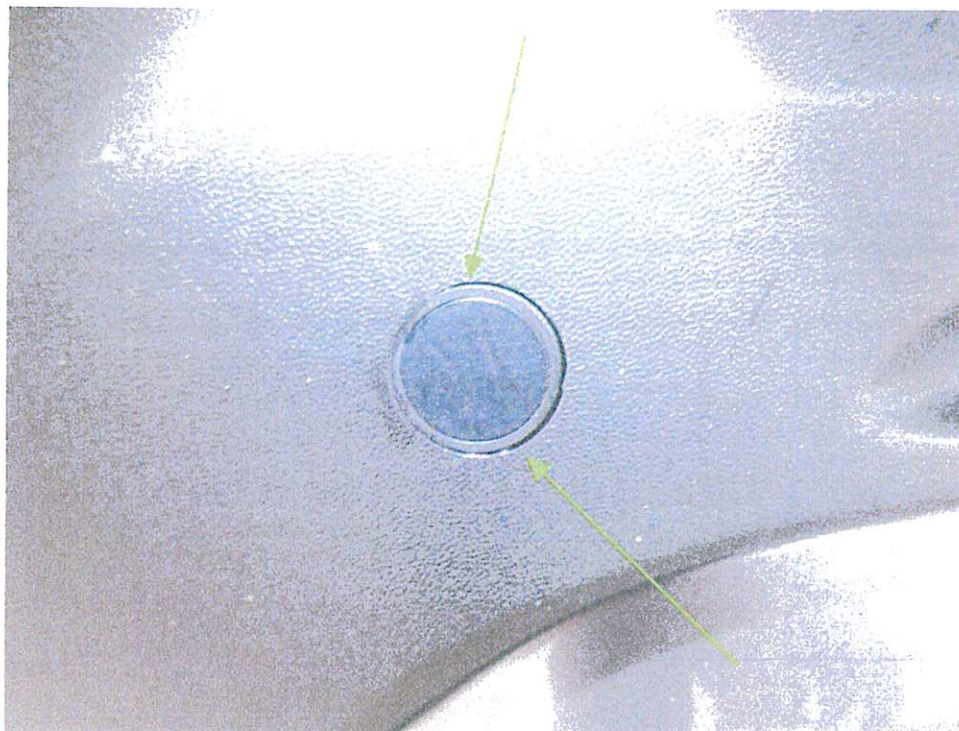


Bild 12 : Parksensor hinten links außen durch Anstoß nach innen gedrückt

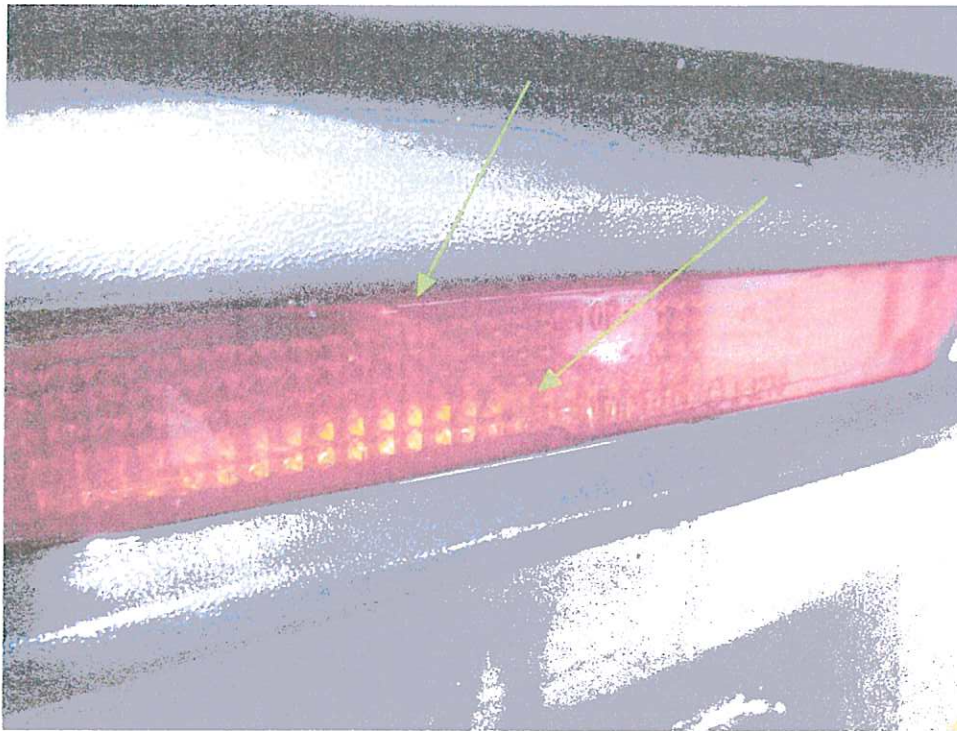


Bild 13 : Reflektor hinten links gebrochen



Bild 14 : Parksensor hinten links innen durch Anstoß nach innen gedrückt

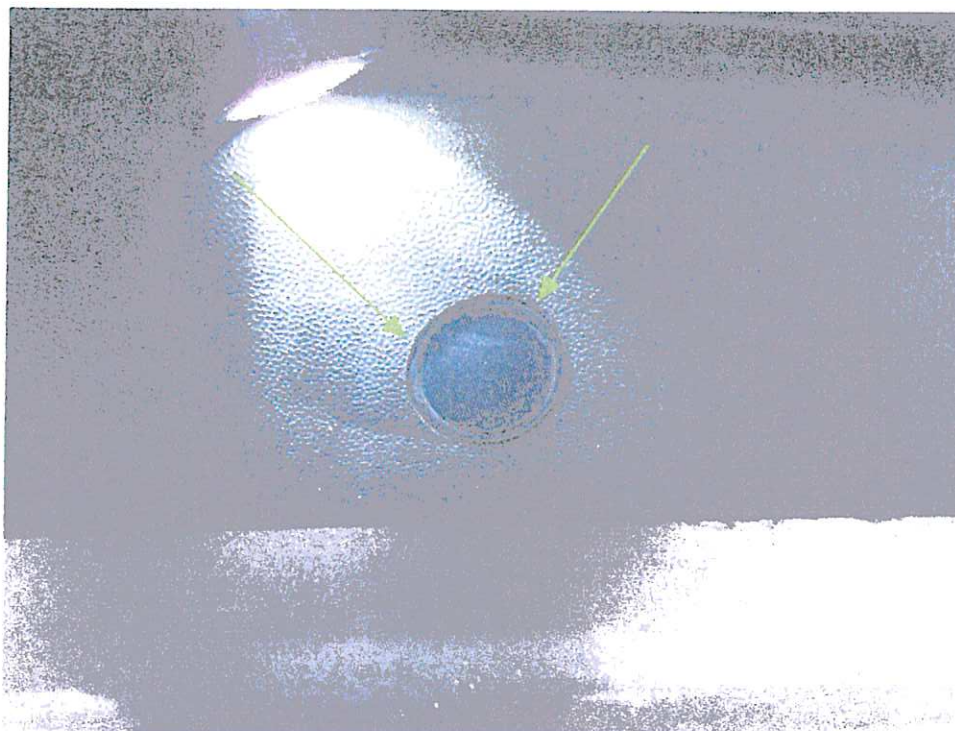


Bild 15 : Parksensor hinten rechts innen durch Anstoß nach innen gedrückt

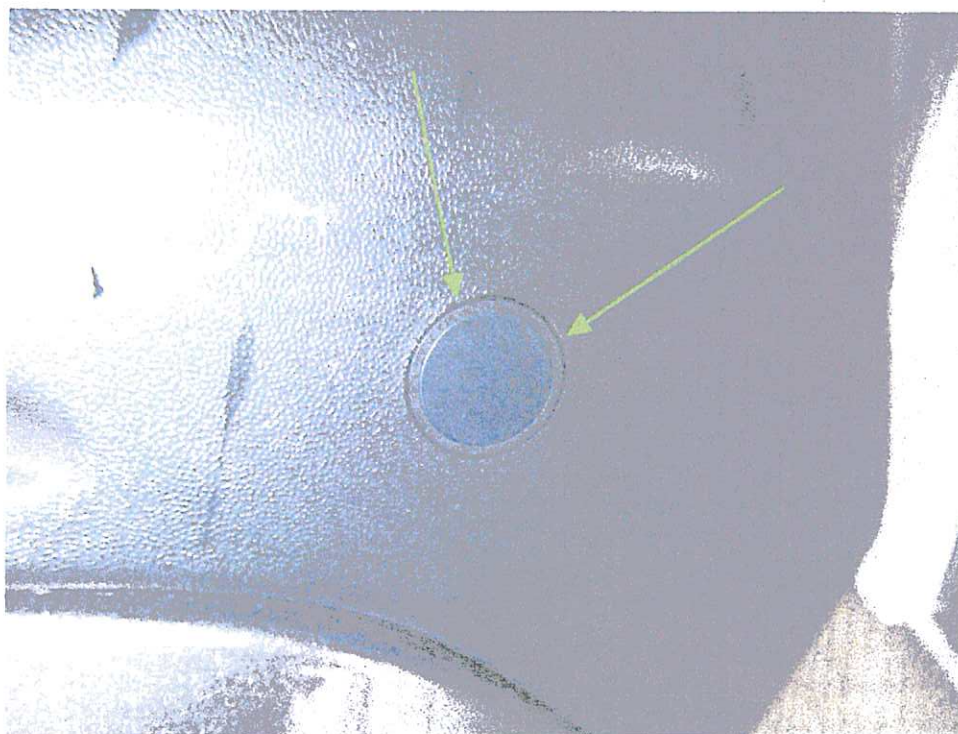


Bild 16 : Parksensor hinten rechts außen durch Anstoß nach innen gedrückt

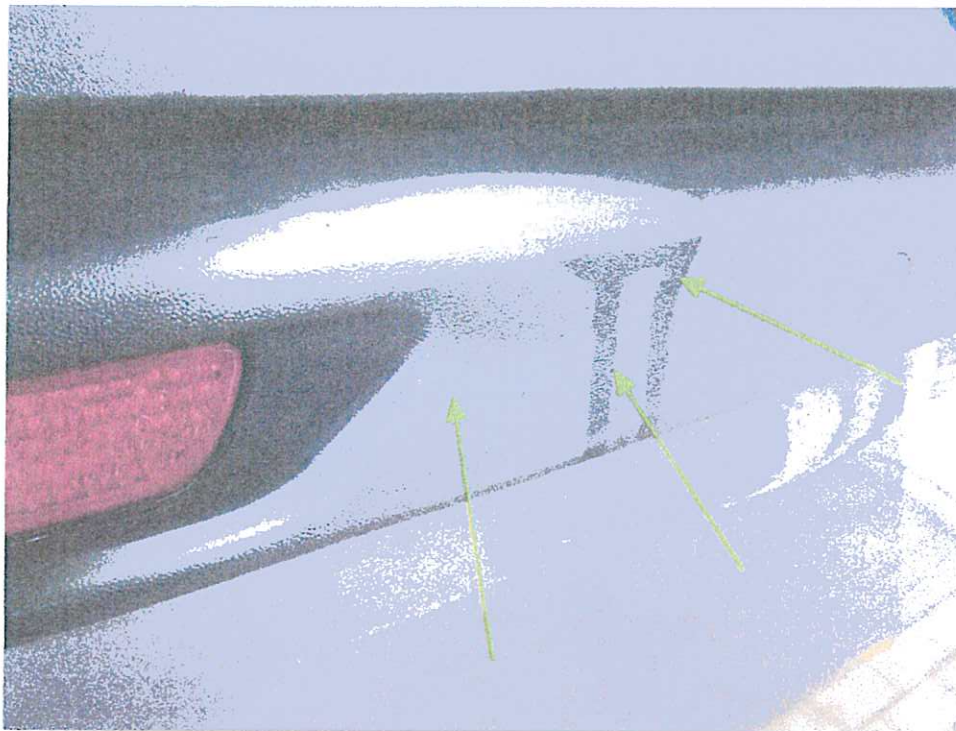


Bild 17 : Stoßfängerverkleidung hinten Mitte verschrammt und deformiert



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung hinten Mitte verschrammt und deformiert

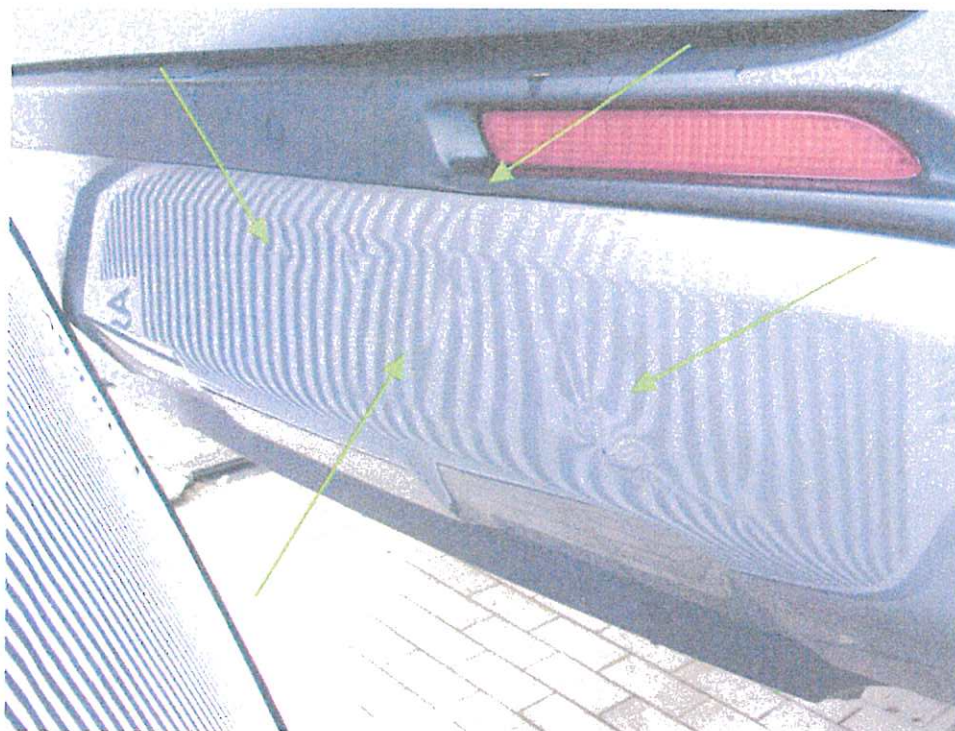


Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten Mitte verschrammt und deformiert

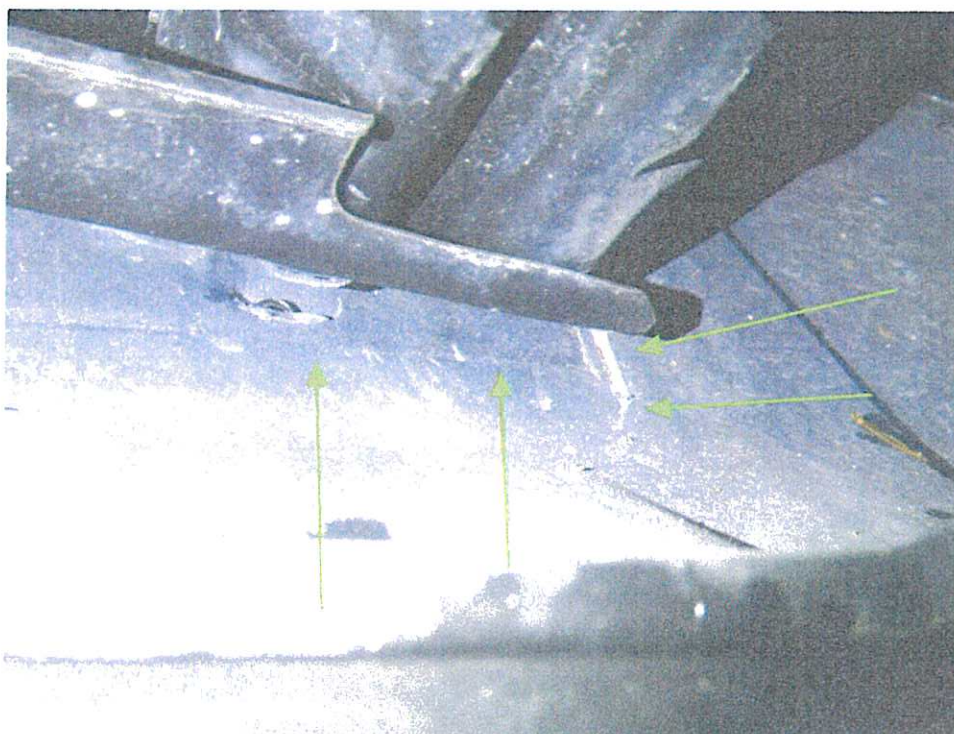


Bild 20 : Querträger hinten durch Anstoß deformiert und zeichnet sich innen am Stoßfänger hinten ab



Bild 21 : Abschlussblech durch Anstoß deformiert



Bild 22 : Endtopf durch Anstoß verschrammt

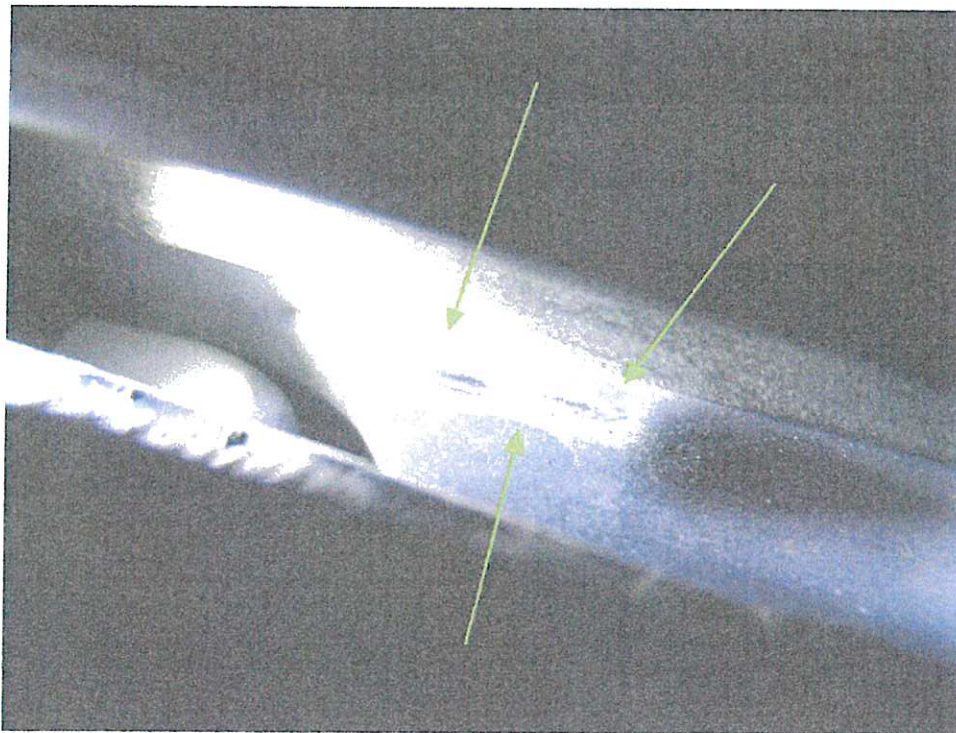


Bild 23 : Kofferboden durch Anstoß verschrammt und deformiert