TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002209159
Besichtigt am:	02.12.2025 12:22
Berichts-Nr:	9577010
FIN:	WVWZZZ3HZPE002320



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / COQ
Erstzulassungsdatum:	21.09.2022
Laufleistung:	67.296 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pyritsilber Metallic
Farbe Dach:	Pyritsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Pro"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Sebring" 8 J x 18 in Grau Metallic

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abgasendrohr seitlich, hinten

Abgasnorm EU6 AP

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 245/45 R 18, Rollwiderstandsklasse A

Aktion

Aktivkohlebehälter

Akustik-Paket Standard

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen,Lichtdrehschalter und Ausströmern vorn

Chromleisten an den Seitenfenstern

Coupe

Dachhimmel in Titanschwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise"für Instrumententafel und Türverkleidungen

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"

ECO-Funktion

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-

Federbereich 47 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Heckklappe

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Mittelkonsole

Modelljahreswechsel 2023 I

Modelljahreswechsel 2023 II

Modellpflege KW 22

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Zierleisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im Stoßfänger hinten

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse; Ladeleistung bis zu 45 W

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V

Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	2,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Türscheibe vorne links	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Mittelkonsole	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
9	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Lackieren
10	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
11	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
12	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Fensterzierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
14	Alufelge hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
15	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
16	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
17	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
18	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
19	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
20	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
21	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
22	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Fehlt	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Ersetzen

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	203,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZ3HZPE002320 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

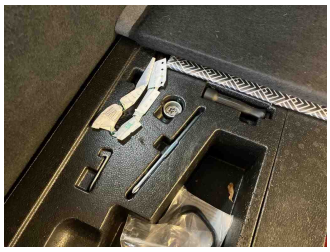

Equipment - Bordwerkzeug

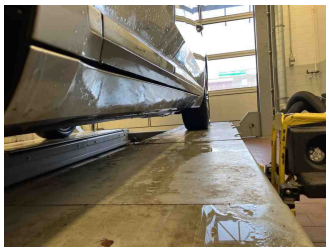

Seitenansicht - Schweller links

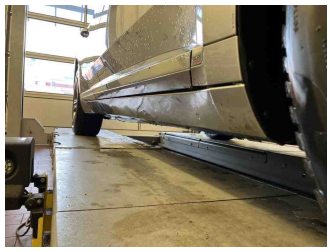

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

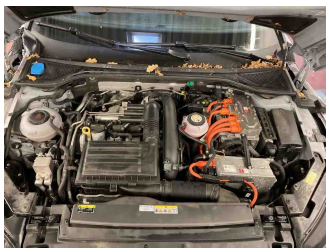


Fahrzeug - Motorraum offen

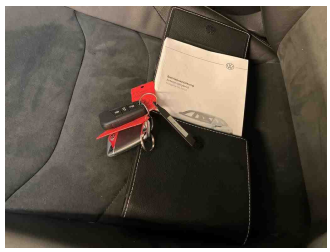


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

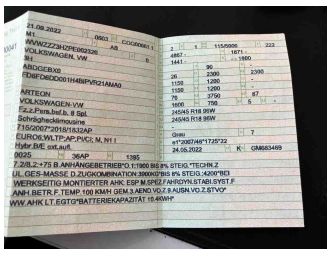

Fahrzeug - abgegebene ZB1

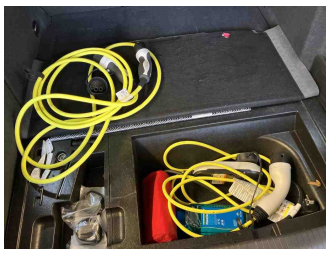

Equipment - Ladeequipment

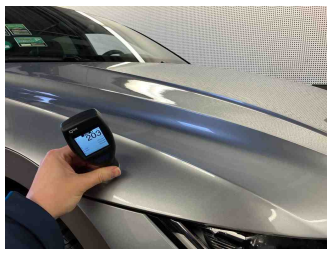

Lackstärke Motorhaube

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren

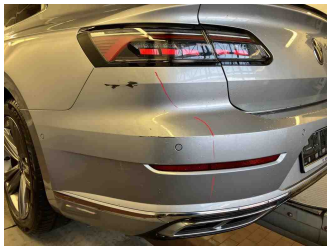



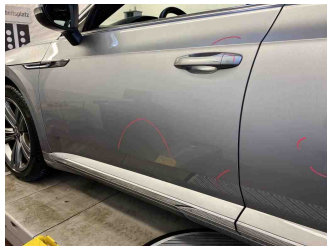
2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

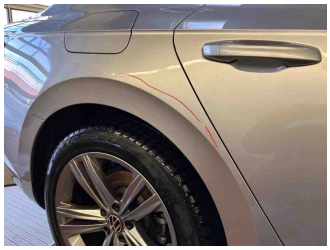



3 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

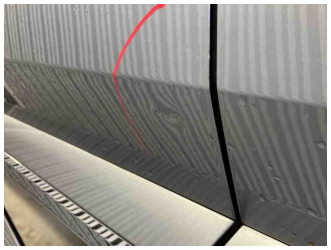


4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Türscheibe vorne links - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar	Fensterheber Geräusche

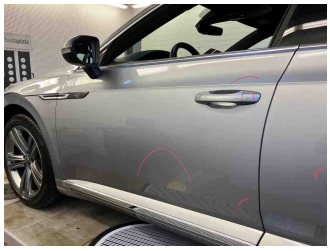

TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

8 - Mittelkonsole - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen	
Kommentar	Blende Steckdosen Mittelkonsole hinten



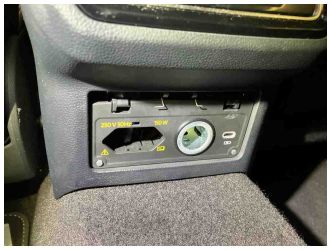


9 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Lackieren

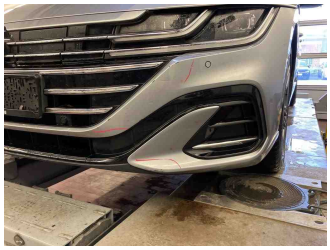





10 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

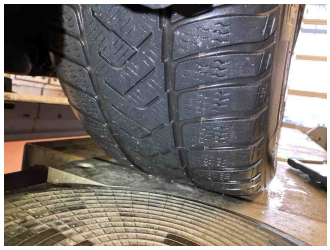11 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

12 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

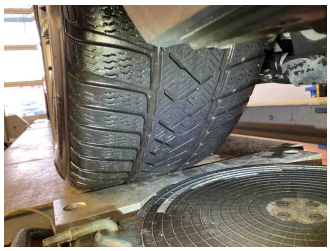



TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

13 - Fensterzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen	
Kommentar	Zierleiste Dachholm Kratzer

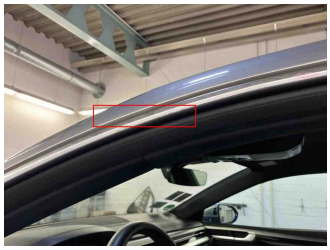



14 - Alufelge hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag

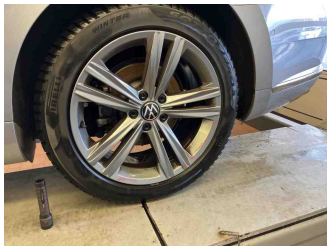




15 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

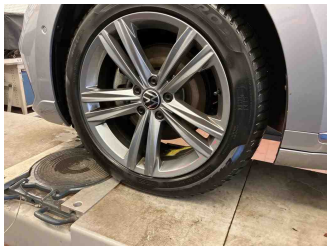
16 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



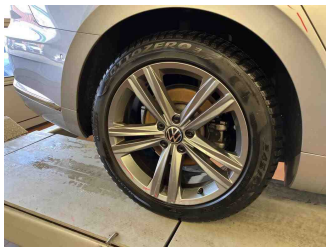

17 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

18 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




19 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

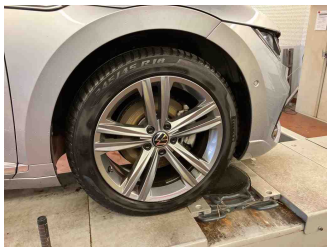20 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren




21 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren




22 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren




TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9577010
vom: 02.12.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

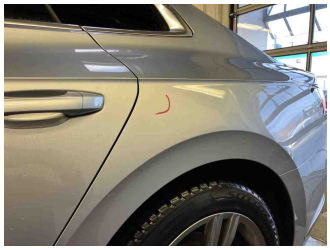2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FEHLTEILE

1 - Zusätzliche Felge(n) - Fehlt - Ersetzen



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Ersetzen

