

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002024946
Besichtigt am:	18.07.2025 12:42
Berichts-Nr:	8723690
FIN:	WVWZZZ3CZLE122352



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

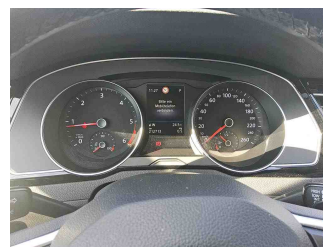

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	10.06.2020
Laufleistung:	212.713 km
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diebstahlwarnanlage
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leuchten im Fußraum vorn	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 DG	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Business	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Mistralgrau	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	

Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und Bedienungselementen hinten	Ohne Differenzialsperre
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dynamic Drive Control
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Heckspoiler
LED-Rückleuchten	Ohne Individualeinbau
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Kindersitz
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Ladedose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladekabel
Linkslenker	Ohne Lichtassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sonnenschutzrollo
Modellpflege KW 45	Ohne Spurwechselassistent
Motorenstart Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Müdigkeitserkennung	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionskamera	Ohne Uhr
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radio
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radstand
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Anhängervorrichtung	Regensensor
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	4,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,5 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	2,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Chemische Verunreinigung	Lackieren
2	Schwellerverkleidung links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Motorhaube	Abrieb	Lackieren
4	Stoßfänger vorne	Blasenbildung	Lackieren
5	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Schwellerverkleidung rechts	Abrieb	Lackieren
8	Sonnenblende rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
9	Sonnenblende links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
10	Heckklappenverkleidung	Deformiert	Ersetzen
11	Klimaanlage Funktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
13	Außenspiegel Gehäuse rechts	Steinschlag	Lackieren
14	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
15	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
16	Radkappe hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
17	Radkappe vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
18	Radkappe vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
19	Tür hinten rechts	Anhaftung	Polieren
20	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schalthebel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	152,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	164,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	206,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	101,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	185,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	237,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	318,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	175,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZLE122352

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

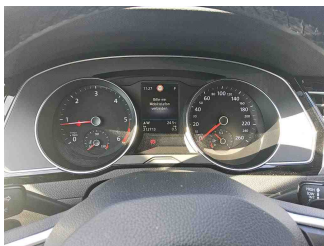

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

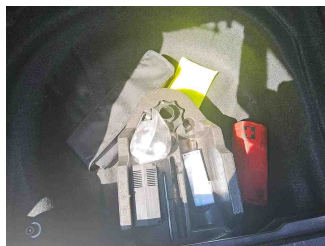

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

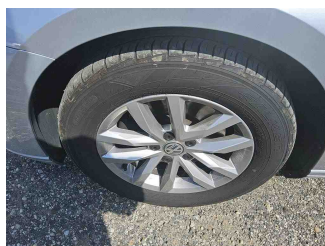


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

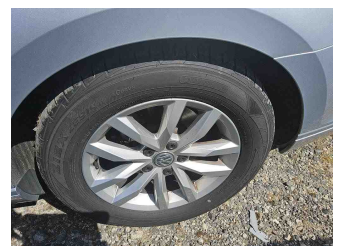

Räder - Rad montiert hinten
links

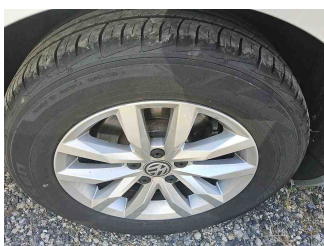

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8723690
vom: 18.07.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

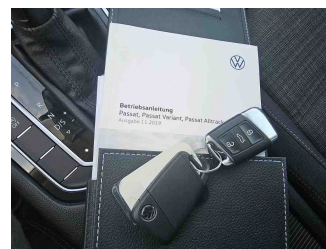

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

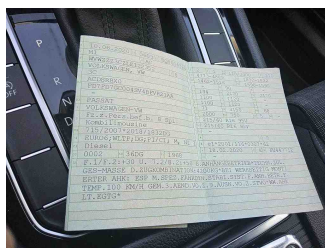


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Heckklappe

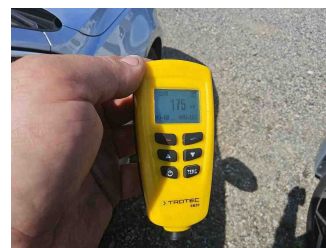


Lackstärke Dach

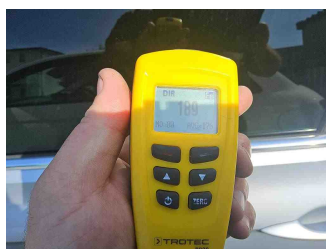

Lackstärke Tür hinten links

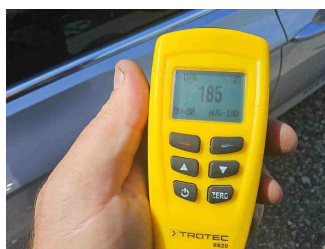

Lackstärke Tür hinten rechts

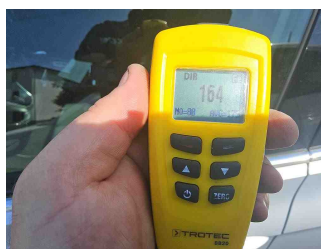


Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube

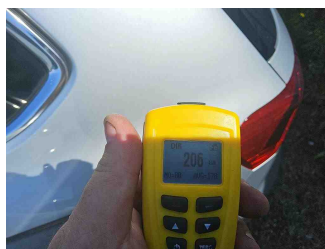


Lackstärke Seitenwand hinten
links

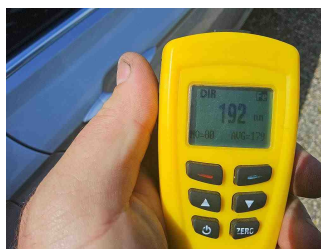


Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

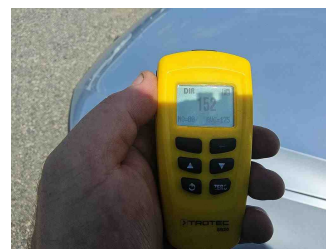


Lackstärke Kotflügel vorne links

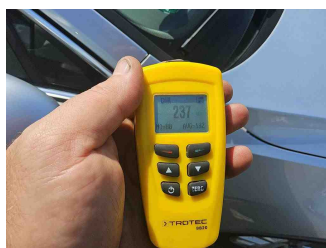


Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

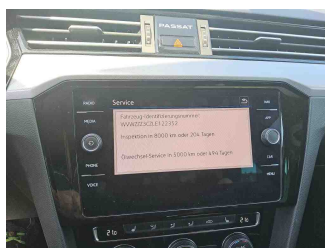

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

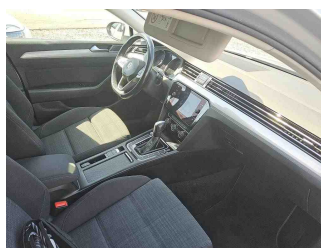


Innenraum - vorne

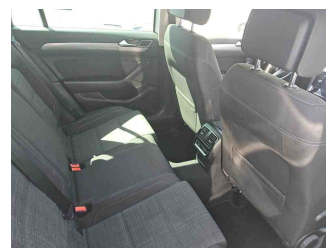


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

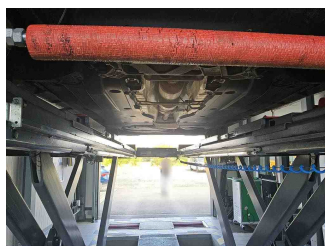

Unterbodenscan

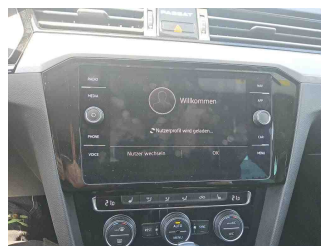



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Chemische Verunreinigung - Lackieren

Kommentar	Lackierung Silikoneinschlüsse
-----------	-------------------------------

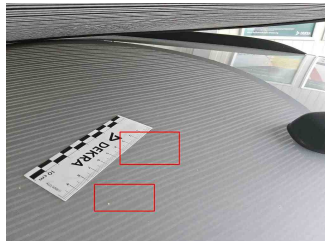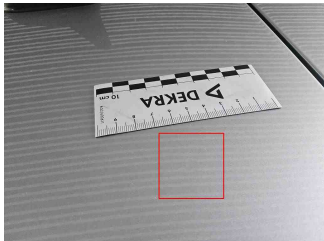

2 - Schwellerverkleidung links - Deformiert - Ersetzen und lackieren




3 - Motorhaube - Abrieb - Lackieren

Kommentar	Klarlack abplatzer
-----------	--------------------



4 - Stoßfänger vorne - Blasenbildung - Lackieren

Kommentar	Klarlack abplatzer mit Blasenbildung
-----------	--------------------------------------

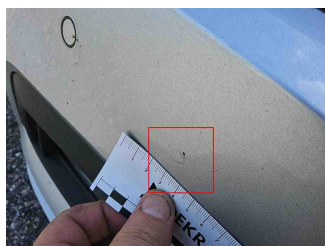

5 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen


Kommentar

2 Winterreifen unter 4 mm





6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Schwellerverkleidung rechts - Abrieb - Lackieren

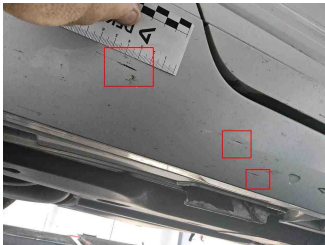


8 - Sonnenblende rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

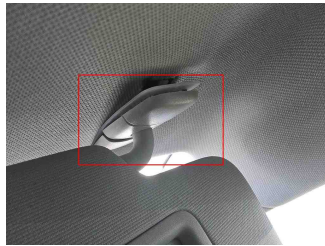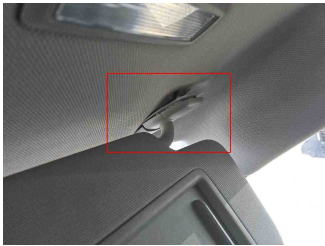

9 - Sonnenblende links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen





10 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen

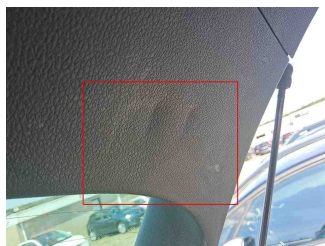


11 - Klimaanlage Funktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

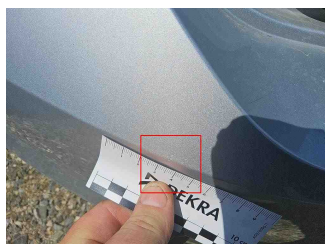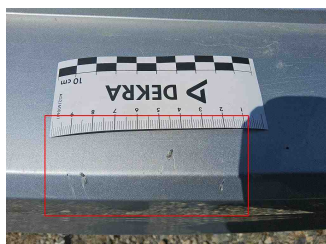

13 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Steinschlag - Lackieren


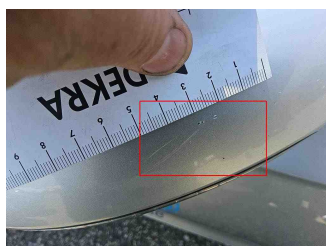


14 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



15 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

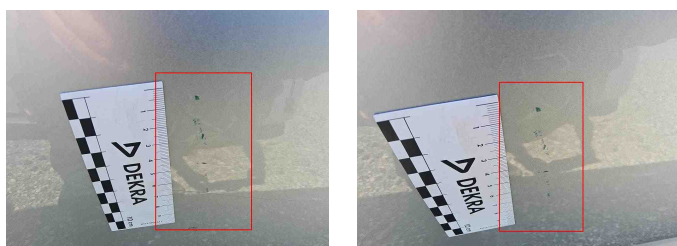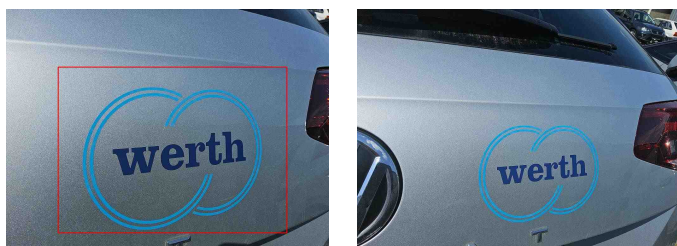

16 - Radkappe hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen**17 - Radkappe vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen****18 - Radkappe vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen****19 - Tür hinten rechts - Anhaftung - Polieren****20 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Schalthebel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

