

Wagenheber, Aschenbecher,
Warnweste, Laderaumabdeckung,
Fußmatten Textil, Mobile Key Card,
Felgensicherung (Nuss)

Anschlussgarantie

Beschreibung	ASG VW PR-Nr.EA8
Maximaler Kilometerstand	100.000 km

Gestartet am	2023-06-06
Endet	2028-06-05

Emissionen

Benzin kombiniert	159 g/km WLTP
-------------------	---------------

Verbrauch

Benzin kombiniert	7l/100km WLTP
-------------------	---------------

Fahrzeugausstattungen

AV1	Rechtsverkehr
A60	Kategorie 0
A8F	Sport-Ausstattung
B0A	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
B01	Typprüfand Deutschland
C26	Betriebserlaubnis Nachtrag
DQ6	4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW
EF1	ECO-Funktion
EL5	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
EM1	Müdigkeitserkennung
ER1	Regionscode " ECE " für Radio
E0A	Keine Aktionsausführung
FB0	Normal-Lackierung
FN7	Variante
F0A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
GM1	Außen-Sound Standard
GP1	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
G02	Dämpfung vorn
G1C	7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
IG0	Leergewichtsbereich Standard
J0V	Batterie 420A (70Ah)
J83	Airstop®-Reifen 245/45 R 18, Rollwiderstandsklasse A
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
KH7	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
KK3	Kältemittel R1234yf
K8R	Sportback
L0L	Linkslenker
L45	Federbereich 45 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
NY0	Batterie/Generator Kapazität Standard
NZ4	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung

2EI	Scheibenbremsen hinten
2F1	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
2H5	Fahrprofilauswahl
2JI	Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im Stoßfänger hinten
2PE	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen
2WQ	Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V
3A0	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
3CX	Netztrennwand
3D3	Mittelkonsole
3GA	Gepäckraumboden
3H0	Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
3KB	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
3LF	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
3PW	Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
3QT	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3T2	3 Kopfstützen hinten
3U1	Gepäckraumabdeckung
3W6	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
3ZU	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
31K	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
4A4	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
4BI	Abgasnorm EU6 AP
4B4	Seitliche Zierleisten unten in Chrom

	aktiviert
N4J	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
PAP	Akustikpaket
PA6	Ambientebeleuchtung
PF6	Fahrerassistenzpaket ohne "Side Assist"
PWE	Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V
QG1	Wartungsintervallverlängerung
QH1	Sprachbedienung
QI6	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
QJ3	Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdrehschalter und Ausströmern vorn
QK1	Multifunktionskamera
QQ9	Ambientebeleuchtung 30-farbig
QR9	Verkehrszeichenerkennung
QV3	Digitaler Radioempfang DAB+
Q4H	Sport-Komfortsitze vorn
RCF	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
T2C	4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l
UG6	Berganfahrassistent
UH2	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
U5A	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
U9E	USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse; Ladeleistung bis zu 45 W
VF1	Pedale in Edelstahl gebürstet
VL4	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
VW5	Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Seitenscheiben vorn; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
V0A	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
WBE	"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Pro"
YOS	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
YTZ	Aktion
0B5	Radstand
0FH	Fertigungsablauf Osnabrück
0IJ	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
0M4	Kraftstoffbehälter
0NB	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
0P1	Abgasendrohr seitlich, hinten
0RF	Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
0TD	Textilfußmatten vorn und hinten
0VC	Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
0YE	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
0Y1	Standard-Klimazonen
1AQ	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
1A5	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

4GF	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
4I3	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" ohne Safe-Sicherung
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend
4UN	Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
4X3	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
4ZB	Chromleisten an den Seitenfenstern
45S	4 Leichtmetallräder "Sebring" 8 J x 18 in Grau Metallic
5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
5I3	"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
5K7	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
5RQ	Außenspiegel rechts, konvex
5SL	Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
5TH	Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen
5XJ	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
5ZF	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
6E3	Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten
6I6	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
6K4	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
6NW	Dachhimmel in Titanschwarz
6Q2	Schalthebelknauf in Leder
6SE	Gepäckraumauskleidung in Textil
6T1	LED-Leuchte im Fußraum vorn
6XI	Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend
6Y8	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
7AA	Wegfahrsperre elektronisch
7B6	12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
7K1	Reifenkontrollanzeige
7L6	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
7M1	Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl
7UG	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
7U0	Motorenstart Standard
7W2	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
7ZS	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
8AR	Radio
8GU	Drehstromgenerator 140 A
8G3	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
8IU	IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

1EX	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
1E5	Aktivkohlebehälter (EVAP)
1G0	Entfall Tire Mobility Set
1JA	Dämpfung hinten,Basis 1
1M6	Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
1N7	Progressivlenkung
1PE	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
1Q2	Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
1S1	Bordwerkzeug und Wagenheber
1T9	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
1X0	Frontantrieb
1ZK	Scheibenbremsen vorn
1Z0	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

8I2	Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
8N6	Regensensor
8Q5	Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
8RI	Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
8S6	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
8TL	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
8T8	Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
8VP	3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
8WM	Abbiege- und Schlechtwetterlicht
8Y1	Doppelton-Signalhorn
8ZQ	Diversity-Antenne für FM-Empfang
8Z5	Nicht Heissland
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
9I5	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
9JC	Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenzünder vorn
9P9	Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten
9S0	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
9TJ	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
9T1	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
9Z3	230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
X0A	Landesverkaufsprogramm Deutschland

Reifen

	Achse	Seite	Größe	Profiltiefe	Reifentyp	Felgentyp	Hersteller
1		Rechts		0004 mm			
2		Links		0004 mm			
3		Rechts		0005 mm			
4		Links		0005 mm			

Schäden

Ladekantenabdeckung	Gebrauchsspur
Seite rechts	beschädigt
Schweller (Tür vorn) (rechts)	Dellen / Beulen
Hinten	beschädigt
Stoßfänger vorn links	Lackschaden
Stoßfänger vorn rechts	Lackschaden

Spoiler vorn	beschädigt
Motorhaube	beschädigt
Frontscheibe	Gebrauchsspur
Heckscheibe	Kratzer
Sommerräder	montiert
2. Radsatz	separate Lieferung



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



WVVZZZ3HZPK007434

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8WC3125

Typ/Modell	Arteon Shooting-Brake R-Line 2.0 TSI		
Erstzulassung	02.06.2023	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Pyritsilber Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8WC3125
km-Stand (gelesen)	60709	km-Stand gesamt	60709
HSN/TSN	/	Motorart	Otto
Anzahl Türen	5	Leistung	140
Typ	3H94LZ	Nächste HU	06/26
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Schweller (Tür vorn) (rechts)	Dellen / Beulen - lackschadensfreie Instandsetzung	11
Heckscheibe	Kratzer - ersetzen	43
Stoßfänger vorn links	Lackschaden - lackieren	16
Stoßfänger vorn rechts	Lackschaden - lackieren	16
Spoiler vorn	beschädigt - ersetzen	12
Hinten	beschädigt - instandsetzen	--
Motorhaube	beschädigt - instandsetzen	60
Seite rechts	beschädigt - instandsetzen	--

Gebrauchsspuren

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Frontscheibe	Gebrauchsspur	--
Ladekantenabdeckung	Gebrauchsspur	--



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Bereifung Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	245/45R18	Continental	Sommerreifen	4 mm
Reifen: vorne rechts	245/45R18	Continental	Sommerreifen	4 mm
Reifen: hinten links	245/45R18	Continental	Sommerreifen	5 mm
Reifen: hinten rechts	245/45R18	Continental	Sommerreifen	5 mm

Bemerkungen

Unrep. Schaden Seite rechts.

Unrep. Heckschaden. , Waschkratzer; Gepäcknetz: vorhanden; Netztrennwand: vorhanden; 2. Radsatz wird separat angeliefert; Wagenheber: vorhanden; Aschenbecher: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil : vorhanden; Mobile Key Card: vorhanden; Felgensicherung (Nuss): vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



lose Teile



Innenraum v.l.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



FIN



Dach vorne (-mittig)



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe



Motorraum / Frunk



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.r.



Innenraum h.r.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Dach hinten (-mittig)



Kofferraum (Laderaum)



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Bordwerkzeug



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Vorne rechts



Hinten links



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Fotodokumentation



Tacho



Service



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Motorhaube - beschädigt - instandsetzen



Motorhaube - beschädigt - instandsetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Motorhaube - Übersicht - beschädigt - instandsetzen



Stoßfänger vorn rechts - Lackschaden - lackieren



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Stoßfänger vorn rechts - Übersicht - Lackschaden - lackieren



Stoßfänger vorn links - Lackschaden - lackieren



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Stoßfänger vorn links - Übersicht - Lackschaden - lackieren



Spoiler vorn - beschädigt - ersetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Spoiler vorn - beschädigt - ersetzen



Spoiler vorn - Übersicht - beschädigt - ersetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe - Gebrauchsspur



Seite rechts - beschädigt - instandsetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Seite rechts - beschädigt - instandsetzen



Seite rechts - beschädigt - instandsetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Seite rechts - Übersicht - beschädigt - instandsetzen



Hinten - beschädigt - instandsetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02


Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Hinten - Übersicht - beschädigt - instandsetzen

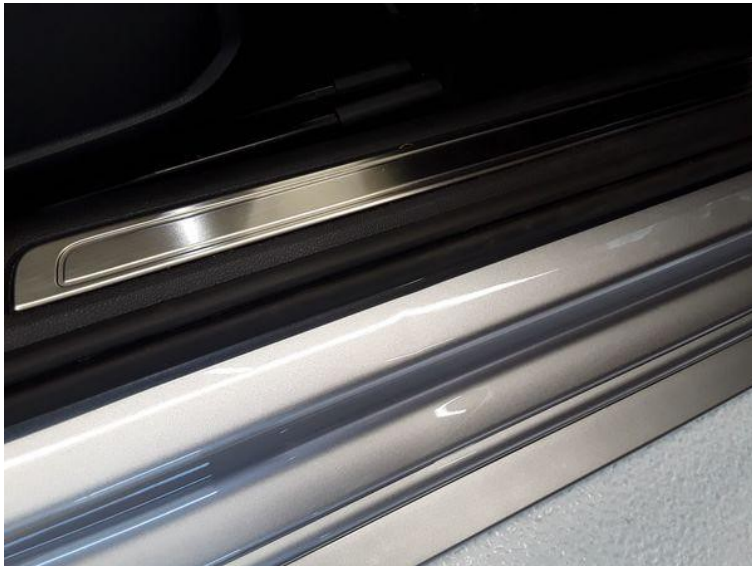

Schweller (Tür vorn) (rechts) - Dellen / Beulen - lackschadensfreie Instandsetzung



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Schweller (Tür vorn) (rechts) - Übersicht - Dellen / Beulen - lackschadensfreie Instandsetzung



Heckscheibe - Kratzer - ersetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Heckscheibe - Kratzer - ersetzen



Heckscheibe - Übersicht - Kratzer - ersetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Ladekantenabdeckung - Gebrauchsspur



Reserverad/Pannenset



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8WC3125 / 02

Sachverständiger: VEN

Besichtigungsdatum: 19.06.2025 09:11

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Felgendesign



Kfz-Sachverständigen-Büro Wichmann GmbH, Alfred-Teves-Str. 2, 38518 Gifhorn

Schmidt-Elsner-Espe SEE Datenbank

Gifhorn, den 15.05.2025

Werkstattinformation zu Gutachten

42505/1443

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Amtliches Kennzeichen	WOB - C 9743
Schadennummer	125001109-mos
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Arteon Shooting Brake (3H9)(07.2020->) / R-Line
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ3HZPK007434
KBA-Nummer	0603/CMP
Fahrzeughalter	Volkswagen AG
	Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen die Kalkulation zum oben näher bezeichneten Fahrzeug. Bei Schäden, die sich während der Instandsetzung herausstellen, bitten wir um sofortige Benachrichtigung. Die defekten Teile bitten wir bis zur Freigabe durch den Sachverständigen aufzubewahren. Sollten Sie noch Fragen zur Kalkulation haben, stehen wir Ihnen während unserer Geschäftszeiten gern zur Verfügung.

Zusammenfassung der Kalkulation:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	3.180,34
Reparaturkosten mit 19,00 % MwSt.	EUR	3.784,60
Reparaturkosten nach Abzug ohne MwSt.	EUR	2.780,34
Reparaturkosten nach Abzug mit 19,00 % MwSt.	EUR	3.308,60
Wertminderung		keine
Beurteilung		Reparaturschaden
Reparaturdauer in Arbeitstagen		2 - 3
Nutzungsausfall-Gruppe		J
Nutzungsausfall pro Tag	EUR	79,00




Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen
und unabhängigen Sachverständigen für das
Kraftfahrzeugwesen e.V. - BVS



Vereidigte Kfz-Sachverständige

Wichmann
KFZ-Sachverständigen-Büro

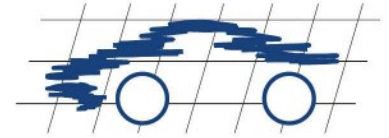

Mit freundlichen Grüßen

Kfz-Sachverständigen-Büro Wichmann GmbH




Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

Fahrzeughalter	:	Volkswagen AG	
		Berliner Ring 2	
PLZ / Ort	:	D-38440 Wolfsburg	
Hersteller	:	Volkswagen	
Haupttyp	:	Arteon Shooting Brake (3H9) (07.2020->)	
Untertyp	:	R-Line	
VIN	:	WVWZZZ3HZPK007434	
Erste/Letzte Zul.	:	02.06.2023 / 02.06.2023	
Laufleistung	:	56.013 km (abgelesen)	
Farbe	:	Pyritsilber Metallic	
Farbcode	:	K2	
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	019051590210003	
Amtl.Kennz.	:	WOB-C 9743	
KBA	:	0603/CMP	
Serienausstattung	:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag	26817
		abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite	
		Aktive Frontklappe	10715
		Antennen-Diversity	14805
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	70303
		Antriebsart: Frontantrieb	70600
		App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple	25074
		CarPlay, Android Auto)	
		App-Connect inkl. App-Connect Wireless und	25065
		Apple CarPlay	
		Ausstattung R-Line	02466
		Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close	03260
		Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit	18594
		Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	
		Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und	15323
		anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte	
		Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	15795
		Bremsassistent	40801
		Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)	40824
		Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)	40802
		Chrom-Paket 2	01129
		Chromeinfassung Lichtschalter	25260
		Chromleisten an Seitenfenstern	13002
		Dachhimmel Stoff, schwarz	27805
		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	51299
		Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	25531
		Doppeltonhorn	38400
		Einparkhilfe vorn und hinten	25800
		Einstiegsleisten vorn und hinten (Einleger in	13156
		Edelstahl)	
		Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED	37612
		Elektron. Differentialsperre (EDS)	70108
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit	70318
		Bremskraftverstärker elektro-mechanisch	
		Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung	41149
		(ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	

Seite 3 von 10

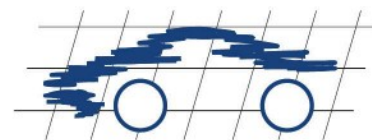

Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	70603
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	70517
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	40969
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	42926
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	42907
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	40957
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	18680
Frontscheibe Verbundglas getönt	22508
Fußmatten Textil	39303
Fußraumbeleuchtung vorn LED	37621
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	27605
Gepäckraumabdeckung / Rollo	27400
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	74904
Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch	18832
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Silver Rise	26172
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	26354
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	29112
Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	39311
Karosserie: 5-türig	10005
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	35608
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	26913
Kopfstützen hinten (3-fach)	34807
Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert	34716
Kältemittel R 1234 YF	29099
Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	69314
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	69502
Leseleuchten vorn und hinten LED	37719
LM-Felgen 8x18 (Sebring, grau)	49181
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach und Luftausströmer hinten	27223
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	25061
Modellpflege	00250
Nebelschlussleuchte	18700
Notrufsystem	24902
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	40890
Pedale Edelstahl	26598
Progressivlenkung	69711
Radioempfang digital (DAB+)	24052
Reifen 245/45 R18 ...W	63406
Reifenkontroll-Anzeige	25906
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und	33522

Seite 4 von 10



Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

Durchladeeinrichtung	
Safesicherung	38203
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	39205
Scheibenwaschdüsen heizbar	19102
Scheibenwischer mit Regensensor	19101
Schließ-/Startsystem Keyless Access	35508
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	37309
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	37015
Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lehnenverstellung elektrisch)	31955
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	30029
Sitze vorn höhenverstellbar	32706
Sitze: Top-Komfortsitze vorn	32016
Start/Stop-Anlage	77601
Steckdose 12V im Fond	39030
Stoßfänger R-Line	21411
Türschutzleisten unten verchromt	20096
Verbandkasten und Warndreieck	39531
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	37114
Wartung: Longlife-Service	00504
Wegfahrsperrung (elektronisch)	38106
Zentralverriegelung	35300
Sonderausstattung :	
16-Kanal-Verstärker	24330
Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht	18657
Akustik-Paket	02174
Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	37581
Anhängerkupplung schwenkbar	14204
Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	25824
Batterie 70 Ah	72506
Fahrassistenz-Paket ohne Side Assist	04308
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist	04367
Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	18650
Fahrassistenz-System: Emergency Assist	40977
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	25792
Fahrassistenz-System: Travel Assist	04280
Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	39806
Generator 140 A	74300
Insassen-Schutzsystem proaktiv	37205
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	28919
Klimazone: Nicht Heissland	78062
Klimazone: Standard-Klimazonen	78065
Kraftstofftank, verschärftes	77435
Verdampfungssystem (Aktivkohlebehälter, EVAP)	
Kraftstofftank: 66 Ltr.	77417

Seite 5 von 10



Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443


vom 09.05.2025

Lautsprecher (11)	24641
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion	33315
Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht	18213
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	18039
Metallic-Lackierung	11000
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	24772
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI KAT (DNNA)	87259
Raucher-Paket	04408
Rückfahrkamera (Rear View)	39804
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	77274
Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	18583
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	23103
Seitenscheiben vorn geräuschkämmend (Verbundglas)	23023
Sitzheizung vorn und hinten	29504
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Sound-System Harman-Kardon	24701
Sprachsteuerungs-System	24709
Steckdose 230V	38904
Subwoofer	24595
Türverkleidung Kunstleder	36807
Türverkleidung Schaumfolie, Einlagen in Kunstleder	36826
Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone	35435

ERSATZTEILE: (Aufschlag: 10,00%)

Preisliste gültig ab: 01.05.2025

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
52910	E		EUROKENNZEICHEN H.	1	15,40	15,40
54712	E	3G8853687A	SCHRIFTZUG MODELL H.	1	43,59	43,59
57240	E	3G8807417	STOSSF.-ABDECKUNG H.	1	695,20	695,20
57643	E	3G8919491	HALTER EINPARKHILFE-SENSOR H.L.A.	1	11,24	11,24
57644	E	3G8919491	HALTER EINPARKHILFE-SENSOR H.R.A.	1	11,24	11,24
57647	E	3G8919491A	HALTER EINPARKHILFE-SENSOR H.L.I.	1	11,24	11,24
57648	E	3G8919492A	HALTER EINPARKHILFE-SENSOR H.R.I.	1	11,24	11,24
57687	E	3G8919397	HALTER PARKPILOTSSENSOR H.L.	1	11,24	11,24
57688	E	3G8919398	HALTER PARKPILOTSSENSOR H.R.	1	11,24	11,24

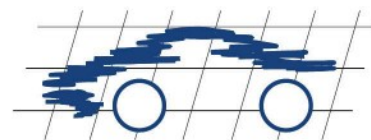

Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
54590	D	55 59 67 10	RUECKWANDKLAPPE TEILE FUER LACKIERUNG DEMONTIEREN	2K	0,80	175,92
54590	F	55 59 69 10	RUECKWANDKLAPPE TEILE FUER LACKIERUNG MONTIEREN	2K	1,30	285,87
55410	E	94 31 20 00	SCHLUSSLEUCHTEN A. BD. A+E UMFASST: SCHLUSSLEUCHTE R. A+E, SCHLUSSLEUCHTE L. A+E	2M	0,20	43,98
57240	E	63 69 55 54	STOSSF.-ABDECKUNG H. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: RUECKSTRAHLER AUSSEN A+E * VERBUNDARBEIT, RUECKSTRAHLER INNENSEITE A+E * VERBUNDARBEIT, UNTERLAGE KENNZEICHEN H. A+E, KENNZEICHEN H. A+E, LEITUNGSSATZ STOSSFAENGER H. A+E * VERBUNDARBEIT, SENSOR PARKLENKASSISTENT H.R. A+E * VERBUNDARBEIT, SENSOR PARKLENKASSISTENT H.L. A+E * VERBUNDARBEIT, EINPARKHILFE-SENSOR H.R.I. A+E * VERBUNDARBEIT, EINPARKHILFE-SENSOR H.L.I. A+E * VERBUNDARBEIT, EINPARKHILFE-SENSOR H.R.A. A+E * VERBUNDARBEIT, EINPARKHILFE-SENSOR H.L.A. A+E * VERBUNDARBEIT, SPOILER H.U. A+E * VERBUNDARBEIT, KENNZEICHENLEUCHTE R. A+E, KENNZEICHENLEUCHTE L. A+E	2M	0,90	197,91
57018	A	63 69 43 60	STOSSF.-ABDECKUNG H. BOHREN * PARKLENKASSISTENT * VERBUNDARBEIT	2M	0,50	109,95
57240	A	63 69 19 50	STOSSF.-ABDECKUNG H. A+E * VERBUNDARBEIT	2M	0,40	87,96
57642	E	63 69 41 50	STOSSF.-ABDECKUNG H. INST. * 4 HALTER EINKLEBEN, FIXIEREN UND ANDRUECKEN * EINPARKHILFE * VERBUNDARBEIT UMFASST: ABDECKUNG STOSSFAENGER H. INST. * 1 HALTER H.R.I. EINKLEBEN, FIXIEREN UND ANDRUECKEN * EINPARKHILFE * VERBUNDARBEIT, ABDECKUNG STOSSFAENGER H. INST. * 1 HALTER H.L.I. EINKLEBEN, FIXIEREN UND ANDRUECKEN * EINPARKHILFE * VERBUNDARBEIT, ABDECKUNG STOSSFAENGER H. INST.	2M	0,30	65,97



Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

	* 1 HALTER H.R.A. EINKLEBEN, FIXIEREN UND ANDRUECKEN *		
	EINPARKHILFE * VERBUNDARBEIT, ABDECKUNG STOSSFAENGER H. INST.		
	* 1 HALTER H.L.A. EINKLEBEN, FIXIEREN UND ANDRUECKEN *		
	EINPARKHILFE * VERBUNDARBEIT		
57687 E 63 69 41 60	ABDECKUNG STOSSFAENGER H. INST.2M	0,20	43,98
	HALTER ANSCHWEISSEN *		
	PARKLENKASSISTENT *		
	VERBUNDARBEIT UMFASST:		
	ABDECKUNG STOSSFAENGER H. INST.		
	HALTER ANSCHWEISSEN *		
	PARKLENKASSISTENT *		
	VERBUNDARBEIT		

LACKIERUNG: Herstellersystem, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ME	STD	EUR
		51 01 71 33	LACKIERUNG VORBEREITEN *	1	1,90	417,81
			LACKSTUFE S3, NMW-S3 *			
			TEIL EINGEBAUT			
		51 01 71 93	LACKIERUNG VORBEREITEN *		0,20	43,98
			NICHTMETALLISCHE			
			WERKSTOFFE *			
			VERBUNDARBEIT			
		51 01 71 95	LACKIERUNG VORBEREITEN *		0,30	65,97
			KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUN			
			G * VOR SPACHTELAUFTRAG			
54010	2	55 59 79 13	RUECKWANDKLAPPE *	7	1,00	219,90
			Lackstufe -S3			
57240	4	63 69 61 50	STOSSF.-ABDECKUNG H. *	8	1,20	263,88
			TEIL AUSGEBAUT *			
			Lackstufe NT-S1			



Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	821,63
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial	16,43

Gesamt	838,06
--------	--------

ARBEITSLOHN:

Karosserie	
Stufe 2	2,10 STD x 219,90 EUR/STD = 461,79

2,10 STD	= 461,79
----------	----------

Mechanik	
Stufe 2	2,50 STD x 219,90 EUR/STD = 549,75

2,50 STD	= 549,75
----------	----------

Summe aller	4,60 STD	1011,54
Arbeitslöhne		

LACKIERUNG:

Lohn	4,60 STD x 219,90 EUR/STD	= 1011,54
Material	16,00 ME x 19,95 EUR/ME	= 319,20

SUMME LACKIERUNG:

Lohn	1011,54
Material	319,20

Gesamt	4,60 STD	1330,74
--------	----------	---------

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	3180,34
+ 19,00% MwSt	:	604,26
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	3784,60

ABZÜGE (WV / NFA / VORSCHADEN):

DVN	RC	BENENNUNG	ART	PREIS	%	EUR
		WERTVERBESSERUNG/NFA AUF DIE	WV			400,00
		GESAMTSUMME				

ABZÜGE (WV / NFA / VORSCHADEN) netto	400,00
ABZÜGE (WV / NFA / VORSCHADEN) brutto	476,00



Reparaturkosten-Kalkulation 42505/1443

vom 09.05.2025

SCHLUSS-SUMMEN:

	NETTO	MWST	BRUTTO
Reparaturkosten	3180,34	604,26	3784,60
- NFA / Vorschaden	400,00	76,00	476,00
Korrigierte Reparaturkosten	2780,34	528,26	3308,60

S Y S T E M D A T

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

Zeichenerklärung:	# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
+ = Neue Position aus Rep. Logik	(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
! = Schätzpreis, Abweichung möglich	) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
A = Zeit gemäß Ausbeulformel	? = Preis gemäß Nachweis
FKZ = farbabhängiges Teil	T = Technische Prüfung
d = Preis aus DMS	>> = Fremdleistung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	# = Mechanikerarbeit
NFA = Neu für Alt	WV = Wertverbesserung
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')

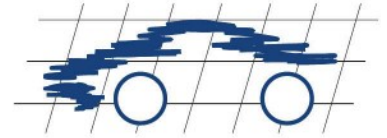


Bild: 1



Bild: 2 Anstoß gegen das Fahrzeugheck. Stoßfängerschale hinten mittig verschrammt
und verformt. Kennzeichen verschrammt. Heckklappe angestoßen und verschrammt.

Gutachten 42505/1443

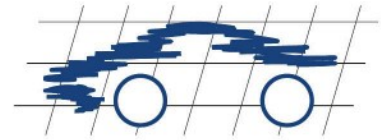


Bild: 3 Zwecks Darstellung wurde die Schadenstelle mit Kontrastmittel hervorgehoben.



Bild: 4 Zwecks Darstellung wurde die Schadenstelle mit Kontrastmittel hervorgehoben.
Heckklappe angestoßen und verschrammt.

Gutachten 42505/1443

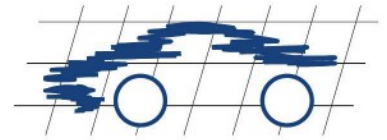


Bild: 5



Bild: 6 Stoßfängerschale hinten mittig verschrammt und verformt. Kennzeichen verschrammt.

Gutachten 42505/1443

Außenbüro
Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Hehlinger Straße 48
38446 Wolfsburg-Nordsteimke
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Akazienstraße 2
38302 Wolfenbüttel
Tel. 05331 76524

KFZ-Sachverständigen-Büro Wichmann GmbH
Geschäftsführer: Klaus Wichmann, Mathias Bank
Registergericht: AG Hildesheim HRB 209775
mail@sv-wichmann.de
www.sv-wichmann.de

Seite 3 von 9

Sitz / Hauptbüro
Alfred-Teves-Straße 2
38518 Gifhorn
Tel 05371 940080
Fax 05371 9400820

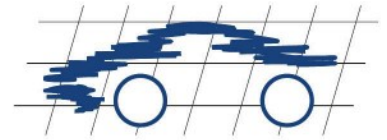


Bild: 7 Stoßfängerschale hinten mittig verschrammt und verformt. Kennzeichen verschrammt.



Bild: 8

Gutachten 42505/1443

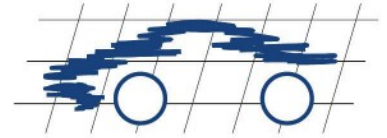


Bild: 9



Bild: 10

Gutachten 42505/1443

Außenbüro
Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Hehlinger Straße 48
38446 Wolfsburg-Nordsteimke
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Akazienstraße 2
38302 Wolfenbüttel
Tel. 05331 76524

KFZ-Sachverständigen-Büro Wichmann GmbH
Geschäftsführer: Klaus Wichmann, Mathias Bank
Registergericht: AG Hildesheim HRB 209775
mail@sv-wichmann.de
www.sv-wichmann.de

Seite 5 von 9

Sitz / Hauptbüro
Alfred-Teves-Straße 2
38518 Gifhorn
Tel 05371 940080
Fax 05371 9400820

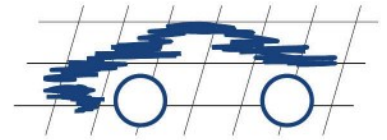


Bild: 11



Bild: 12 Vorschaden rechts

Gutachten 42505/1443

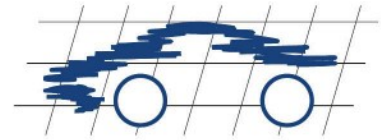


Bild: 13 Vorschaden: Stoßfängerschale hinten rechts verschrammt.



Bild: 14

Gutachten 42505/1443

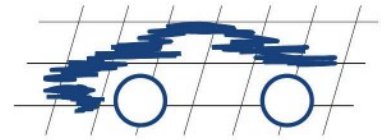


Bild: 15



Bild: 16

Gutachten 42505/1443

Außenbüro
Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Hehlinger Straße 48
38446 Wolfsburg-Nordsteimke
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Akazienstraße 2
38302 Wolfenbüttel
Tel. 05331 76524

KFZ-Sachverständigen-Büro Wichmann GmbH
Geschäftsführer: Klaus Wichmann, Mathias Bank
Registergericht: AG Hildesheim HRB 209775
mail@sv-wichmann.de
www.sv-wichmann.de

Seite 8 von 9

Sitz / Hauptbüro
Alfred-Teves-Straße 2
38518 Gifhorn
Tel 05371 940080
Fax 05371 9400820

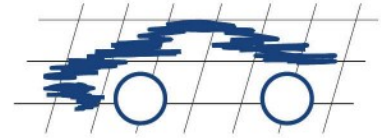


Bild: 17



Bild: 18

Gutachten 42505/1443

Außenbüro
Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Hehlinger Straße 48
38446 Wolfsburg-Nordsteimke
Tel. 05361 32210

Außenbüro
Akazienstraße 2
38302 Wolfenbüttel
Tel. 05331 76524

KFZ-Sachverständigen-Büro Wichmann GmbH
Geschäftsführer: Klaus Wichmann, Mathias Bank
Registergericht: AG Hildesheim HRB 209775
mail@sv-wichmann.de
www.sv-wichmann.de

Seite 9 von 9

Sitz / Hauptbüro
Alfred-Teves-Straße 2
38518 Gifhorn
Tel 05371 940080
Fax 05371 9400820