

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	92,4
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	135,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	167,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE052775

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

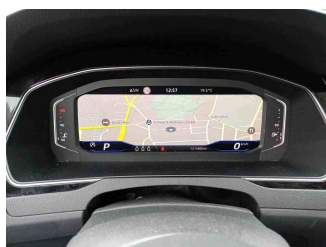

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

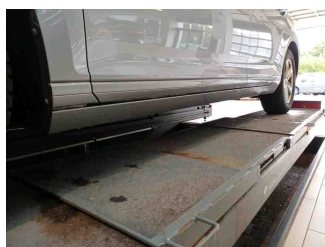


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

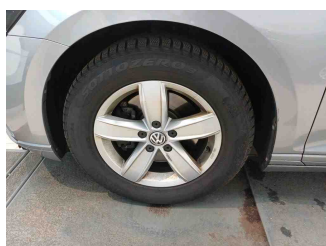


Räder - Rad montiert vorne links

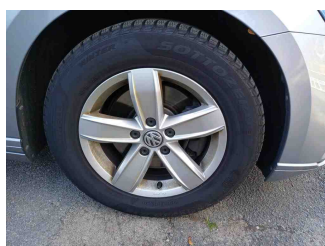

Räder - Rad montiert vorne rechts

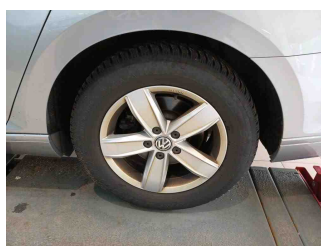

Räder - Rad montiert hinten links

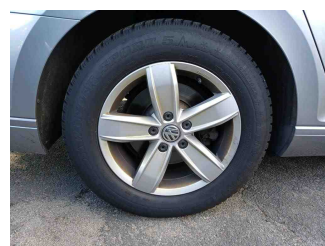

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

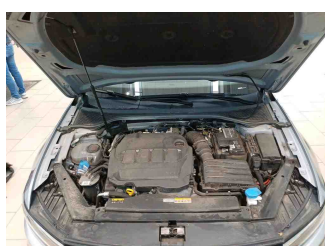

Fahrzeug - Motorraum offen

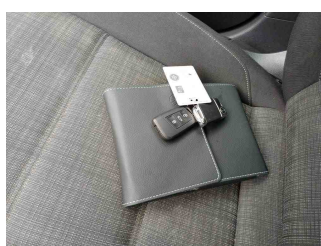

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8998176
vom: 08.09.2025

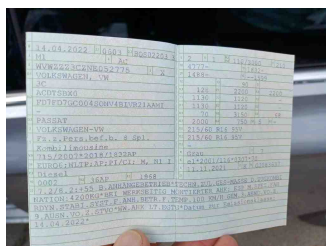


Fahrzeug - abgegebene ZB1

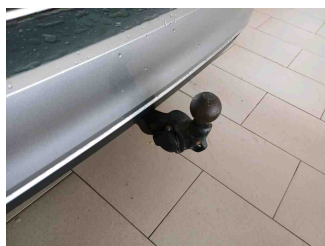

Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts

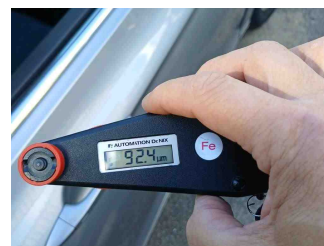

Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts

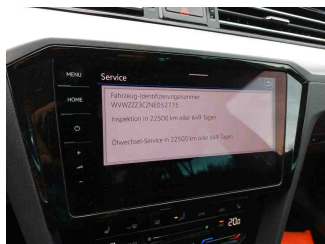


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

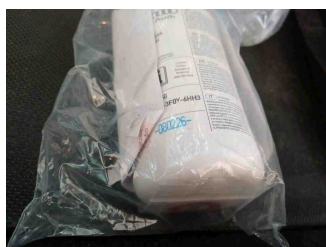

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger hinten - Unfallschaden - Pauschalbetrag

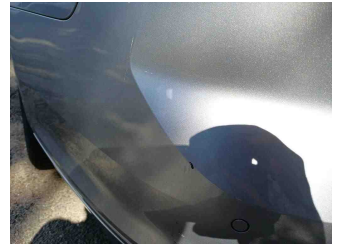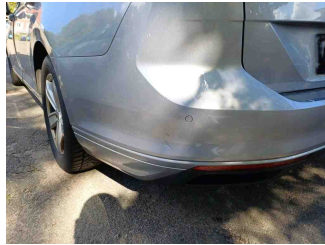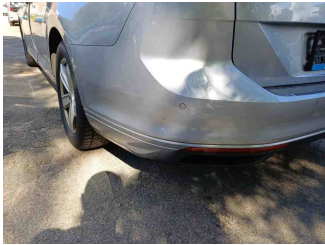


2 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

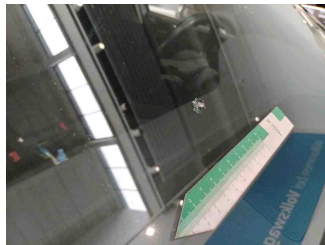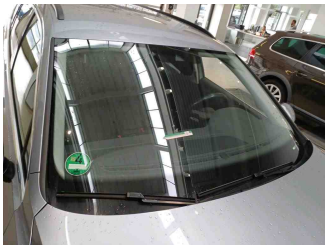


3 - Dach - Kratzer - Lackieren

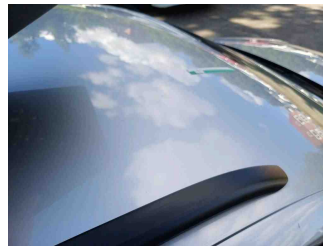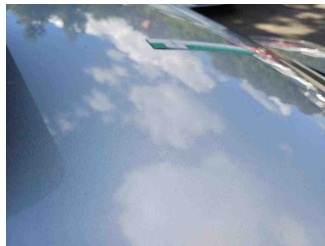

4 - Außenspiegel links vollständig - Gebrochen - Ersetzen

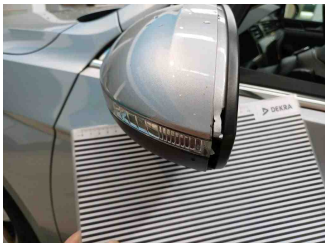

5 - Motorhaube - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

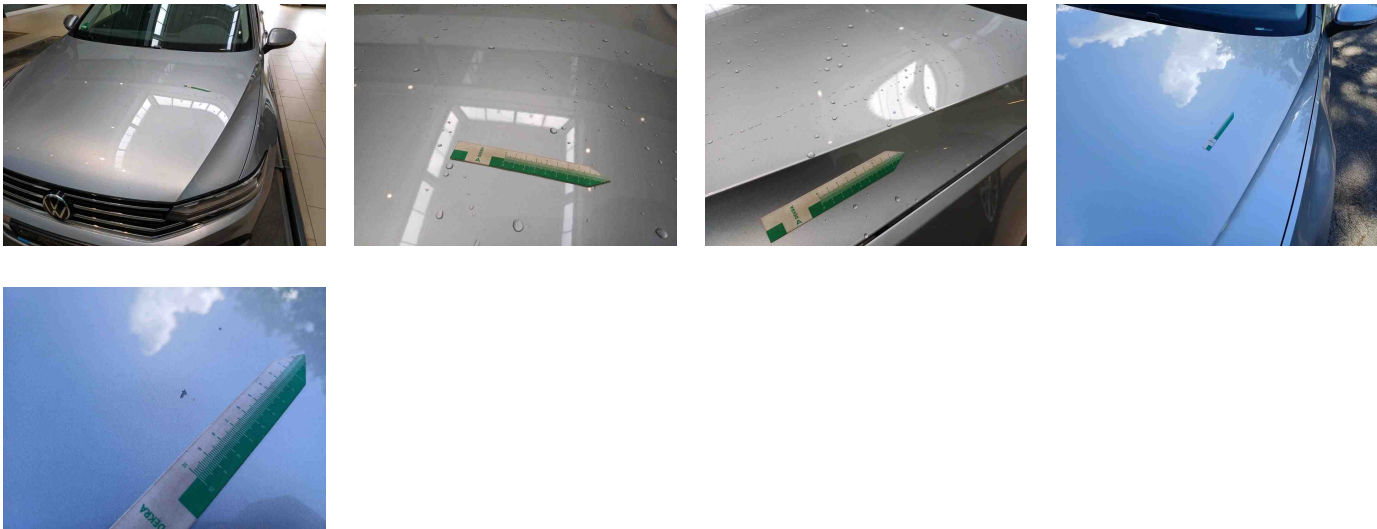


6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



8 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



Kommentar	Tür Innenseite.
-----------	-----------------

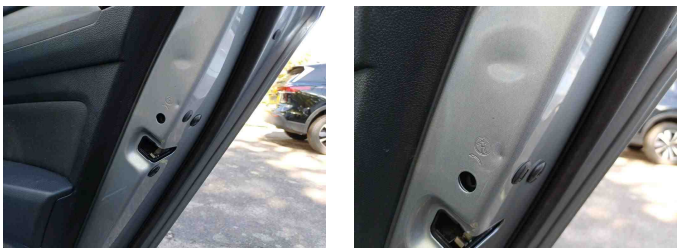

9 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



10 - Türzierleiste vorne links - Delle(n) und Kratzer - Lackieren

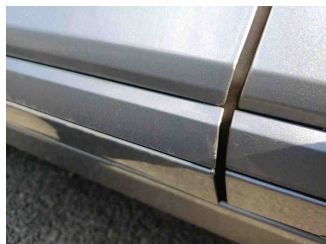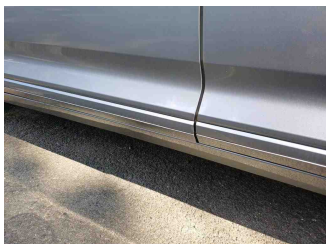

11 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren



Kommentar

Sommerradsatz Auslieferungszustand.




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

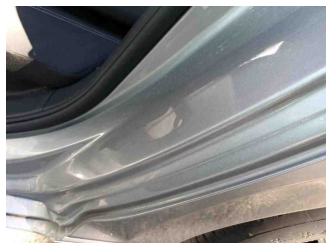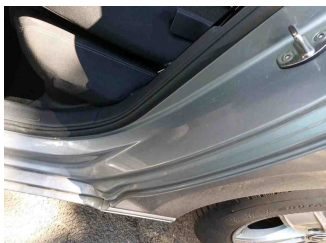

2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

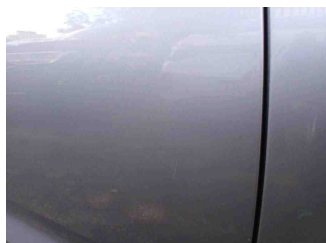

3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

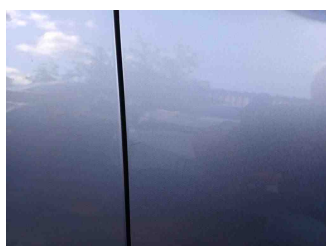

4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

