

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane Mobility Consulting GmbH
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE

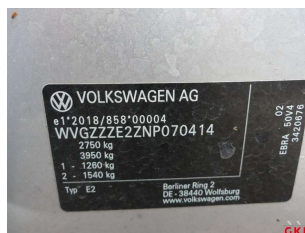

Vorgang

Fahrzeughalter	Allane Mobility Consulting GmbH
Ihr Auftrag vom	24.11.2025 durch Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsort	10969 Berlin, Kommandantenstraße 18
Besichtigungsdatum	01.12.2025
Referenznummern	0031079296 - 0013362081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-EE 2121E	Fzg.-Ident.-Nummer	WVGZZZE2ZNP070414
Fabrikat	VW	1. Zulassung	01.11.2022
Typ	ID.4 GTX 4Motion	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Reduktionsgetriebe / 1	Farbe	Grau - Metallic
Laufleistung abgelesen	34.219 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	11/2025
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	82,00kWh
Dauerleistung	77kW	Max. Leistung	220kW
Ladestecker	Typ II		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R20 100T	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R20 100T	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R20 100T	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R20 100T	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

☐ Serviceheft vorhanden

Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 03.11.2022 bei km 10.

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne links beschädigt	Ja	
Felge vorne links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.

2 Hauptschlüssel vorhanden.

Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor.

Der Kundendienstnachweis ist unvollständig. Die fehlenden Nachweise sind Bewertungsbestandteil. Hinsichtlich der fehlenden Kundendienstnachweise wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung



Polsterung: Soul-Schwarz-Flash-Rot



Lackierung: Scale Silver Metallic

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten links Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27)	405,78 €	246,80 €
Seitenwand links Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	171,26 €	171,26 €
Seitenwand links Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	222,40 €	222,40 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 19, Bild 20)	63,00 €	63,00 €
Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	222,40 €	222,40 €
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	404,35 €	246,02 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	442,50 €	243,38 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) BEV (Allane), fällig, durchführen	89,00 €	89,00 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	157,50 €	157,50 €
Inspektion klein BEV Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	250,63 €	250,63 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 247,86 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.428,82 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	1.912,39 €
Händlereinkaufspreis	17.525,00 €
Händlerverkaufspreis	20.300,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Hensel, Oliver

Der Sachverständige, 03.12.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

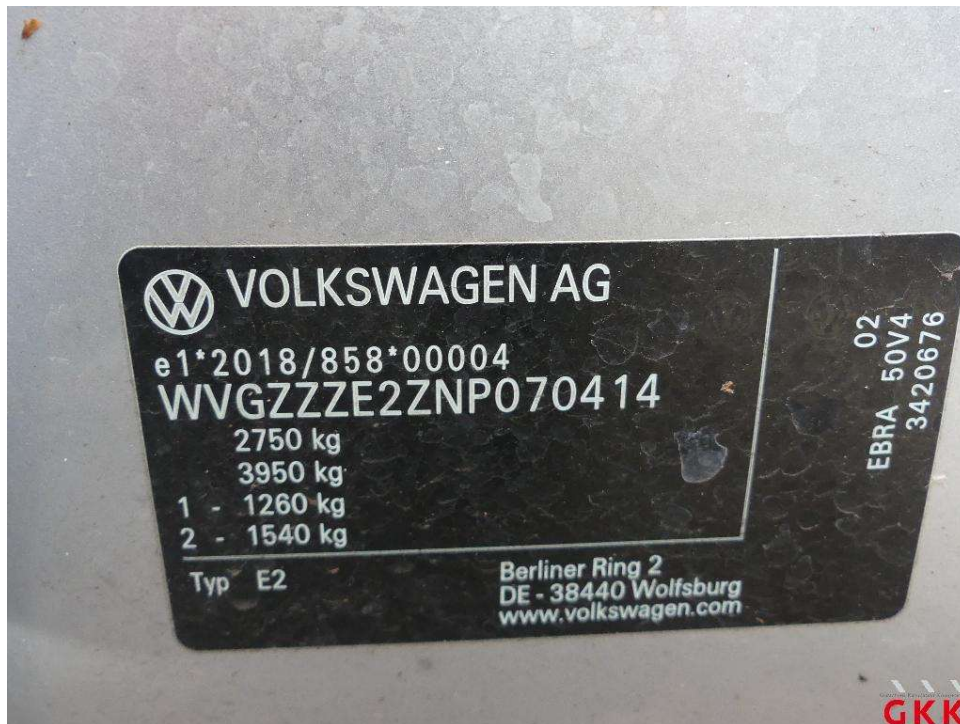


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.

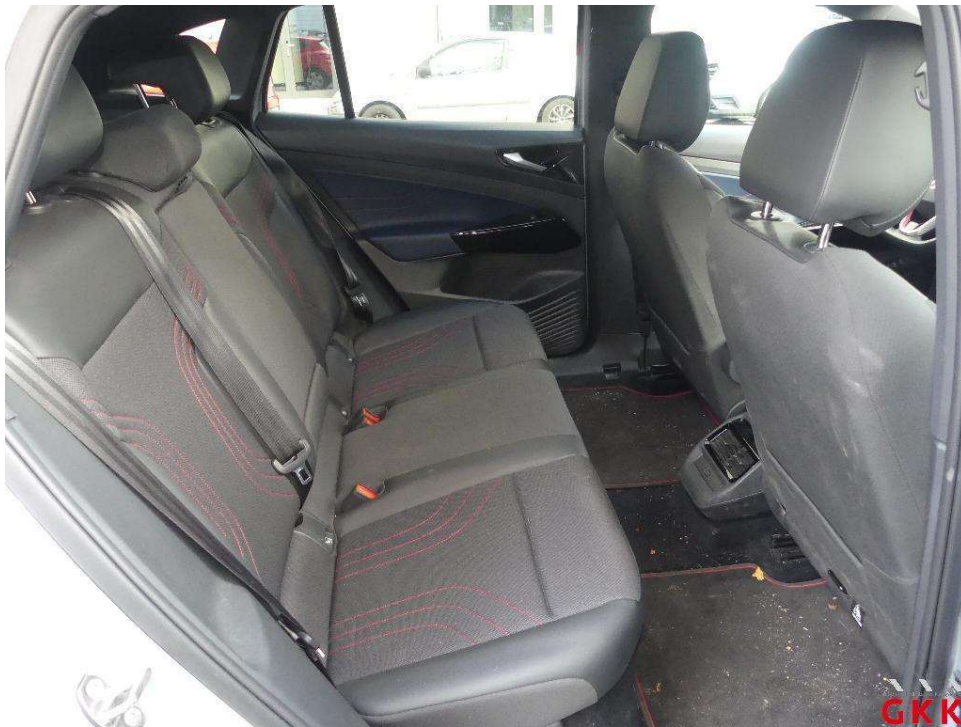


Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

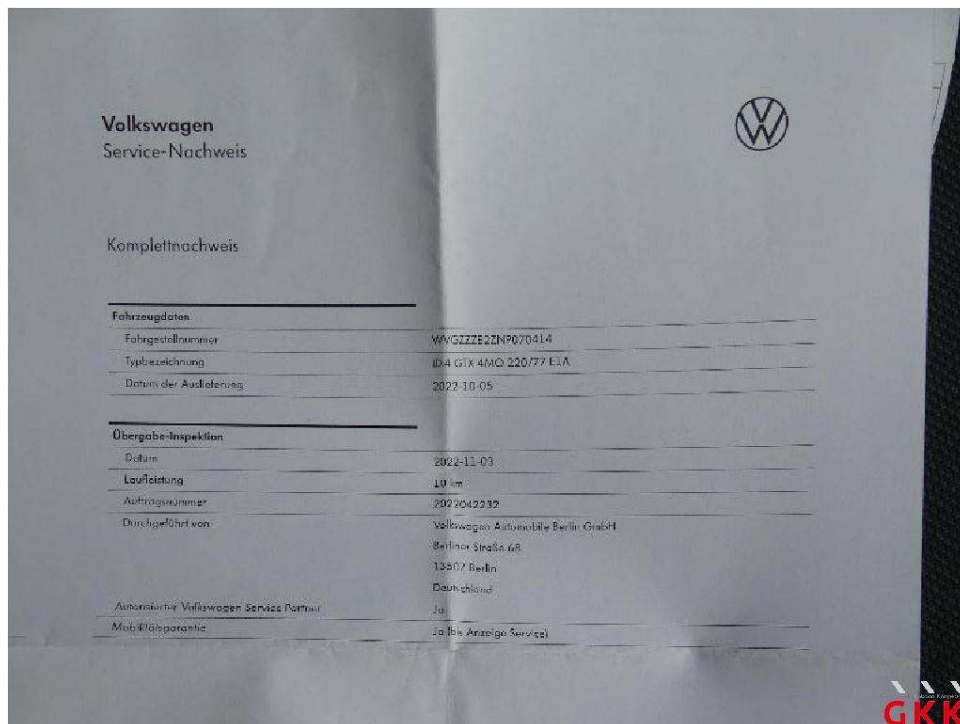


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.

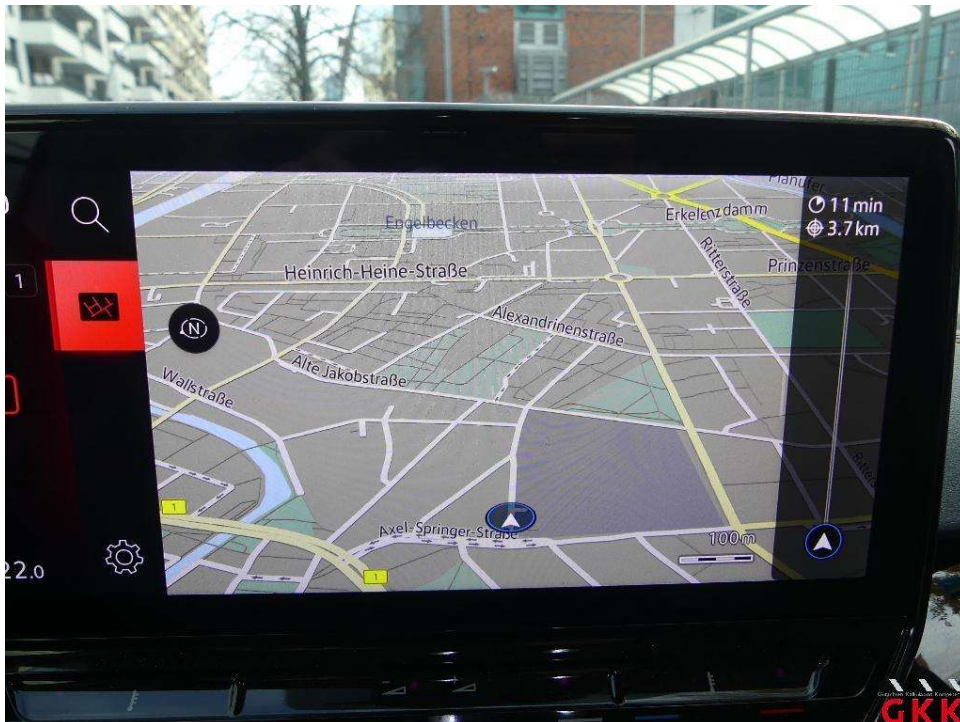


Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 14. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 16. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

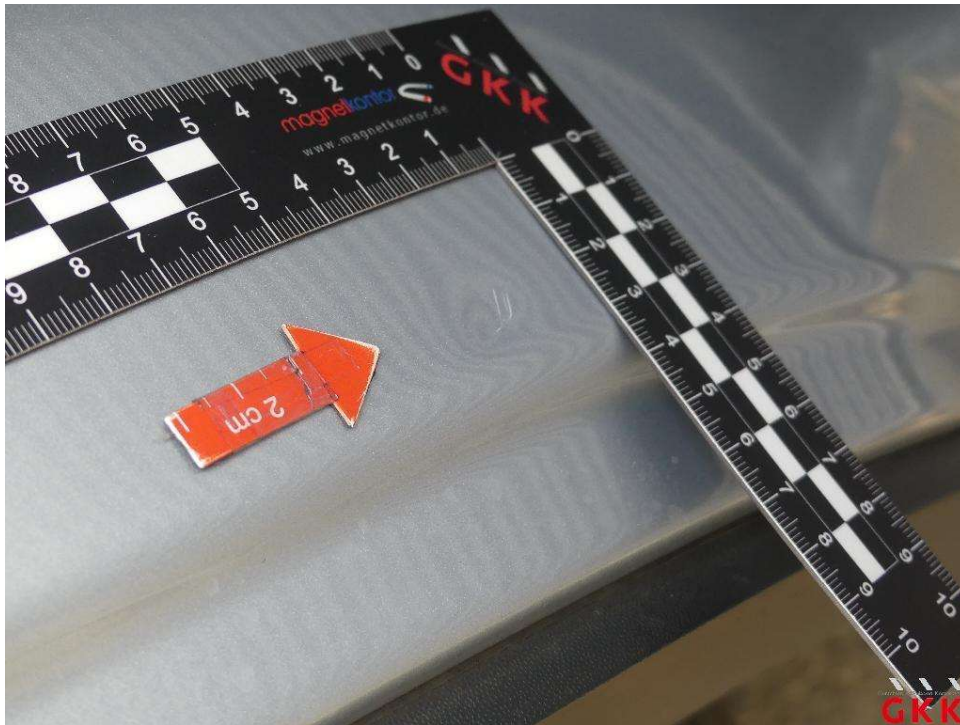


Bild 17. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

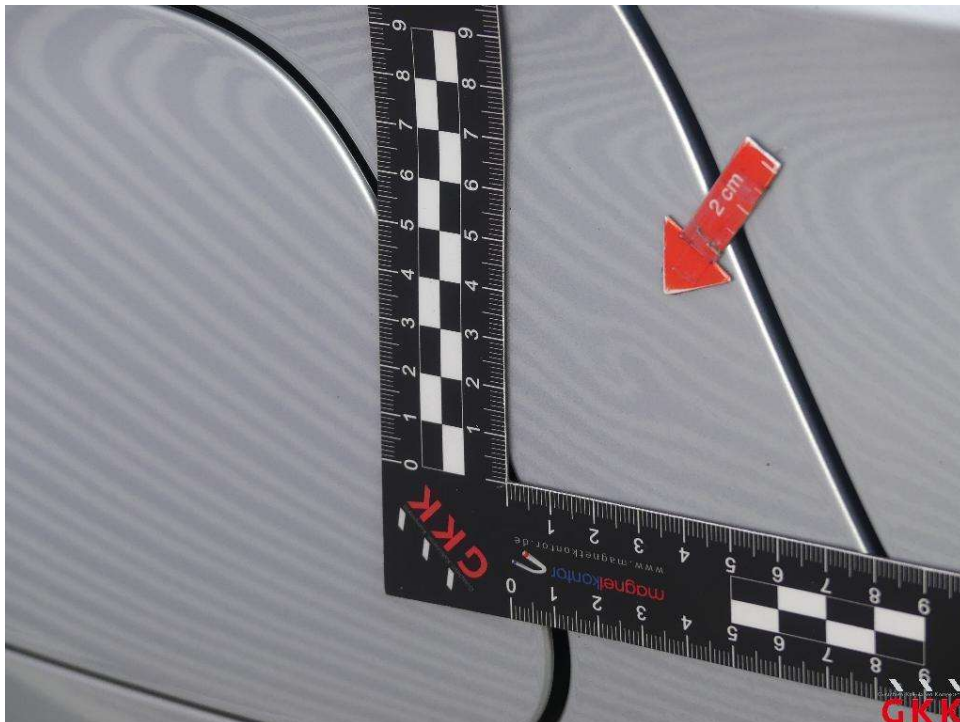


Bild 20. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

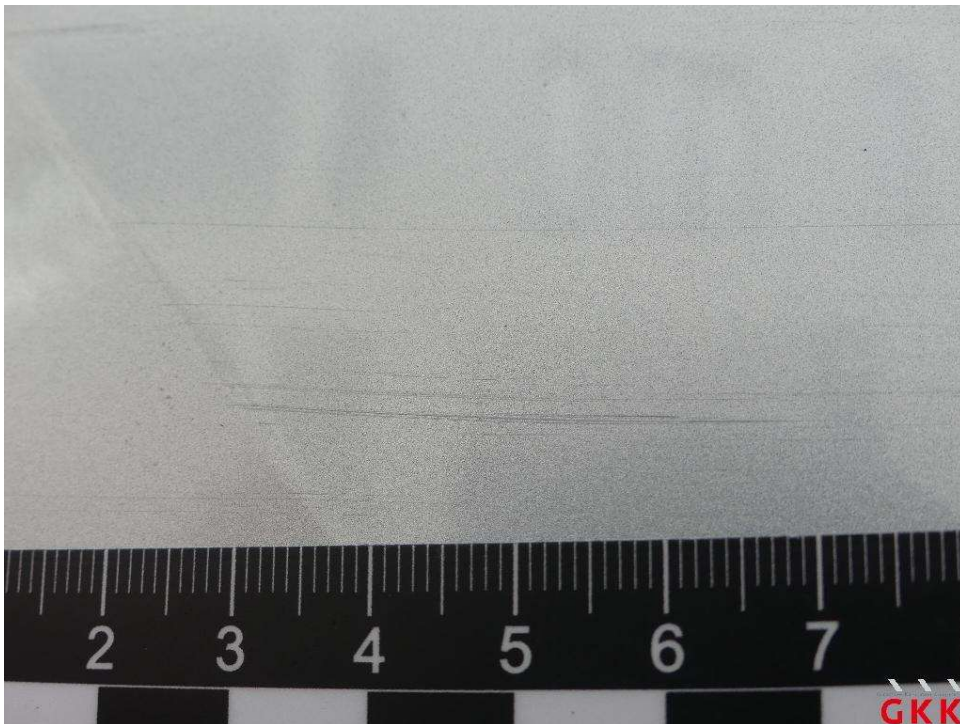


Bild 22. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

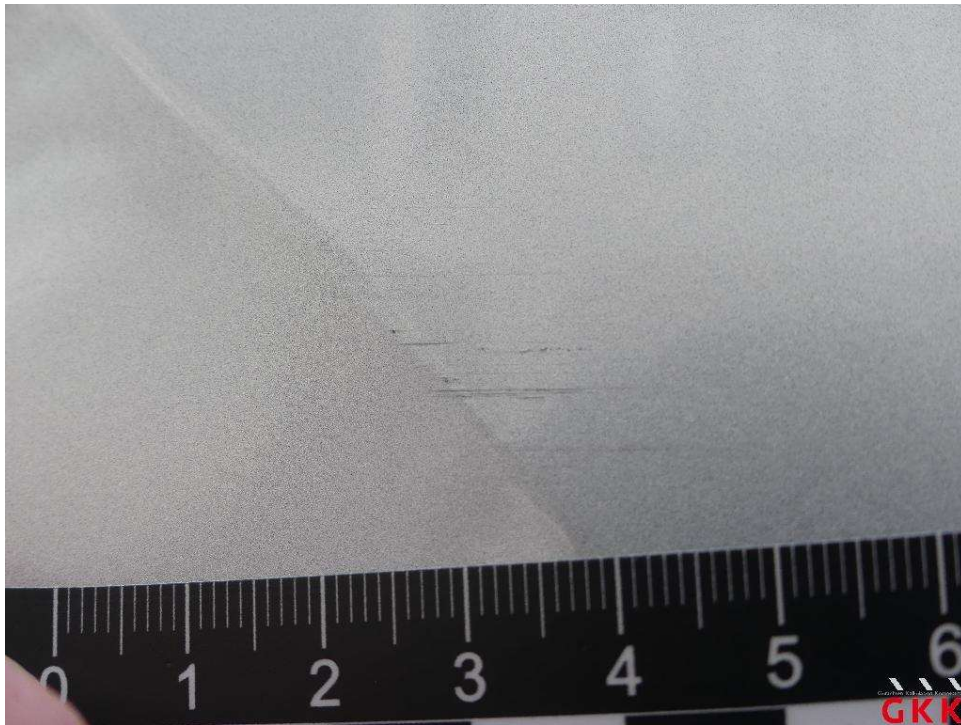


Bild 23. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen

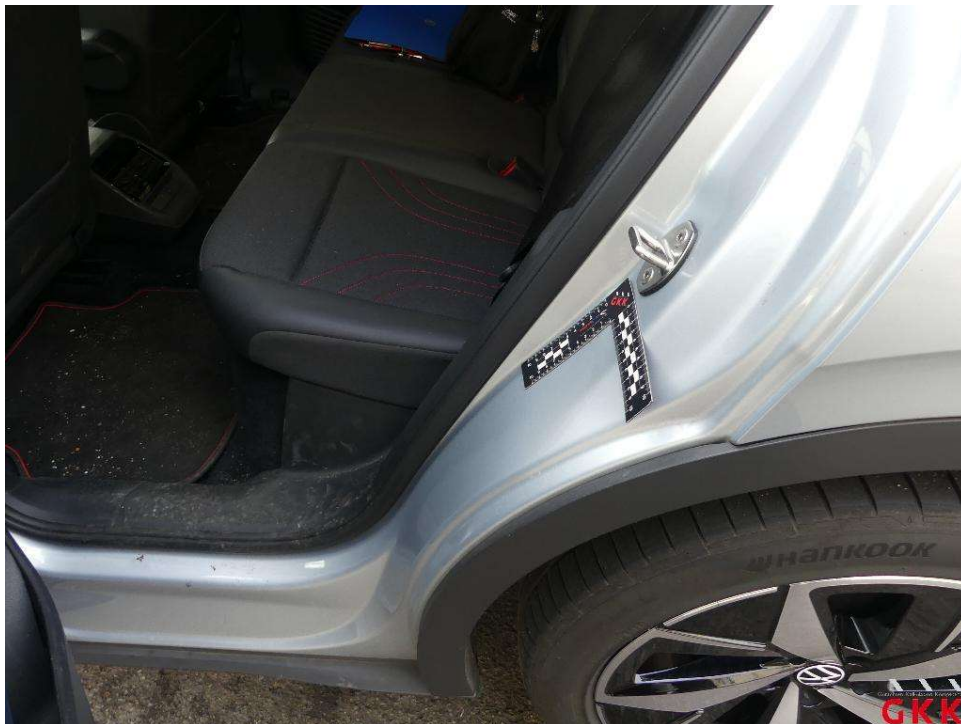


Bild 26. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

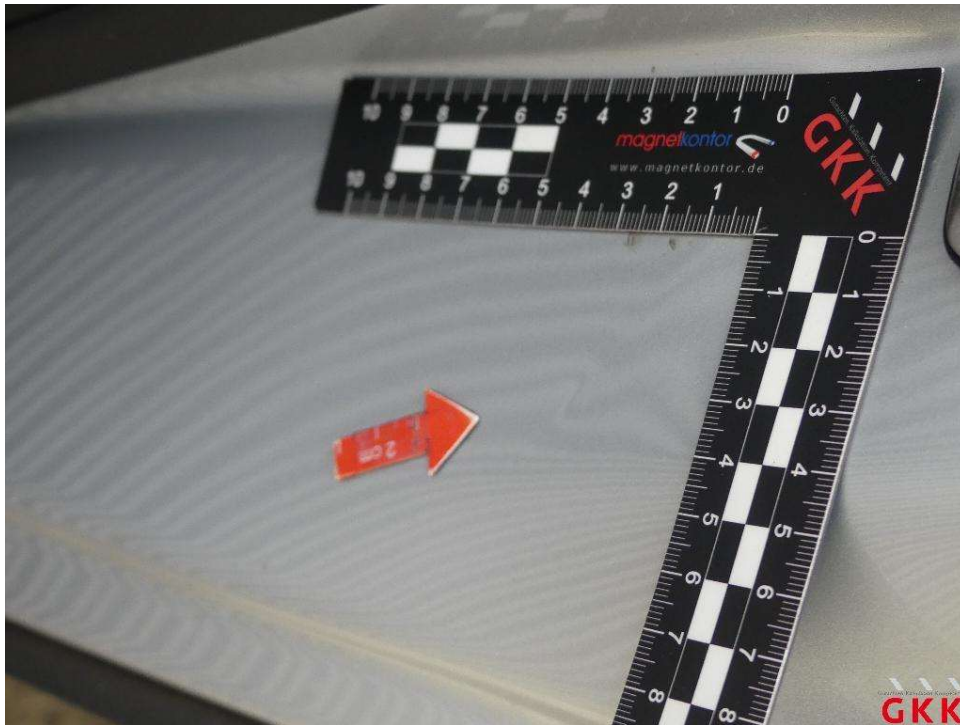


Bild 27. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 34.

Fotoanlage



Bild 35.