



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002215266
Besichtigt am: 09.12.2025 09:04
Berichts-Nr: 9653164
FIN: WVVZZZ3CZME125404

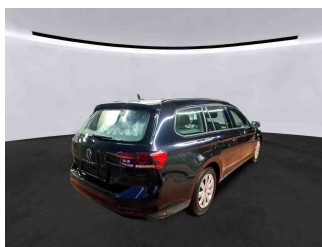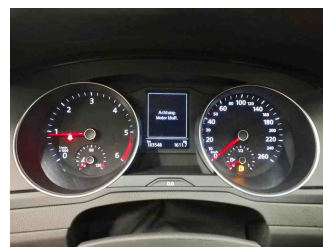Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	20.07.2021
Laufleistung:	183.548 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außen-Sound Standard	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Heckklappe
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Basis	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden aufstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Mistralgrau	Kategorie 0
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kindersicherung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
Ladekantenschutz in Kunststoff
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Leuchte im Fußraum vorn
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Leuchtweitenregulierung
Licht-und-Sicht-Paket "Plus"
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige "Plus"
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normalsitze vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Differenzialsperre
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Garagentoröffner
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitz
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitliche Leisten unten in schwarz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Lizard"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	2,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
3	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
4	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
9	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
10	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
11	Seitenwand hinten links	Anhaftung	Polieren
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	173,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	344,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	328,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME125404

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

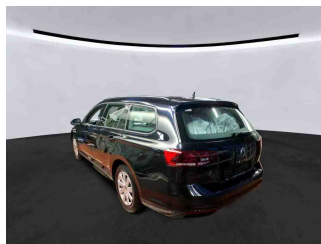

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

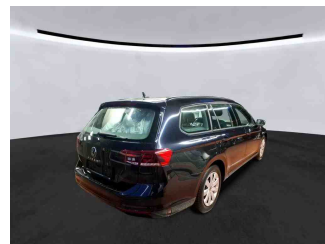


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

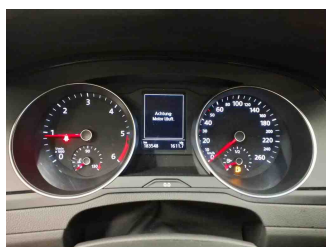


Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug

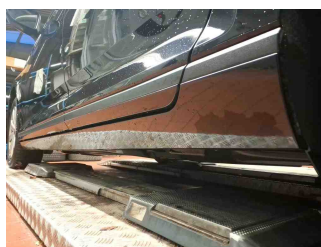


Seitenansicht - Schweller links

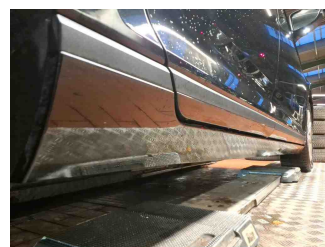


Seitenansicht - Schweller rechts

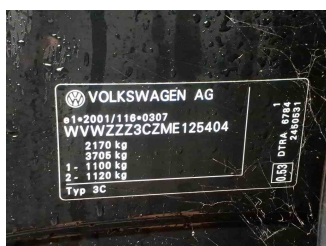


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

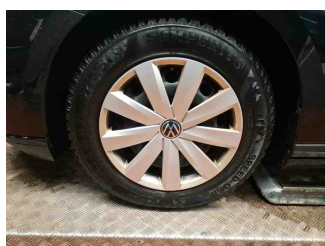


Räder - Rad montiert vorne
links

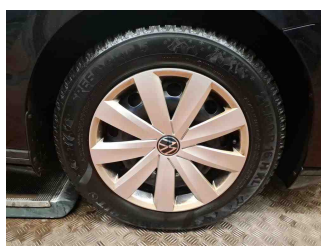

Räder - Rad montiert vorne
rechts

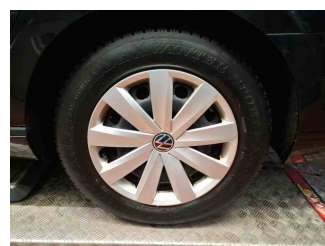

Räder - Rad montiert hinten
links

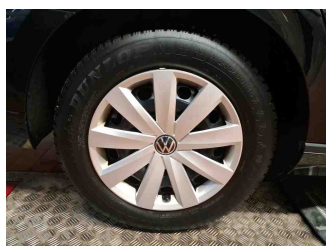

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

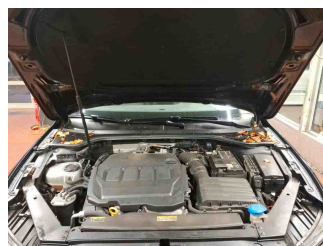


Fahrzeug - Motorraum offen

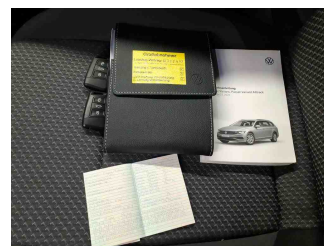

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

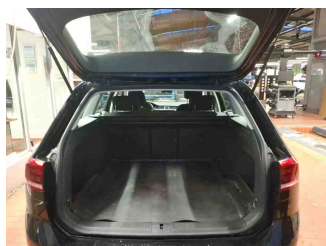

Innenraum - Kofferraum

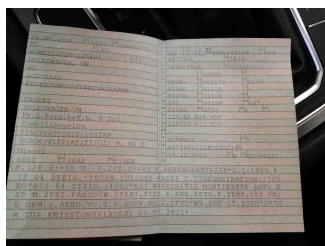

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

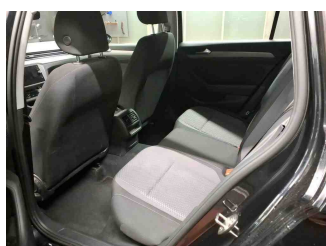

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Dach - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

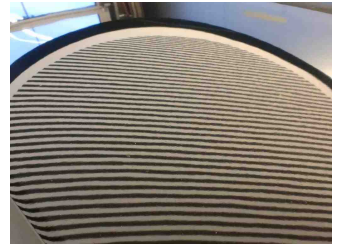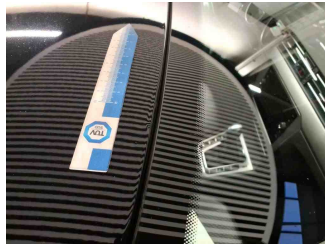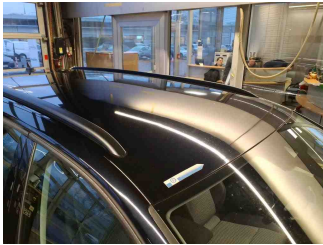



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

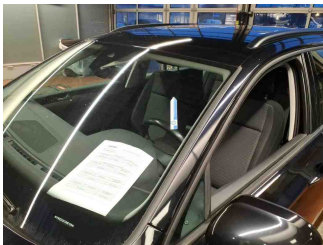

3 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren

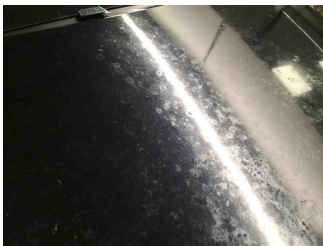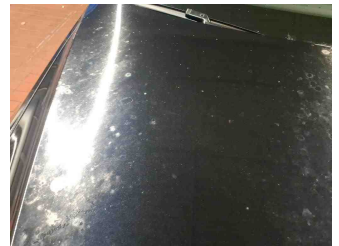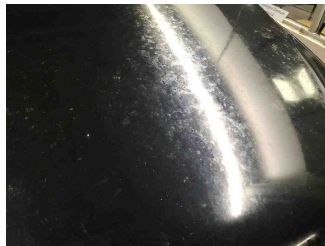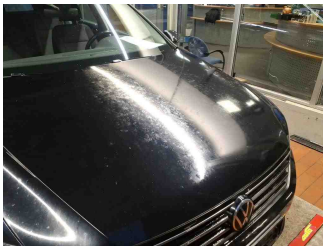

4 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

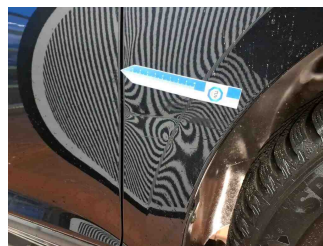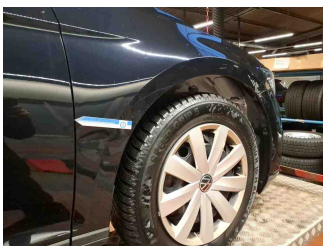





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

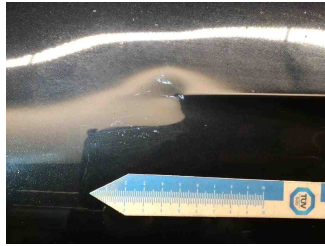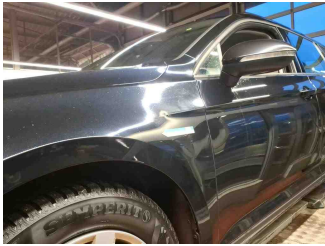

6 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar

Reifen innen abgelaufen.






7 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


8 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen

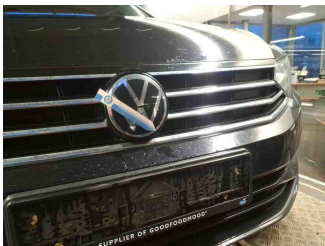

9 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

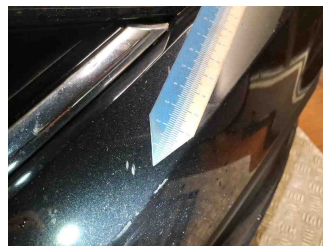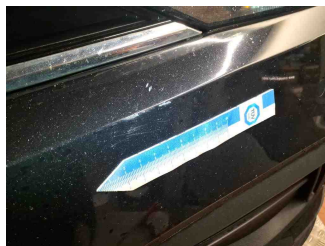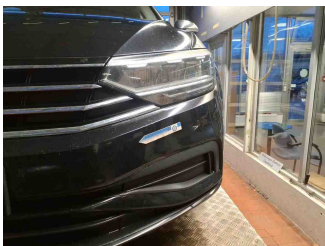

10 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

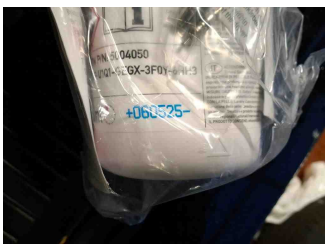



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9653164
vom: 11.12.2025

11 - Seitenwand hinten links - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Lackeinschluss.

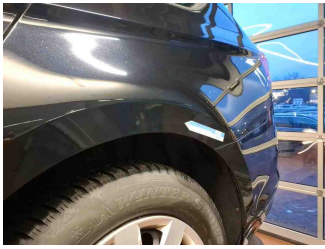

12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren

