



PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	14.04.2026 / Ingolstadt Schütterlettenweg 1 85053 Ingolstadt
Fahrzeughalter	Hemeter Geb. Hupfauer Ute Elfriede Lupinenweg 6 86368 Gersthofen
Amtliches Kennzeichen	A-N 2310
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKMZNR021763

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	440,00 €	83,60 €	523,60 €
basierend auf Reparaturkosten	440,00 €	83,60 €	523,60 €

PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Ingolstadt Schütterlettenweg 1 85053 Ingolstadt
Besichtigungsdatum / Ort	14.04.2026 / Ingolstadt Schütterlettenweg 1 85053 Ingolstadt
Besichtigung durch	Eddie Weinmann
Fahrzeughalter	Hemeter Geb. Hupfauer Ute Elfriede Lupinenweg 6 86368 Gersthofen
Amtliches Kennzeichen	A-N 2310
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	CUPRA
Modell / Verkaufsbezeichnung	FORMENTOR
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ARC 00048
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKMZNR021763
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	20.04.2022 / 20.04.2022
Nächste HU	04/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	45.790 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.498 ccm/ 110 kW



PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.980
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	563 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R19 94W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 245/40 R19 94W	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 06/2025 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	40,00 €	40,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung	100,00 €	100,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung	100,00 €	100,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	200,00 €	200,00 €
Summe (netto):			440,00 €	440,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
-----	------------	--------------	---------------

1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		
---	---	--	--


Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
-----	-----	---------------

1	Kotflügel rechts, Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
---	---	--

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	116 µm
2	Dachholm links	122 µm
3	Dachholm rechts	101 µm
4	Heckklappe/-tür	103 µm
5	Kotflügel links	112 µm
6	Kotflügel rechts	215 µm
7	Motorhaube	354 µm
8	Seitenwand links	112 µm
9	Seitenwand rechts	111 µm
10	Tür hinten links	119 µm
11	Tür hinten rechts	132 µm
12	Tür vorne links	124 µm
13	Tür vorne rechts	118 µm



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:


Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Bemerkungen

Fahrzeug nicht gewaschen!
Folgekosten möglich.
Elektrische Komponenten bedingt prüfbar.
Klimaanlage nicht geprüft.
Keine Ausstattungsliste vorhanden.

Unterschrift Sachverständiger (Eddie Weinmann)


Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 29 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44917688

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

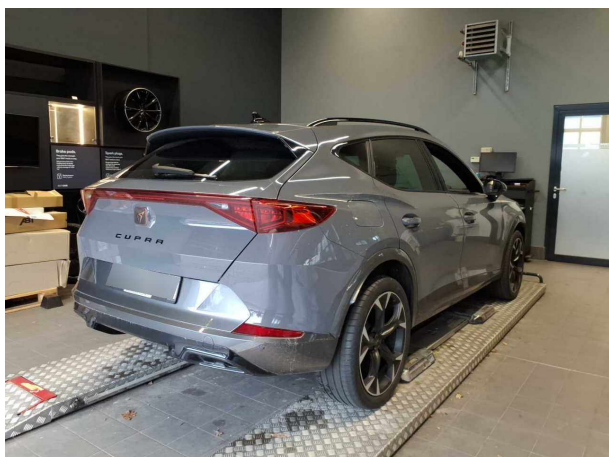


Abbildung 3: Schräg hinten

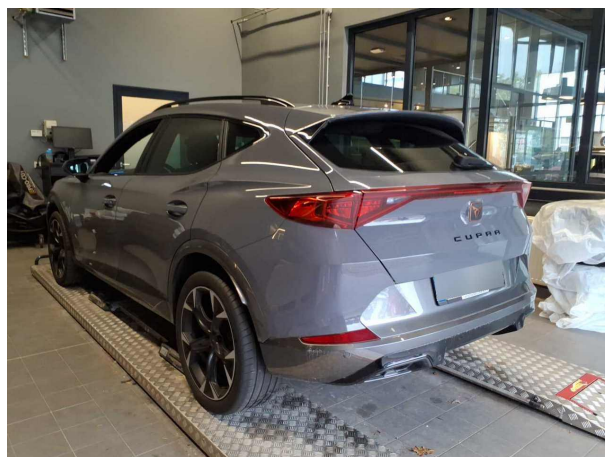


Abbildung 4: Schräg hinten

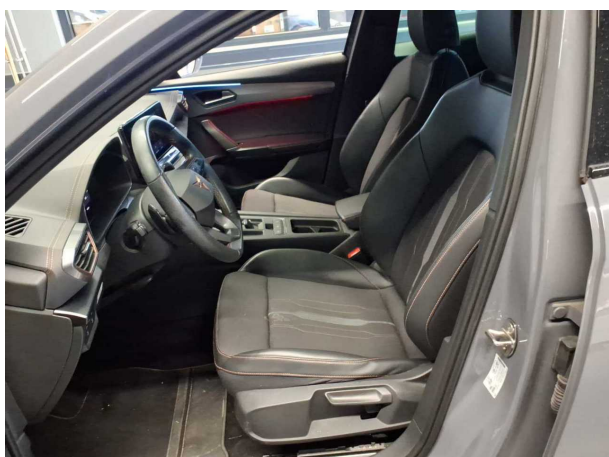


Abbildung 5: Innenraum


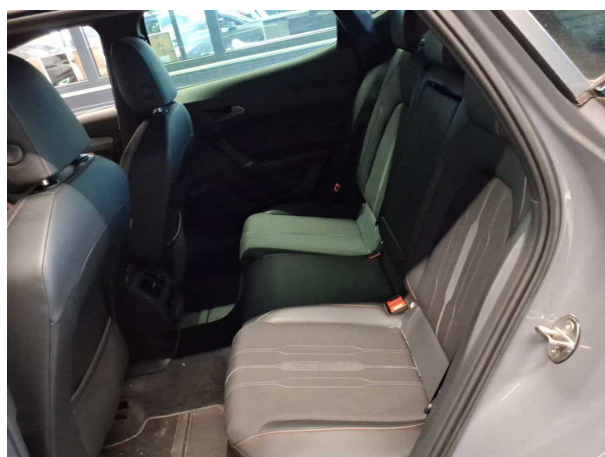


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44917688

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN

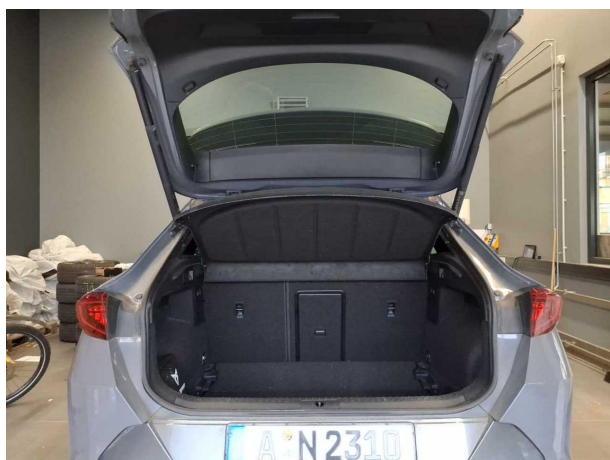


Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum

PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

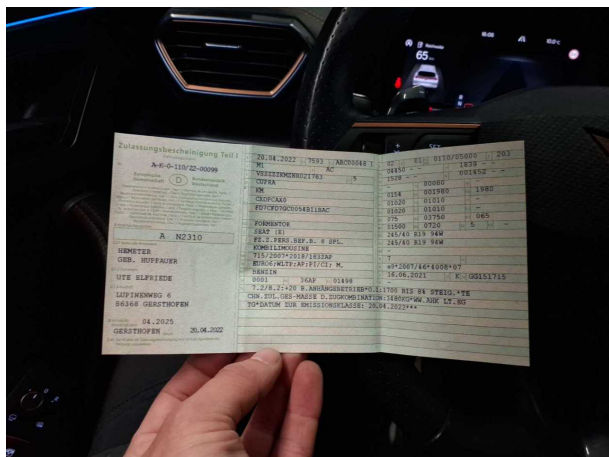


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

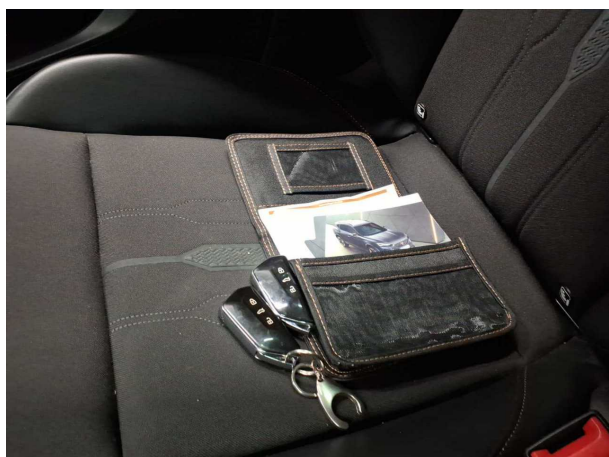


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026



Abbildung 19: Sonstiges

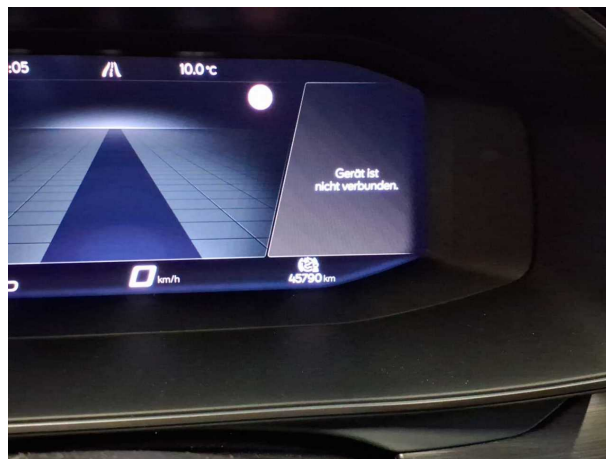


Abbildung 20: Sonstiges

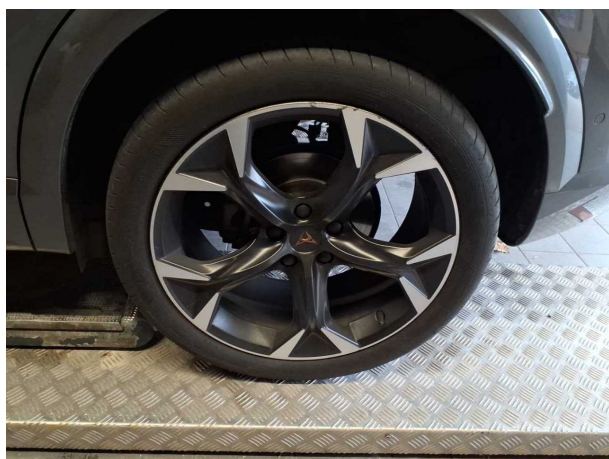


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44917688



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

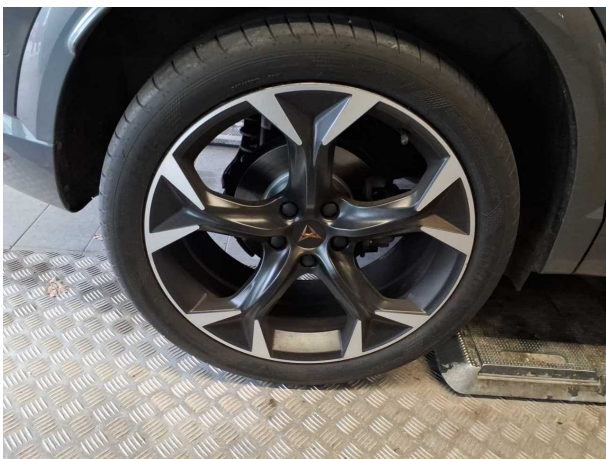


Abbildung 27: Sonstiges

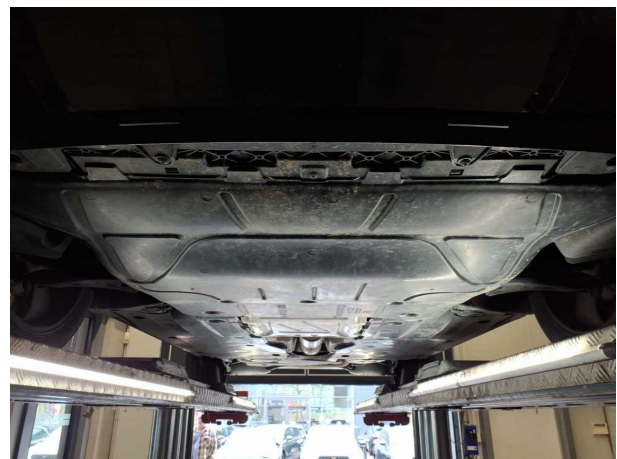


Abbildung 28: Sonstiges


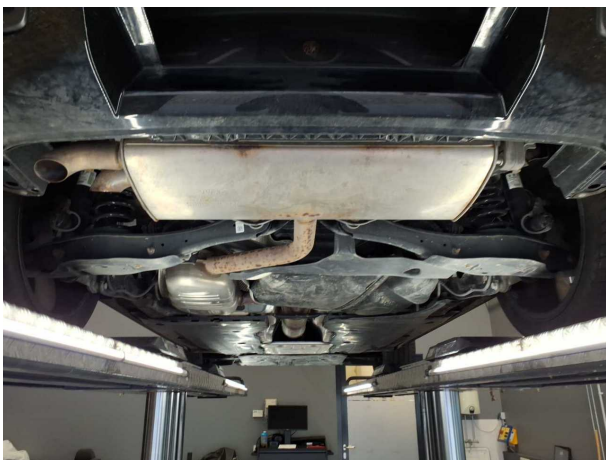


Abbildung 29: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44917688

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

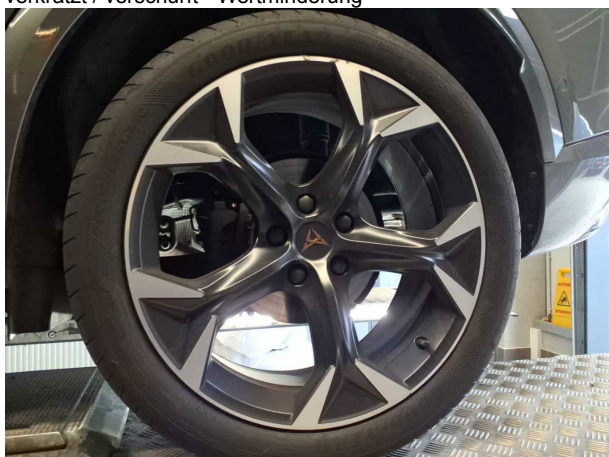

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44917688

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 14.04.2026



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

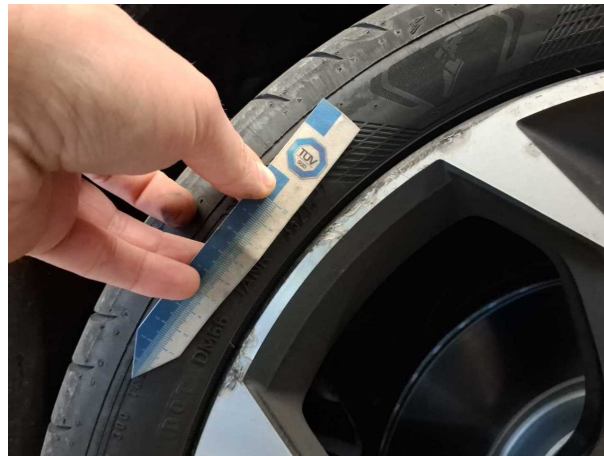

Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung