

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1914217
Auftrag vom: 07.05.2026 / 08:06 Uhr
Auftrag per: Kundensystem

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021131055
Bearbeitungsnummer: RÜL-VI-RN-SA-CO
Bestellangaben: D2D
Standortnummer: 353007

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.600,00 €

Minderwerte gesamt: 2.030,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.05.2026 / 09:58 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / BWS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran 2.0 TDI Comfortline (EURO 6d)	Erstzulassung:	23.02.2022
Letztzulassung:	23.02.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2027
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	7	Laufleistung abgelesen:	80641 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	80641 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	Reflexsilber Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
2	205/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	205/60 R 16,0 - -	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	205/60 R 16,0 - -	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion am:	18.11.2024
Letzte Inspektion bei km-Stand:	54978 km	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Dach	230
Dachholm links	229
Kotflügel vorne links	210
Motorhaube	273

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Lackierung	860,00 €	690,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Türeinstieg vorne links, Anhaftungen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer und, Delle, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	560,00 €	390,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Karosserie	1.630,00 €	1.230,00 €
Fahrzeug, Dach hinten, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Dellen, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Türeinstieg hinten links, Kratzer und, Dellen, instandsetzen + lackieren	350,00 €	250,00 €
Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Kratzer und, Delle, instandsetzen + lackieren	670,00 €	470,00 €
rechte Seite, Türeinstieg hinten rechts, Kratzer und, Dellen, instandsetzen + lackieren	350,00 €	250,00 €
rechte Seite, Türeinstieg vorne rechts, Dellen, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	80,00 €	80,00 €
Innenraum, Türverkleidung vorne links, Blende, fehlt, erneuern	30,00 €	30,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten links, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Kofferraumverkleidung rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Allgemeinzustand	30,00 €	30,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	30,00 €	30,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 59 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 59 Fotos

Dokumentennummer:	1914217
Amtliches Kennzeichen:	M-BY1544
Fahrzeugidentifikationsnummer:	WVGZZZ1TZNW009250



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

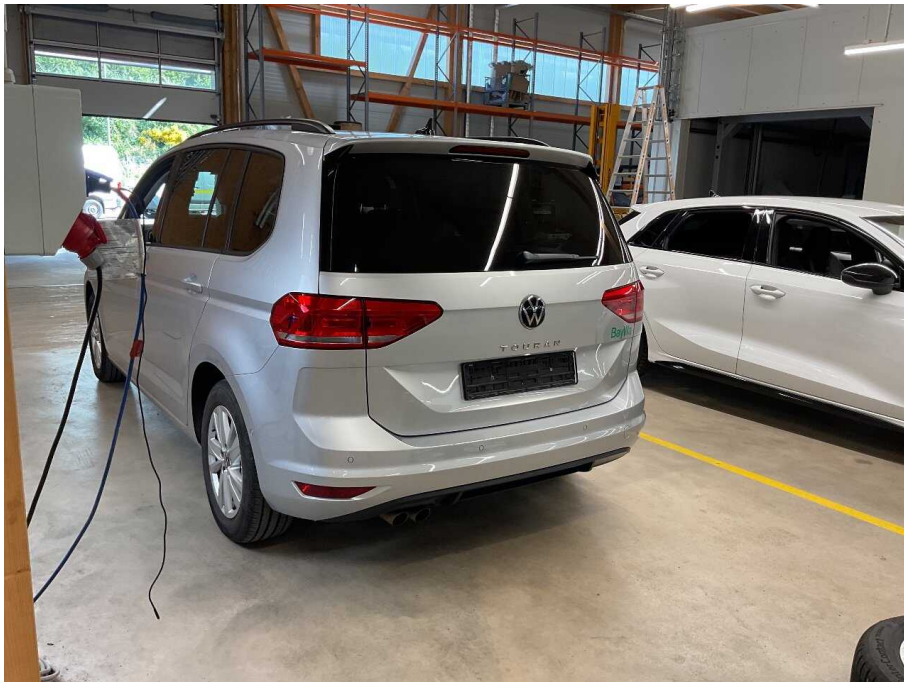


Bild 3: Heckdiagonale links

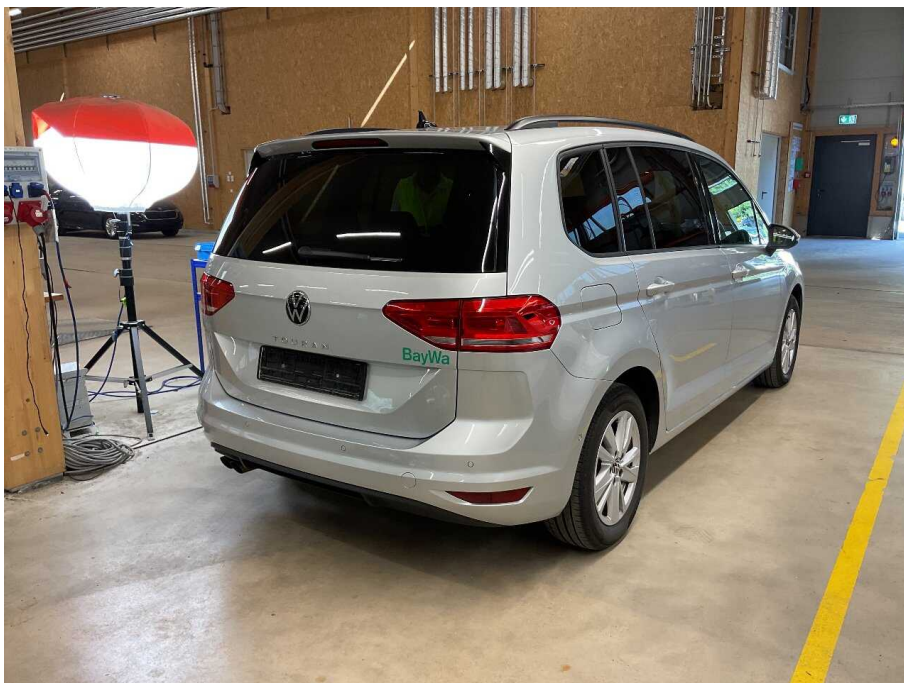


Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Laderaumabdeckung



Bild 12: Zusätzlicher Radsatz



Bild 13: Tacho

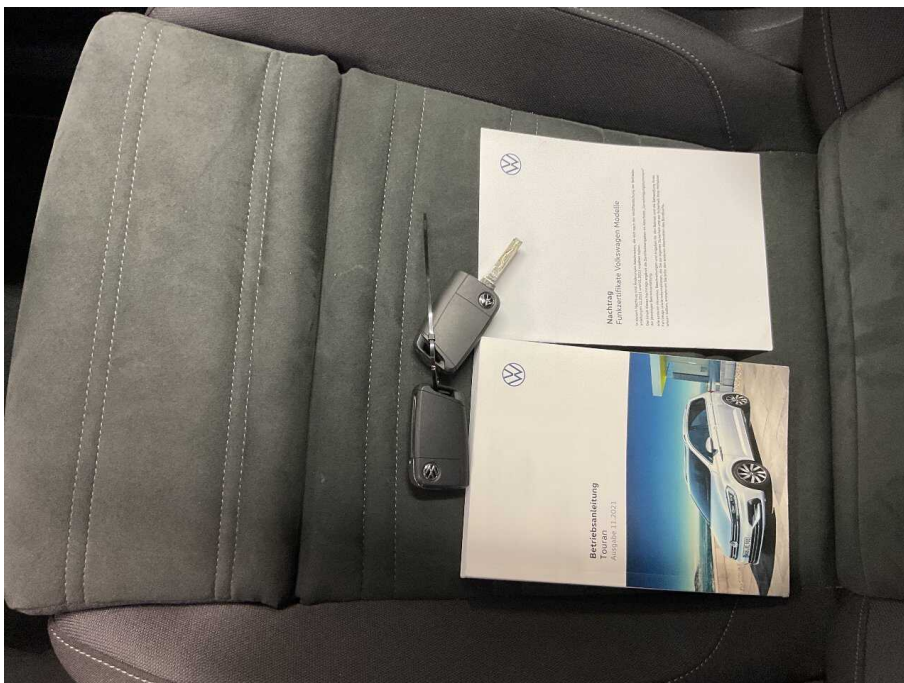


Bild 14: Schlüssel/Borddokumente

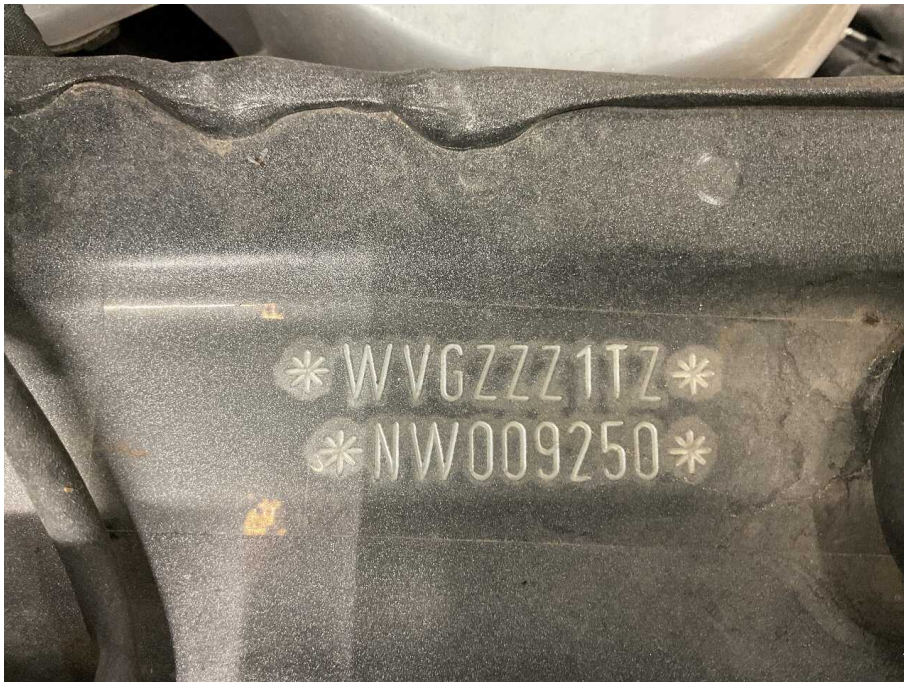


Bild 15: VIN, Fahrgestellnummer

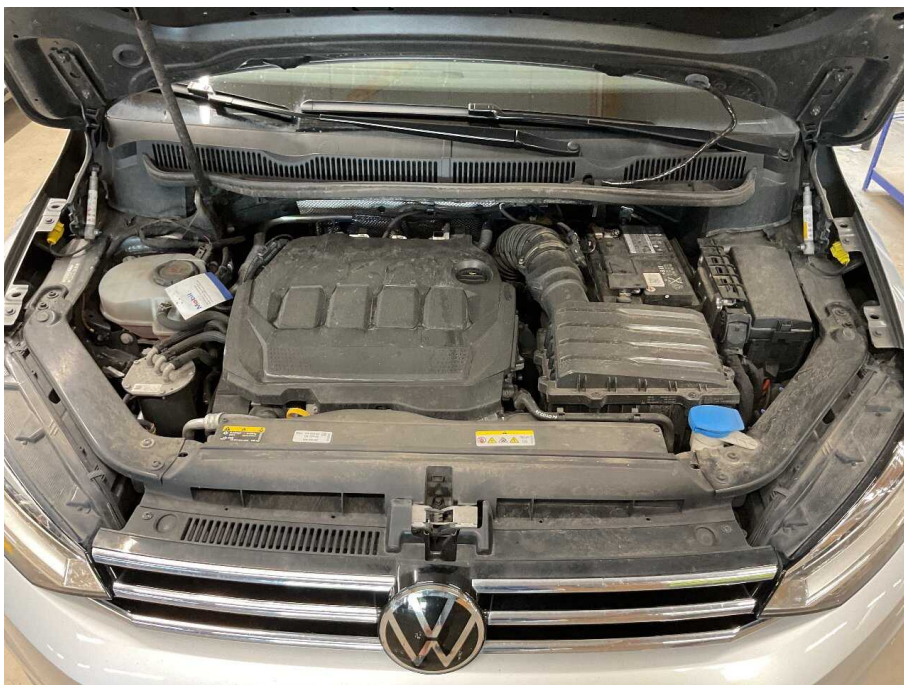


Bild 16: Motorraum

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WVGZZZ1TZNW009250
Typbezeichnung	Touran 2.0 CL DT110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2022-03-03

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2024-11-18
Laufleistung	54978 km
91MG durchgeführt	
Durchgeführt von	Kehm Hauptstraße 97616 Bad Neustadt Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Ölwechsel-Service	
Datum	2024-11-18
Laufleistung	54978 km
Auftragsnummer	38233
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Kehm Hauptstraße 97616 Bad Neustadt Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeilende

Bild 17: Servicedokumente

Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

23.02.2022	0603	BWS00726	2	1	110/3000	206
M1	AF		4532		1829	
WVGZZZ1TZNW009250	X		1645		-1676	
VOLKSWAGEN, VW				80		
1T			145	2350	2350	
DTSBAF			1190	1210		
FD7FD7GC0044BIS72VR21CA0M			1190	1210		
TOURAN			76	3150	68	
VOLKSWAGEN-VW			1800	750	7	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 96V XL			
Mehrzweckfahrzeug			205/60 R16 96V XL			
715/2007*2018/1832AP						
EURO6 WLTP:AP:PI/Ci; M, N1			Grau		7	
Diesel			e1*2001/116*0211*61			
0002	36AP	1968	03.12.2021		K	GJ008354
7.2/8.2: +75 b. Anhängelast: 0.1: 2000 bis 8% Steig. techn. 2 ul. Ges.-Masse d. Zugkombination: 4150kg* bis 8% Steig.: 4350*Bel. werkseitig montierter AHK: ESP m. spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr.f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO z. 9. Ausn. VO z. STVO* ww.AHK lt. EGTG* Datum zur Emissionsklasse: 23.02.2022*						

X Richte HU (Stand von Jahr): 02.2025 i. Datum: 23.02.2022
C-4c: Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen.

Bild 18: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 19: Navigationssystem



Bild 20
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 22
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 23
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 24
Fahrzeug Dach hinten Delle

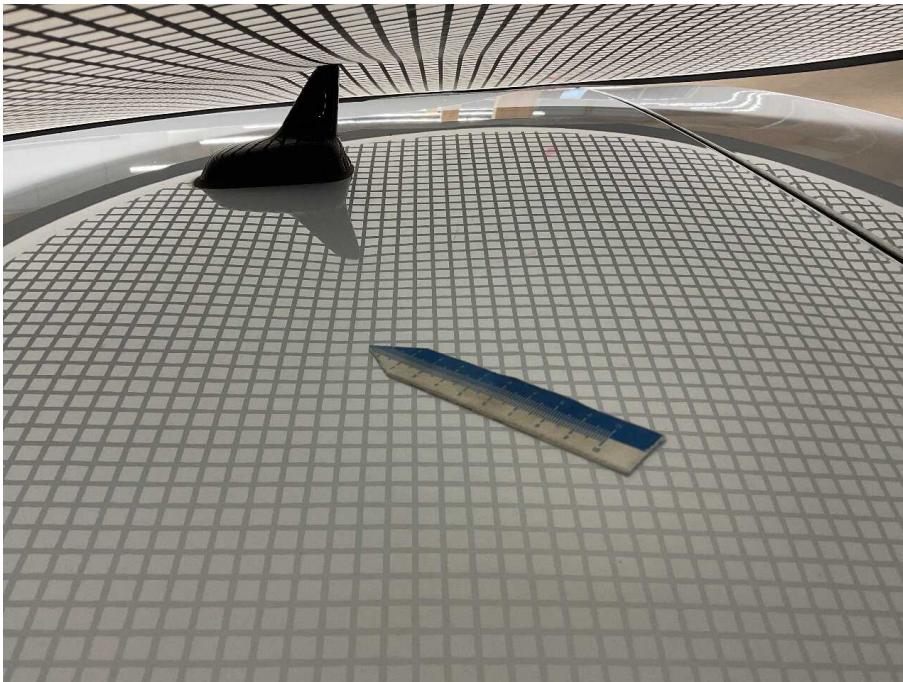


Bild 25
Fahrzeug Dach hinten Delle



Bild 26
linke Seite Tür vorne links Kratzer

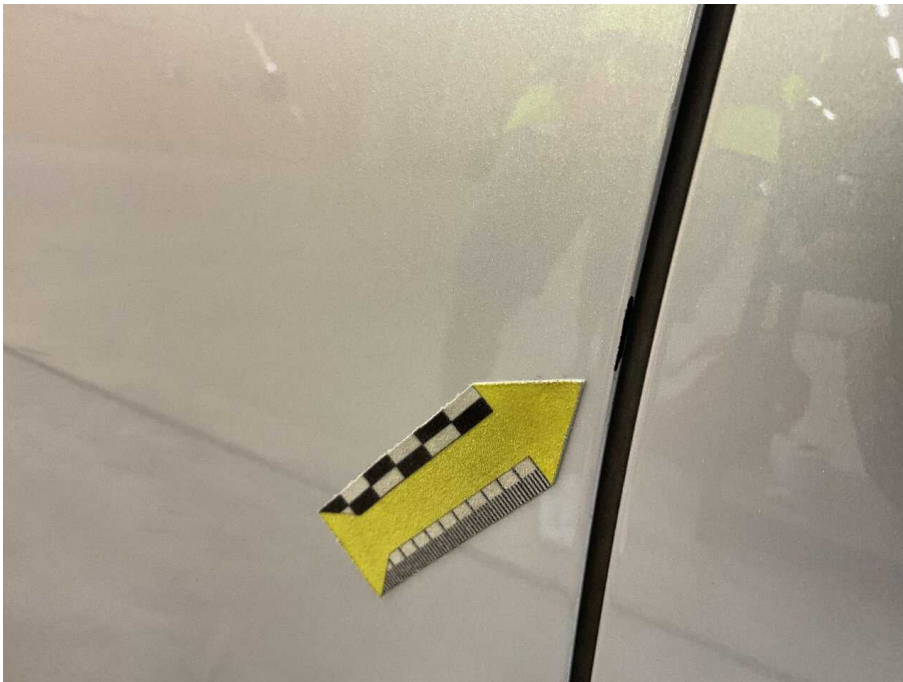


Bild 27
linke Seite Tür vorne links Kratzer



Bild 28
Innenraum Türverkleidung vorne links Blende fehlt



Bild 29
Innenraum Türverkleidung vorne links Blende fehlt



Bild 30
linke Seite Türeinstieg vorne links Anhaftungen



Bild 31
linke Seite Türeinstieg vorne links Anhaftungen



Bild 32
linke Seite Tür hinten links Dellen



Bild 33
linke Seite Tür hinten links Dellen



Bild 34
linke Seite Türeinstieg hinten links Kratzer und Dellen



Bild 35
linke Seite Türeinstieg hinten links Kratzer und Dellen



Bild 36
Innenraum Türverkleidung hinten links Gebrauchsspuren



Bild 37
Innenraum Türverkleidung hinten links Gebrauchsspuren



Bild 38
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 39
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 40
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 41
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden



Bild 42
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer

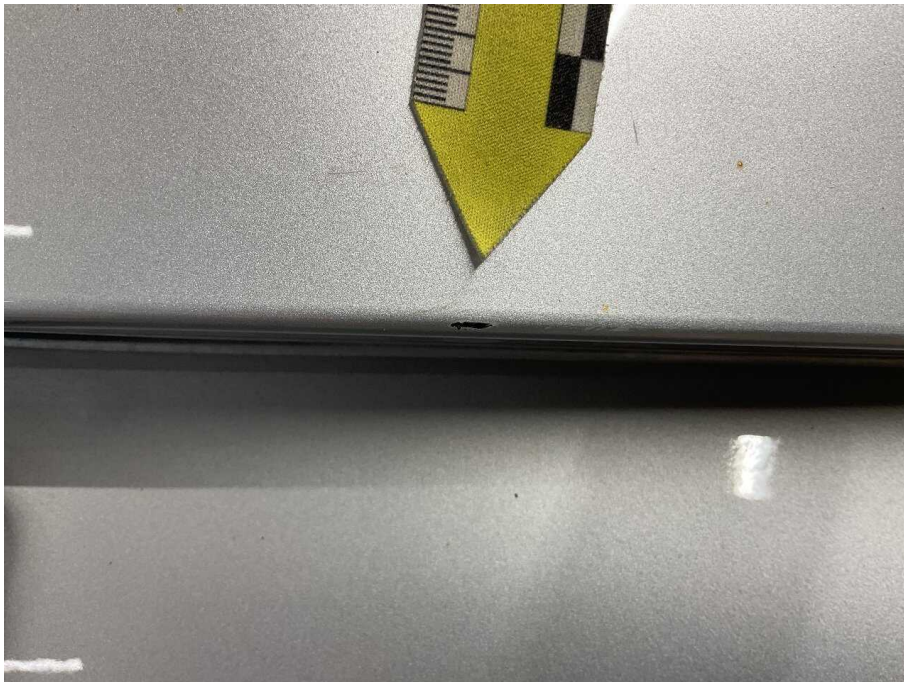


Bild 43
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer



Bild 44
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer und Delle



Bild 45
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer und Delle



Bild 46
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer und Delle



Bild 47
Innenraum Heckklappenverkleidung innen Kratzer



Bild 48
Innenraum Heckklappenverkleidung innen Kratzer



Bild 49
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts Kratzer



Bild 50
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts Kratzer



Bild 51
Fahrzeugheck Tür hinten rechts Kratzer und Delle



Bild 52
Fahrzeugheck Tür hinten rechts Kratzer und Delle



Bild 53
Fahrzeugheck Tür hinten rechts Kratzer und Delle



Bild 54
rechte Seite Türeinstieg hinten rechts Kratzer und Dellen

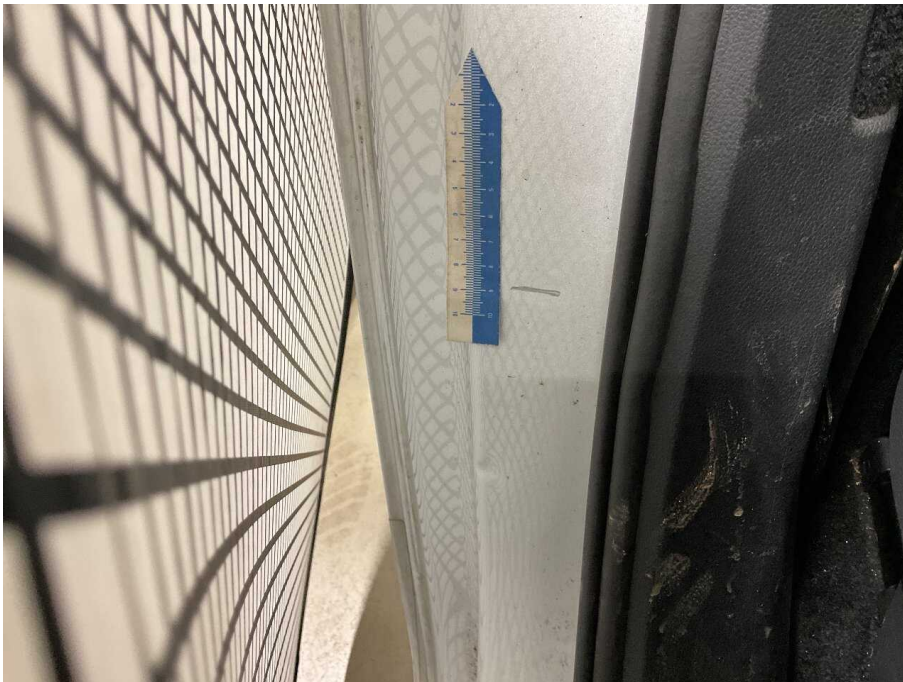


Bild 55
rechte Seite Türeinstieg hinten rechts Kratzer und Dellen

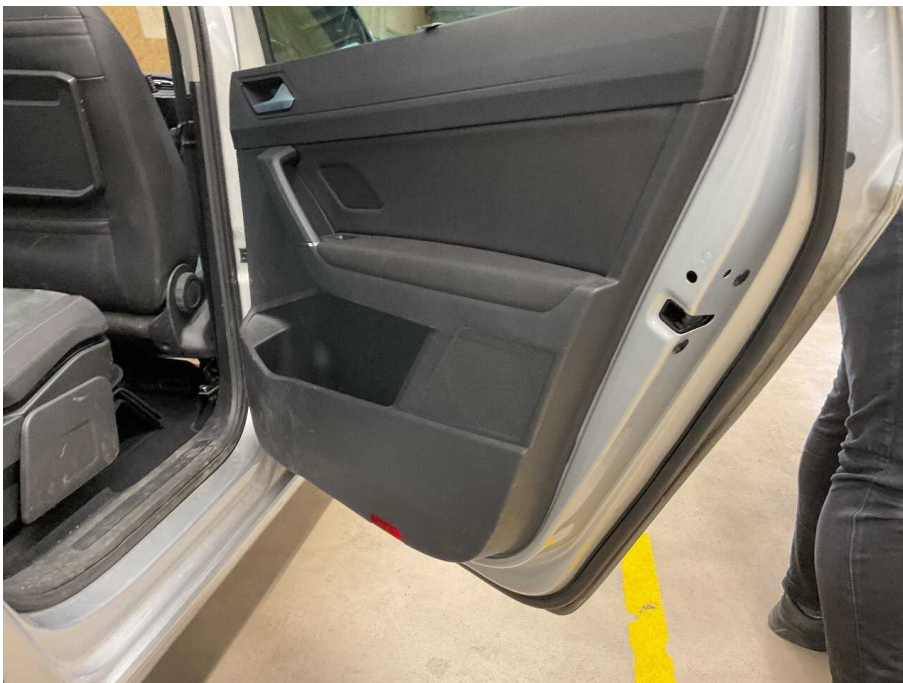


Bild 56
Innenraum Türverkleidung hinten rechts Gebrauchsspuren



Bild 57
Innenraum Türverkleidung hinten rechts Gebrauchsspuren



Bild 58
rechte Seite Türeinstieg vorne rechts Dellen



Bild 59
rechte Seite Türeinstieg vorne rechts Dellen