

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002507116
Besichtigt am: 17.06.2026 10:50
Berichts-Nr: 10847951
FIN: TMBJJ7NEXL0145176



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / ANL
Erstzulassungsdatum:	04.03.2020
Laufleistung:	183.334 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" Dynamische Fernlichtregulierung	CDS Gute Reise
"DRIVING MODE SELECT", ohne "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Chrom-black paket
"MAXI DOT"	Chrom-Paket
"PARK DISTANCE CONTROL" Parksensoren vo. u. hi. (für Radio Bolero und navi mit fahrbahndetektion)	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dämpfung hinten, Basis 1
3P.-Automatikgurte vorn	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen, Alu
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist :T37/T3Y/TS1/T4P/T98/	Drehstromgenerator 140 A
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Fensterheber vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 DG	Elektrische Zusatzheizung
Ablagenpaket 3	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten (elektr.)
Anhängerkupplung, abnehmbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	ESC
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerkniefahrer
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5E0-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Automat. ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC low
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Funktion "SMART LINK +"
Berganfahrassistent	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbeleuchtung
Bordwerkzeug	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Brillenfach	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Businesspaket Amundsen IO 3 Jahre	Green tec
Care Connect + Infotainment Online	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 3 Jahre	Handbremshebelgriff in Leder
CDS DE	Handschuhfach-Kühlung
	Heckscheibenwischer "AERO"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

Hinterachse "Standard"	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Durchladeeinrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kartenmaterial - Europa	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Heckspoiler
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Klimaanlage 2-Zonen "CLIMATRONIC" mit elektr. Regelung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfort telefonie mit WLAN und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Komfortausstattung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Multifunktionskamera
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Sonnenschutzrollo
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic (fuer RS Sportlenkrad)	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Stabilisator hinten
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "HAWK" Anthrazit 7J x 17" Stk.	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Licht und Sicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit speziellem Aufkleber	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Navigationsgerät-Standard	Personalisierung inkl. 3 Schlüssel
Nebelscheinwerfer mit "CORNER"- Abbiege-licht	Privater Notruf Emergency Call
Nebelschlussleuchte	Radio Standard (Gen2 GP)
Netztrennwand	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Region
Normalsitze vorn	Region Deutschland
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Regionscode (Europa)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 225/45 R17 91W Best-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondermodell 2019
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Tankdeckel
Textilfußmatten
TOP LED SBBR Leuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Vnĳjæí zpĳtnĳ zrcátĳo v barvĳ vozu
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperr elektronisch
XDS+
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	2,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 01.2024
Kompressor vorhanden: Nein
Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Pauschalbetrag
2	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
7	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
8	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
9	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
10	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
11	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
12	Scheinwerferreinigung Abdeckung rechts	Blasenbildung	Instandsetzen + lackieren
13	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	149,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	153,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	152,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	140,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	144,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	147,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	154,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	144,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	168,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	163,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NEXL0145176

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

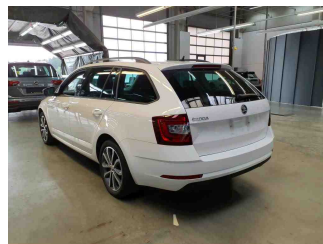


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

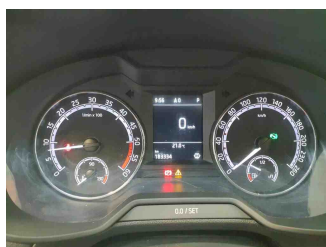

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

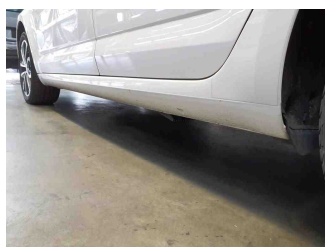

Seitenansicht - Schweller links

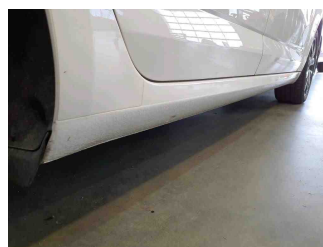

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

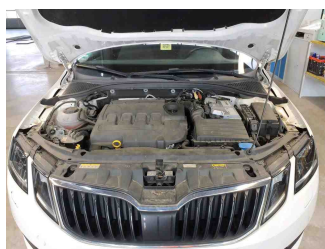

Fahrzeug - Motorraum offen

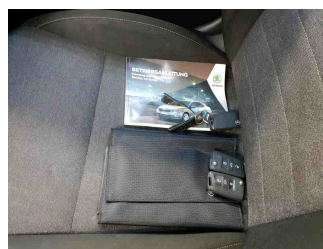

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts

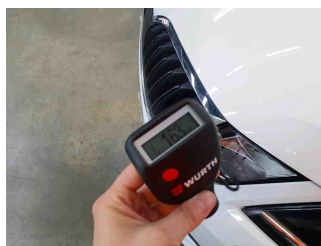

Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne rechts

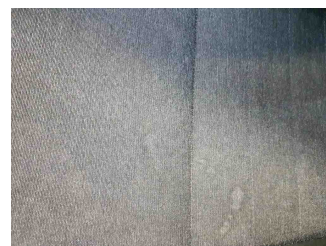


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

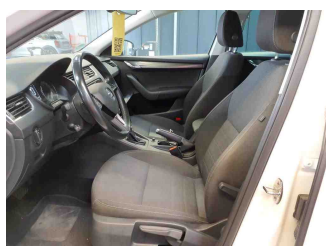


Innenraum - vorne

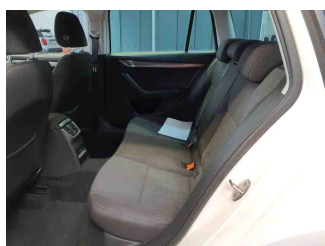

Innenraum - hinten

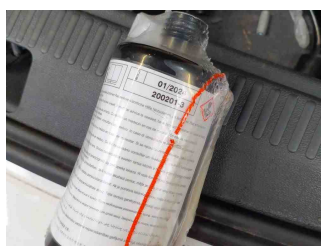

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

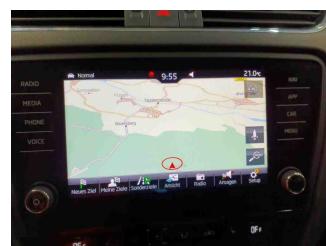

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio









» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Pauschalbetrag

Kommentar

Kotflügel vorne links, Dachholm links

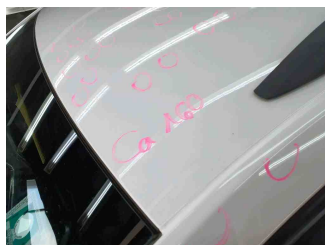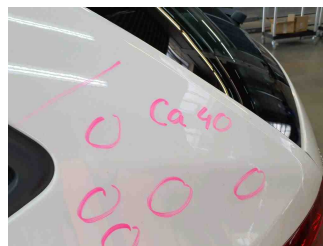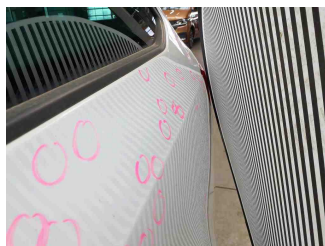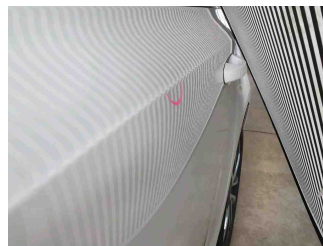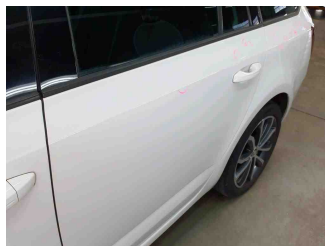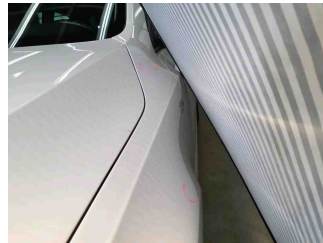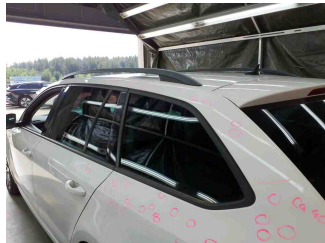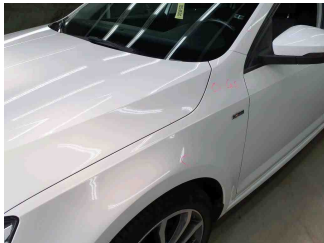





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026





2 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

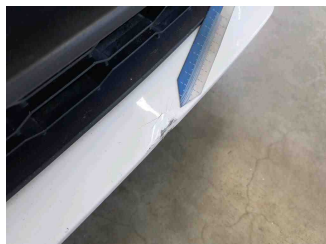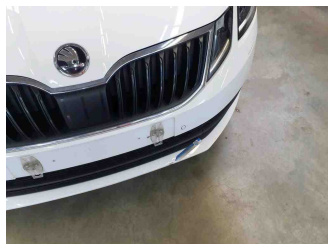

3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden

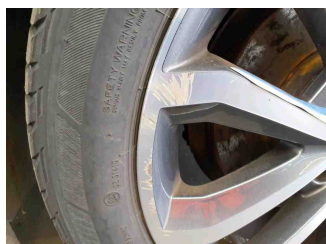

4 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

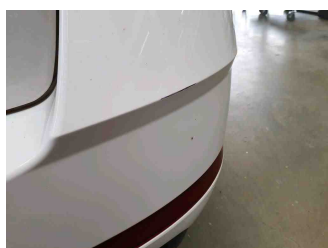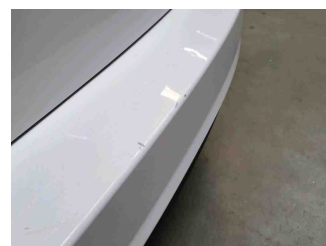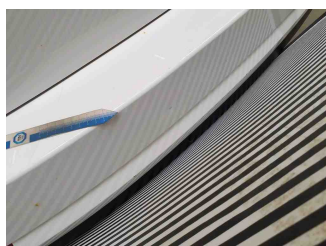
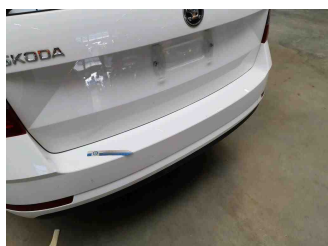


5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

7 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

8 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung

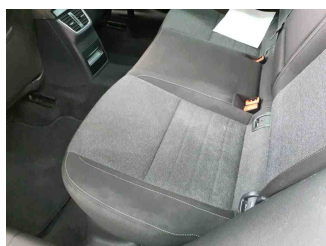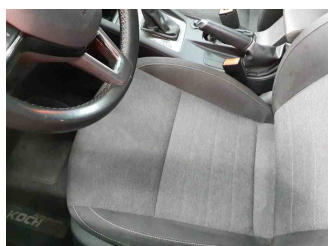



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

9 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen




10 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


11 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

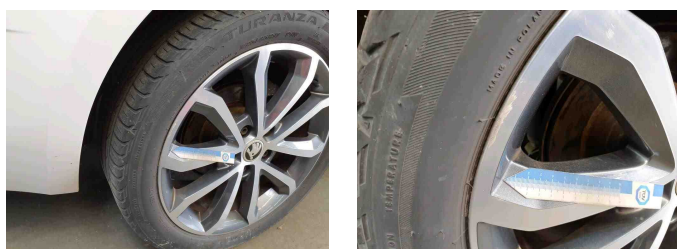

12 - Scheinwerferreinigung Abdeckung rechts - Blasenbildung - Instandsetzen + lackieren

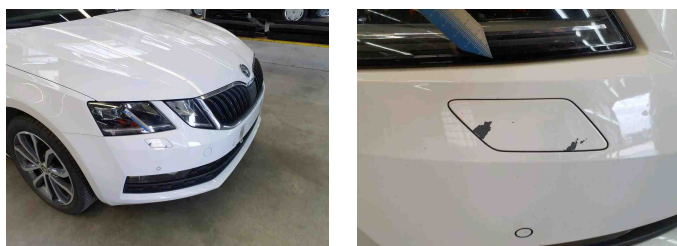


13 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

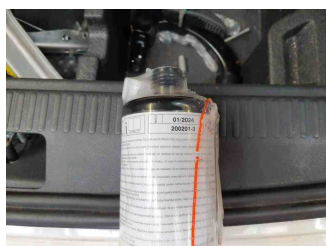

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

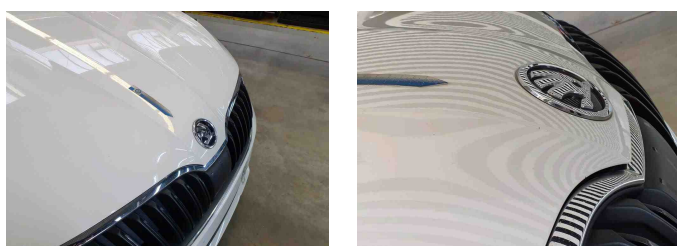





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

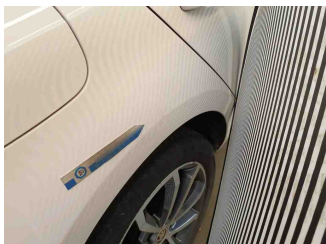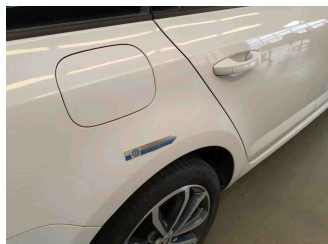


FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

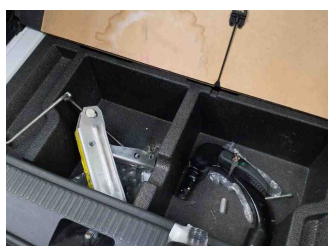

2 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

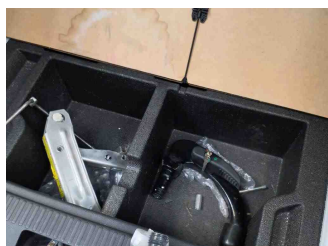



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10847951
vom: 22.06.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/5a226ea3-85fc-4e7c-bcbf-c8d9a37e5a26.pdf?boundingBoxes=true>