

BERICHT

ALLGEMEINE DATEN

Name des Rapports
19822

Mess-Datum
2026-05-28 07:21:44

Datum der Bearbeitung
2026-05-28 07:57:16

Seriennummer
44923 PRO CARBON

Maßeinheit
µm

Schäfer Automobile
Wahnsdorfer Straße 1
01468 Moritzburg

ANGABEN ZUM FAHRZEUG


Typ	SUV [Subaru Forester (2018 -)]
Marke	Subaru
Modell	Outback
Hubraum [ccm]	2498
Nennleistung [kW]	129
Fahrgestell-Nr.	JF1BS9LC2HG119822
Kraftstoffart	Benzin
Baujahr	2017

KOMMENTAR


ABMESSUNGEN

"-" bedeutet übersprungte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs


SAPL: allgemeine interpretation, karosserie aussen

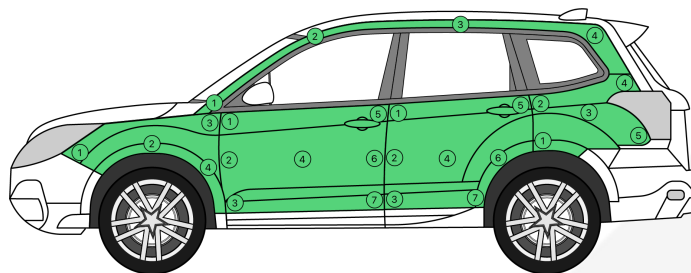

LINKE SEITE											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne links	Fe	78	99	88	90	86	99	78	-	-	-
Tür vorne links	Fe	92	131	107	115	131	95	104	105	106	92
Tür hinten links	Fe	91	129	106	129	103	91	110	116	95	99
Dachholm links	Fe	121	142	136	121	140	142	140	-	-	-
Kotflügel hinten links	Fe	91	135	114	91	107	117	122	135	-	-

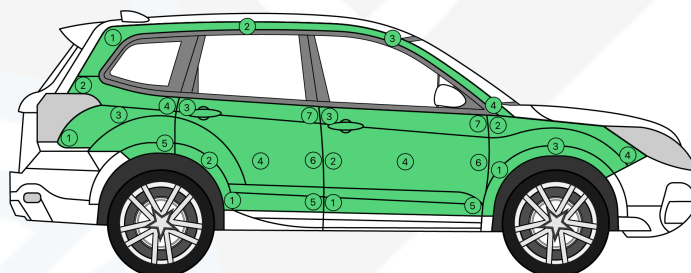


RECHTE SEITE											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne rechts	Fe+Zn	78	95	86	84	88	78	95	-	-	-
Tür vorne rechts	Fe+Zn	84	134	111	84	109	134	106	102	116	129
Tür hinten rechts	Fe	79	126	104	79	97	116	114	87	108	126
Dachholm rechts	Fe+Zn	75	108	90	86	91	108	75	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	Fe	98	126	112	121	126	98	111	104	-	-

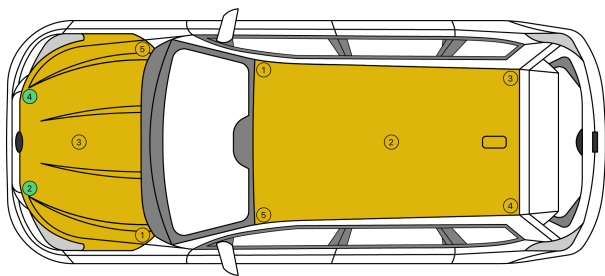

OBEN

	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorhaube	Al	160	181	170	172	162	177	160	181	-	-
Dach	Fe	173	262	215	173	262	220	224	194	-	-

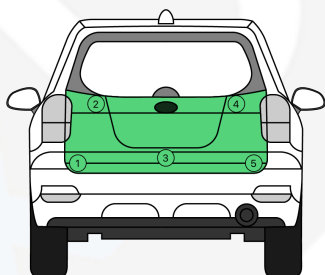

HINTEN

	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kofferraumklappe	Fe	105	114	108	107	114	106	108	105	-	-


Legende

- Aus
- Zu dünne Lackschicht
- Originale Lackschicht
- Zweite Lackschicht
- Dünne Spachtelschicht
- Dicke Spachtelschicht


ABMESSUNGEN

"-" bedeutet überspringte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs


SAPL: allgemeine interpretation, karosserie innen

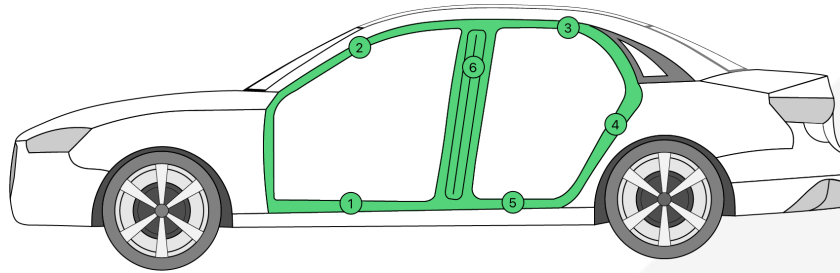


LINKE SEITE											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Linke Seite	Fe	44	70	53	56	47	44	52	48	70	-

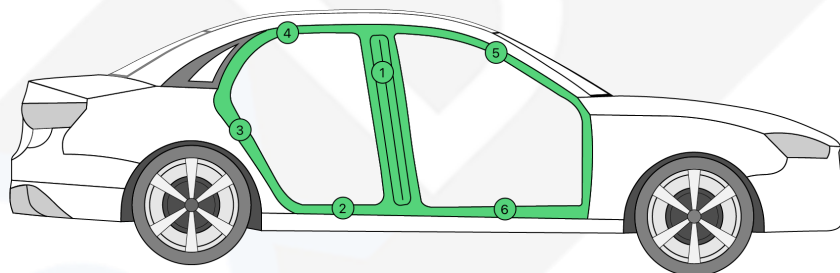

RECHTE SEITE											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Rechte Seite	Fe	47	74	57	74	57	58	51	47	55	-


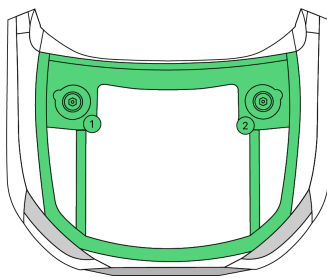


MOTORRAUM											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorraum	Fe+Zn	42	43	42	42	43	-	-	-	-	-

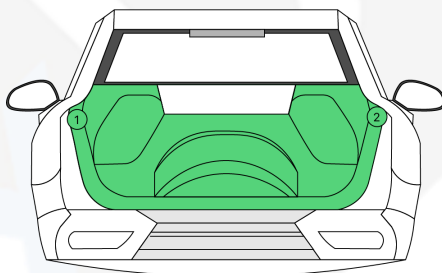

KOFFERRAUM											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kofferraum	Fe	48	53	50	48	53	-	-	-	-	-

CHARTS

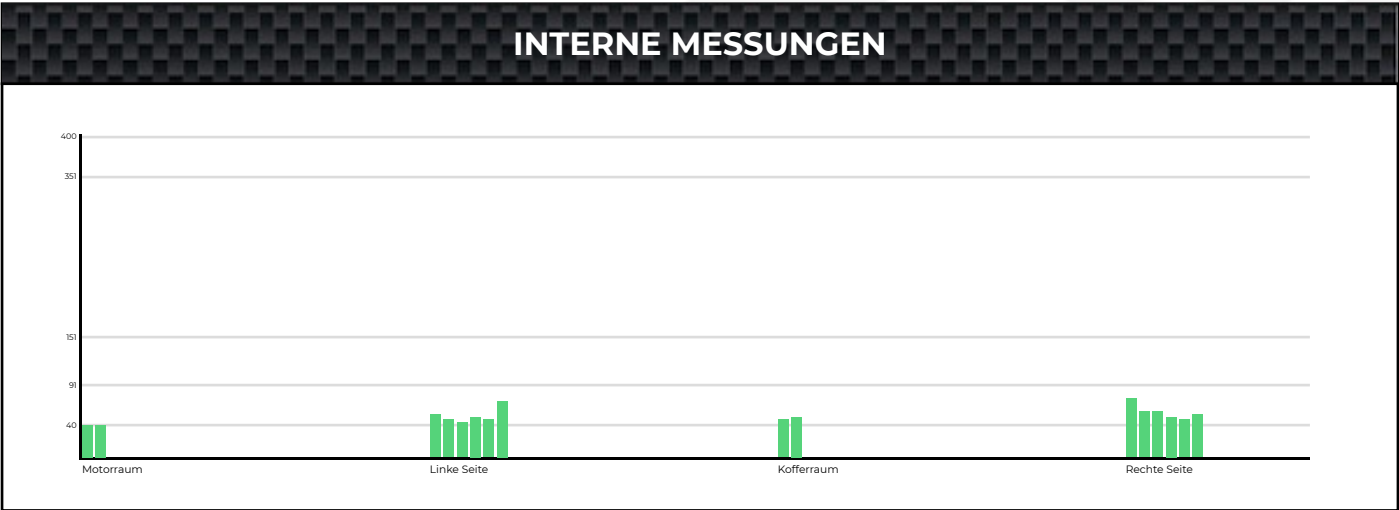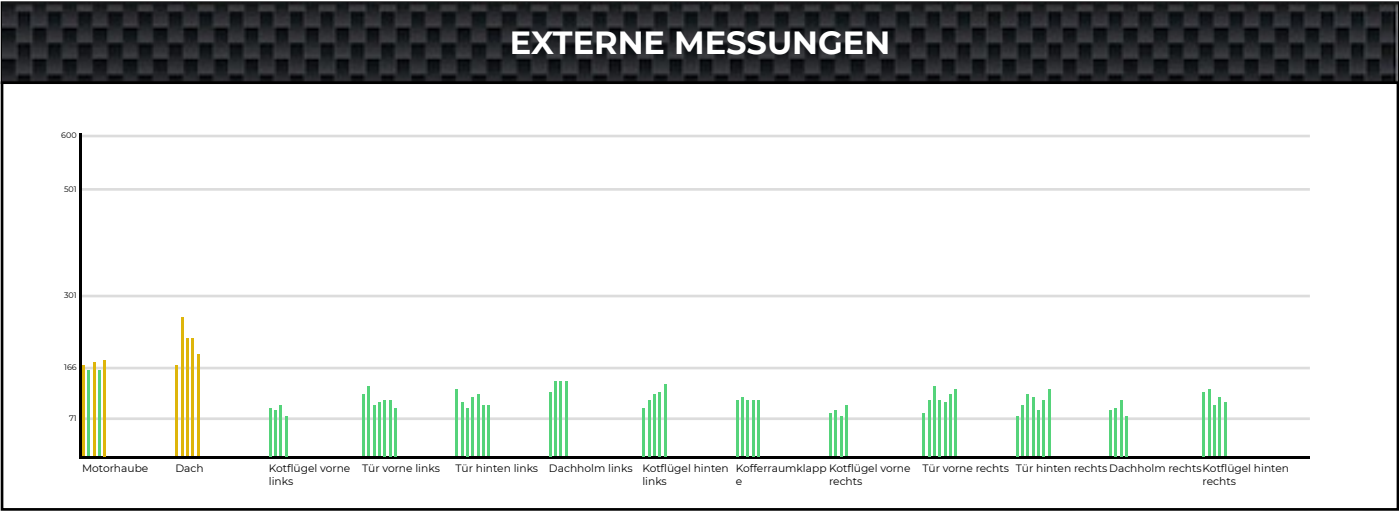

REIFEN

REIFEN					
	Hersteller	Jahreszeit	Größe	Messpunkte	Messpunkte
Links vorne	Semperit	Sommer	225/65/17	7.7mm	-mm
Rechts vorne	Semperit	Sommer	225/65/17	7.8mm	-mm
Links hinten	Semperit	Sommer	225/65/17	7.6mm	-mm
Rechts hinten	Semperit	Sommer	225/65/17	7.7mm	-mm

SYMMETRISCHE MESSUNGEN

EXTERNE MESSUNGEN														
Kotflügel vorne links	1. 90	2. 86	3. 99	4. 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotflügel vorne rechts	4. 95	3. 78	2. 88	1. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	5	8	11	6										
Tür vorne links	1. 115	2. 131	3. 95	4. 104	5. 105	6. 106	7. 92	-	-	-	-	-	-	-
Tür vorne rechts	7. 129	6. 116	5. 102	4. 106	3. 134	2. 109	1. 84	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	14	15	7	2	29	3	8							
Tür hinten links	1. 129	2. 103	3. 91	4. 110	5. 116	6. 95	7. 99	-	-	-	-	-	-	-
Tür hinten rechts	7. 126	6. 108	5. 87	4. 114	3. 116	2. 97	1. 79	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	3	5	4	4	0	2	20							
Dachholm links	1. 121	2. 140	3. 142	4. 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachholm rechts	4. 75	3. 108	2. 91	1. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	46	32	51	54										
Kotflügel hinten links	1. 91	2. 107	3. 117	4. 122	5. 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	5. 104	4. 111	3. 98	2. 126	1. 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	13	4	19	4	14									
INTERNE MESSUNGEN														
Linke Seite	1. 56	2. 47	3. 44	4. 52	5. 48	6. 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechte Seite	6. 55	5. 47	4. 51	3. 58	2. 57	1. 74	-	-	-	-	-	-	-	-
UNTERSCHIED	1	0	7	6	9	4								

FOTOS



Kilometerstand Tacho



Kratzer, Kotflügel vorne links



Delle Kratzer Tür vorne links



Schwarzer Tür hinten links



Stoßfänger hinten Kratzer



Kratzer, Seitenwand rechts




Kratzer, Tür hinten rechts




Tür vorne, Rechts Beschädigung




Kratzer, Stoßfänger vorne

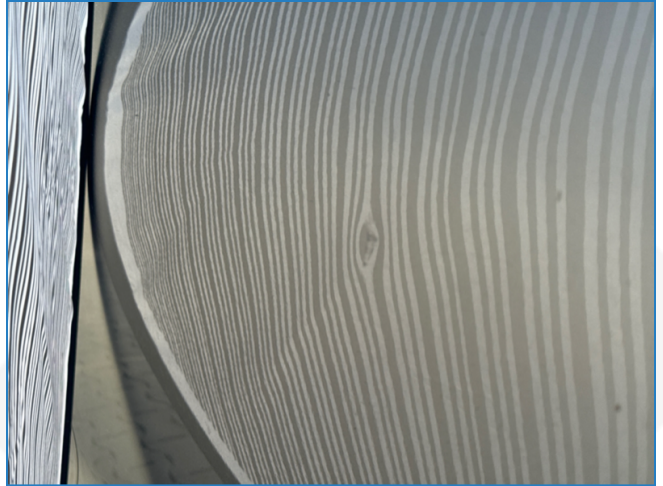


Delle Tür hinten links

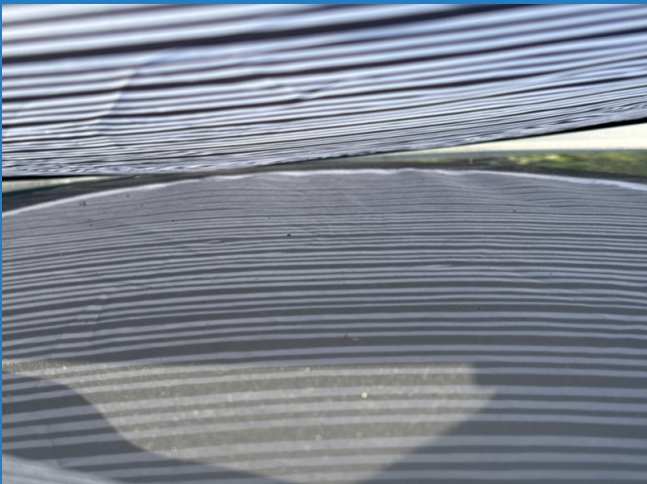

Delle Dach

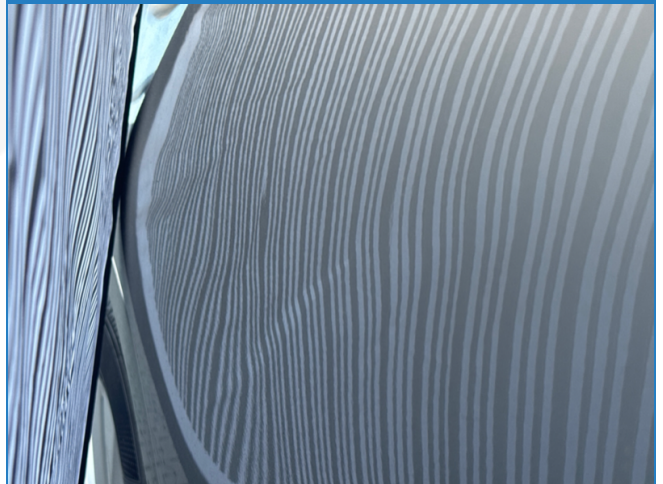

Dellen Tür hinten rechts

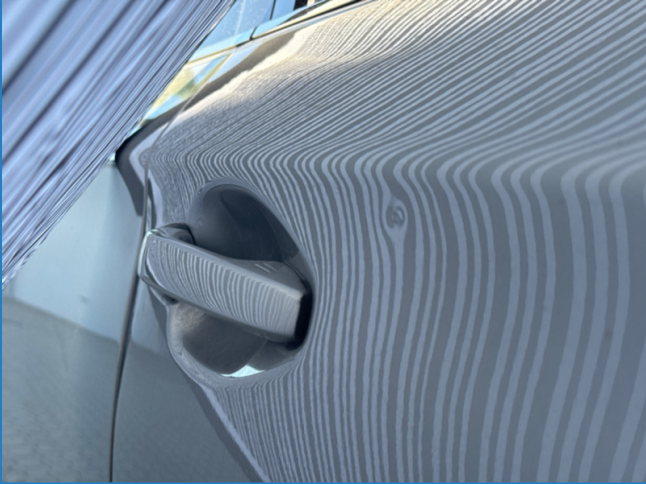

Delle Tür vorne rechts



Teppich Fahrerseite



Abnutzung Lenkrad



Kofferraumverkleidung Kratzer



Einstieg vorne, Rechts dellen