

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

bhg Autohandelsgesellschaft mbH Kehl
Straßburger Str. 11
77694 Kehl

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Angelo di Di Filippo
Tel. direkt 0761 45206-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
FR MT780
FIN
WAUZZZF45PA032486

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0212532258
bhg Autohandelsgesellschaft mbH Kehl, Straßburger Str. 11, 77694 Kehl
17.06.2026, per Mail durch Herrn Wallin.
17.06.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Angelo Di Filippo bei bhg
Autohandelsgesellschaft mbH Kehl, Straßburger Str. 11, 77694 Kehl ohne
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
17.06.2026
Vorgang FR-MT780

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.694,00 EUR
-1.423,55 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-940,00 EUR
-789,93 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich,

AU und HU in Kürze fällig.

Am Fahrzeug montiert Sommeräder, Winterradsatz im Kofferraum.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.02.2023	Letzte Zulassung	27.05.2026
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 40 TDI quattro S tronic S line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF45PA032486	HSN / TSN	0588 / BWH
Schlüssel-Nr.	10114562	Km-Stand abgelesen	138689
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Gletscherweiss / Metallic
Polster / Farbe	Stoff/Kunstleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Duplikat

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 ZR 19 93 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
rechts	245 / 35 ZR 19 93 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
2 links	245 / 35 ZR 19 93 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
rechts	245 / 35 ZR 19 93 Y	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 AO	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS AO MFS	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler S line, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informationen-System, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (58 l), LED-Heckleuchten, Ladeboden, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucher Ausführung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Y-Speichen (S-Design), Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer in LED-Technologie, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Duplikat

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
FK2	AdBlue-Tank (24 Liter)
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
1D8	Anhängevorrichtung Vorbereitung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9S9	Audi virtual cockpit plus
6FJ	Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend
3FU	Dach: Panorama-Glasdach
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
PGB	Komfortschlüssel mit sensorgest.Gepäckraumverriegelung,Gepäckraumklappe el.inkl.Diebstahlwarnanlage
X-22365	Lackierung: Metallic
QE1	Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
PCZ	Paket Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken in Verbindung mit Business Paket
W1E	Paket Business
4ZP	Paket Optik schwarz plus
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
2YD	Rad: Winter Leichtmetallräder 5-Parallelspeichen
9VD	Radiozubehör: Audi sound system
3GN	Schienensystem mit Fixierset
PV3	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrsitz
9M9	Standheizung/ -lüftung
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 nächste Wartung: am 02 / 2027
 bis Wartung verbleiben: 10.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

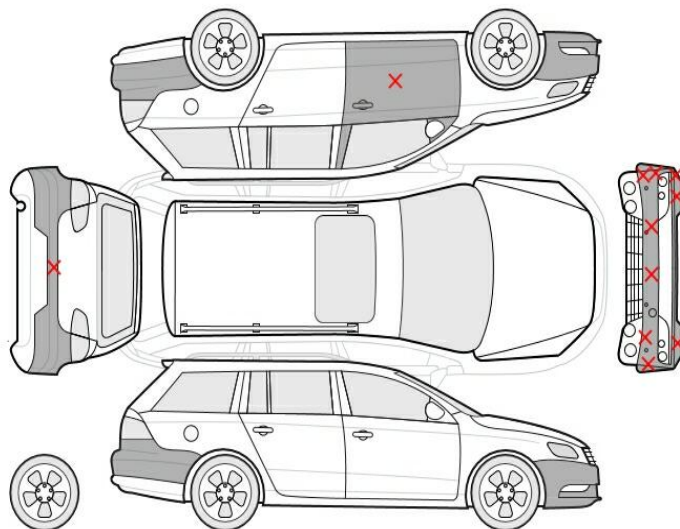

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Ladebordwand Blende eingedrückt,, erneuern (Bild 28)	121,01	144	anteilig	-48,74	-58
2. Blende Seitenverkleidung vorne links eingekerbt,, erneuern (Bild 15)	78,99	94	anteilig	-31,93	-38
3. Sitzbezug vorne links Lackablösung, Minderwert (Bild 16)	67,23	80	voll	-67,23	-80
4. Motorhaube Steinschlag, auslegen polieren (Bild 20)	16,81	20	voll	-16,81	-20
5. Türkante vorne links, auslegen polieren (Bild 19)	16,81	20	voll	-16,81	-20
6. Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25, 26)	140,34	167	anteilig	-57,14	-68
7. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23)	724,37	862	anteilig	-293,28	-349
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 27)	89,92	107	voll	-89,92	-107
9. Lackvorbereitung	168,07	200	voll	-168,07	-200
Gesamt	1.423,55	1.694		-789,93	-940

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzbezug hinten eingedrückt, (Bild 17)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18)

Duplikat**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Angelo di Di Filippo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Fahrzeugunterlagen/Sonstiges



Bild 6 : Wartungsnachweis Digital

Duplikat

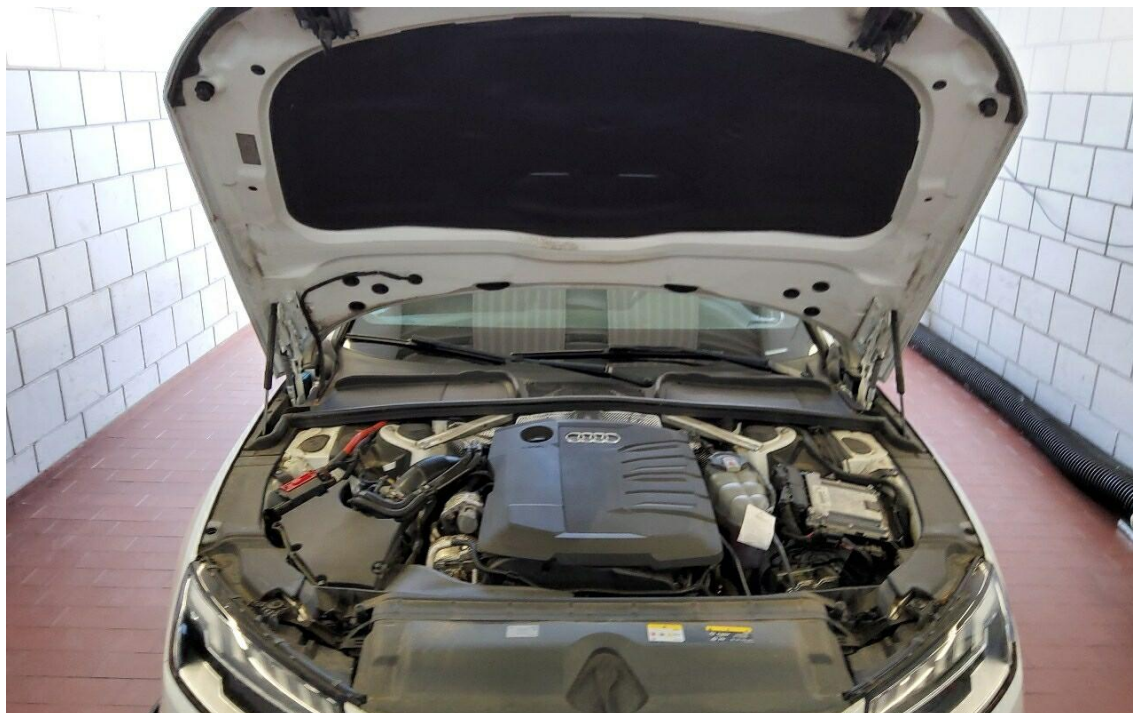


Bild 7 : Motorraum

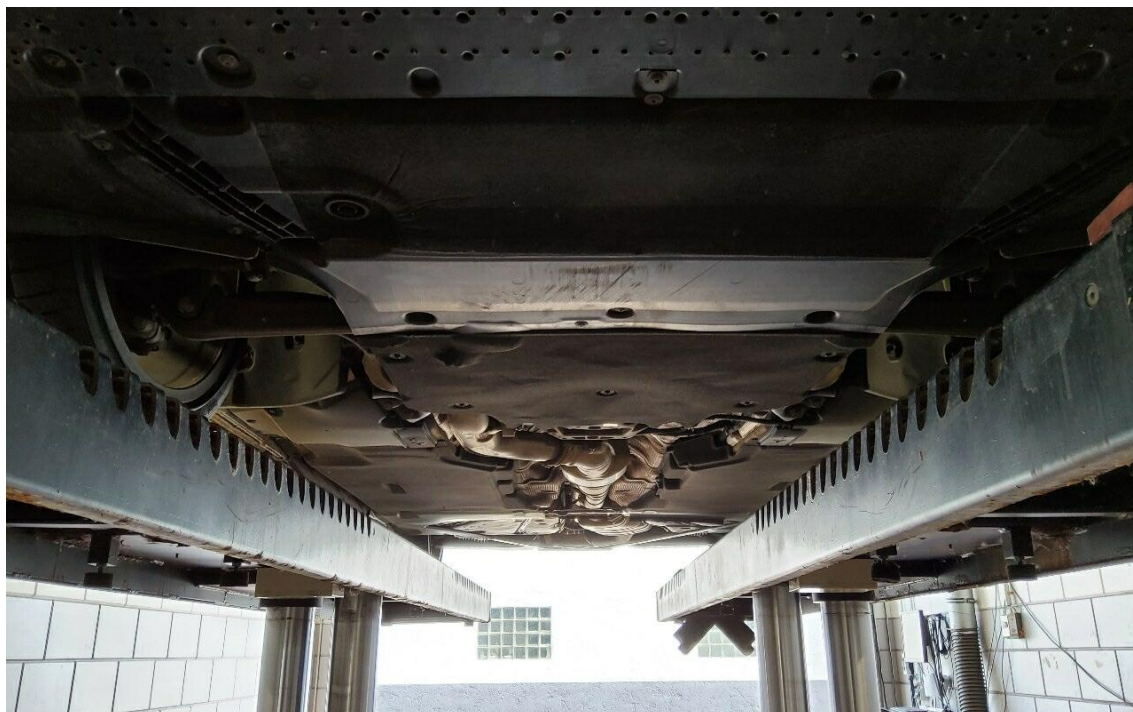


Bild 8 : Unterboden

Duplikat

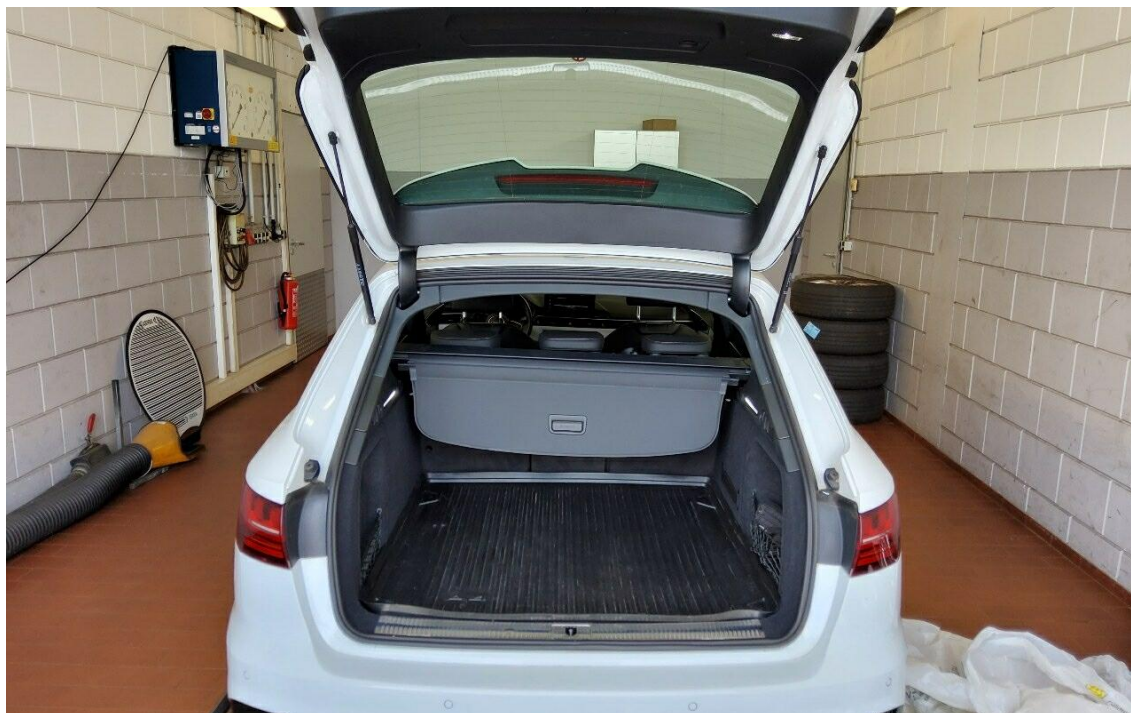


Bild 9 : Kofferraum



Bild 10 : Lose Teile

Duplikat



Bild 11 : Reifenfülldichtmittel



Bild 12 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen) im Kofferraum

Duplikat



Bild 13 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)



Bild 14 : Fahrbereifung

Duplikat



Bild 15 : Blende Seitenverkleidung vorne links eingekerbt,



Bild 16 : Sitzbezug vorne links Lackablösung, Minderwert

Duplikat



Bild 17 : Sitzbezug hinten eingedrückt,

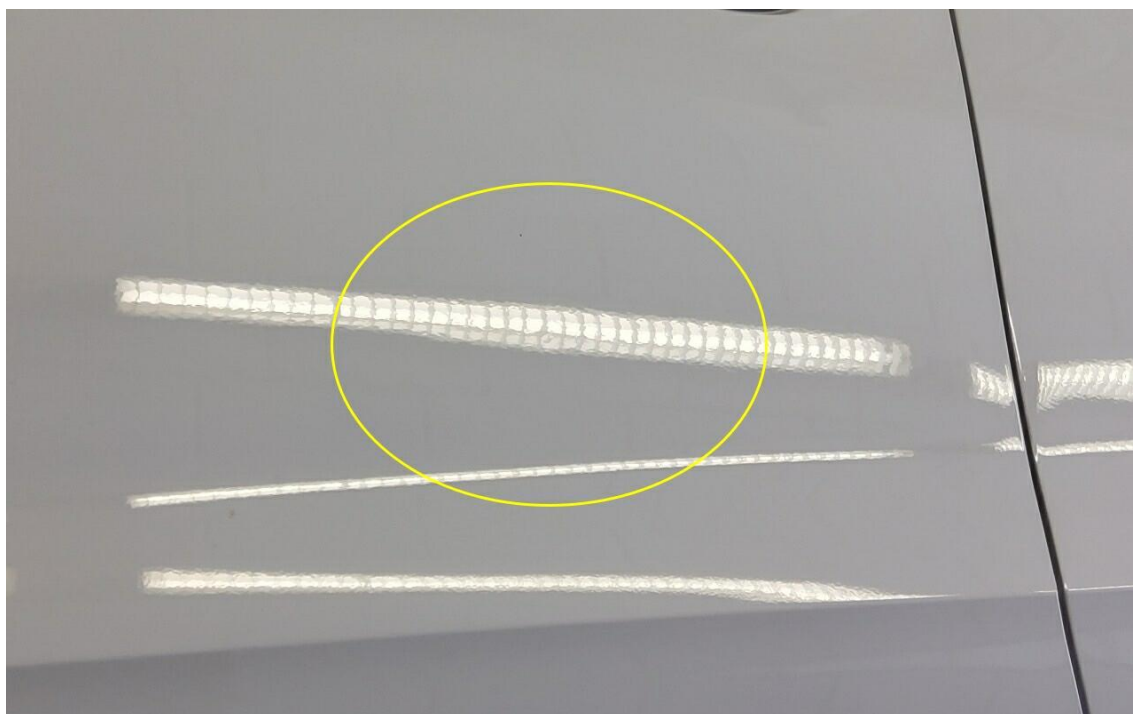


Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur

Duplikat

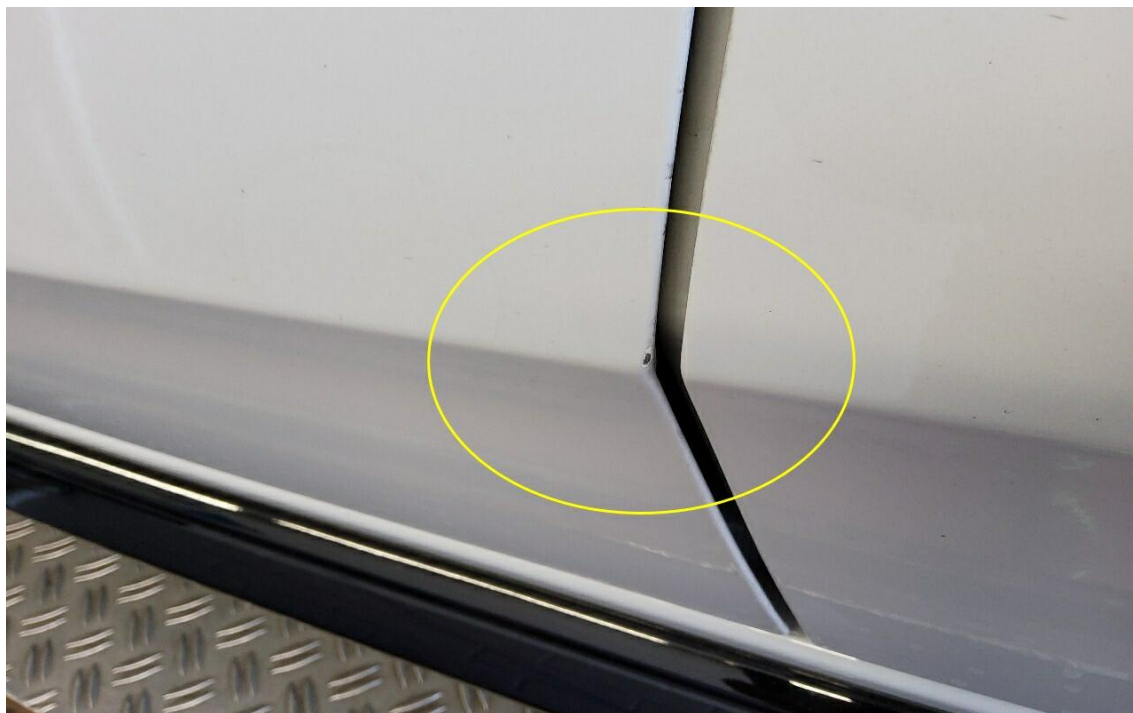


Bild 19 : Türkante vorne links, auslegen polieren

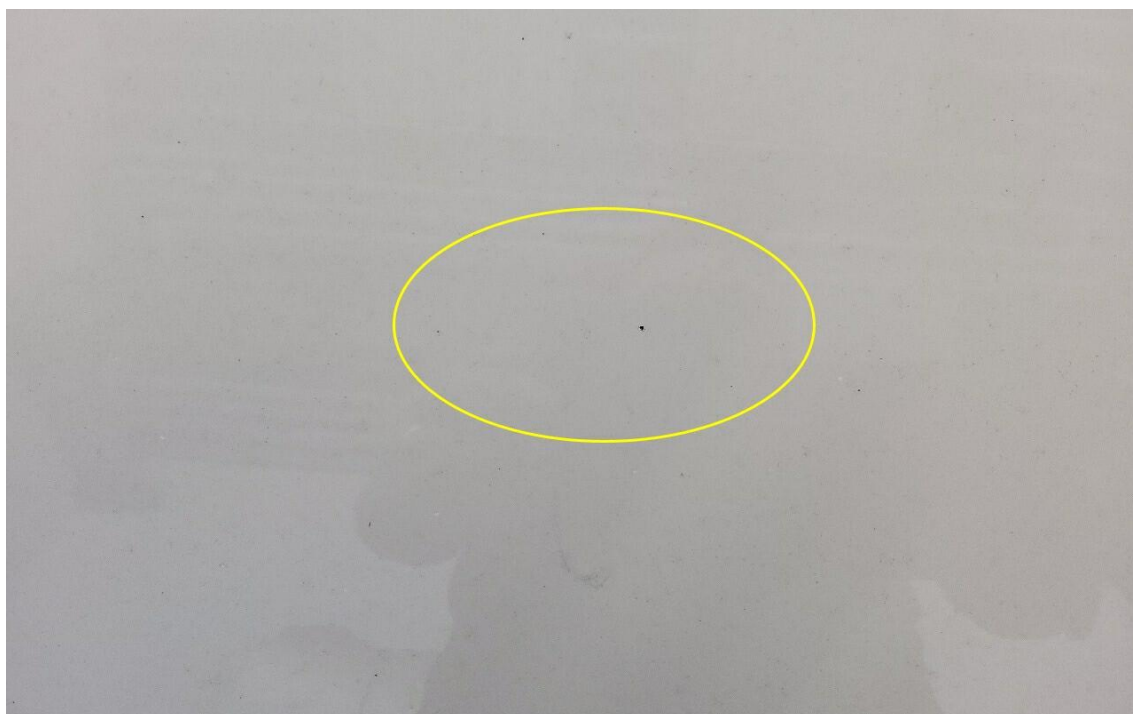


Bild 20 : Motorhaube Steinschlag, auslegen polieren

Duplikat



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 25 : Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat

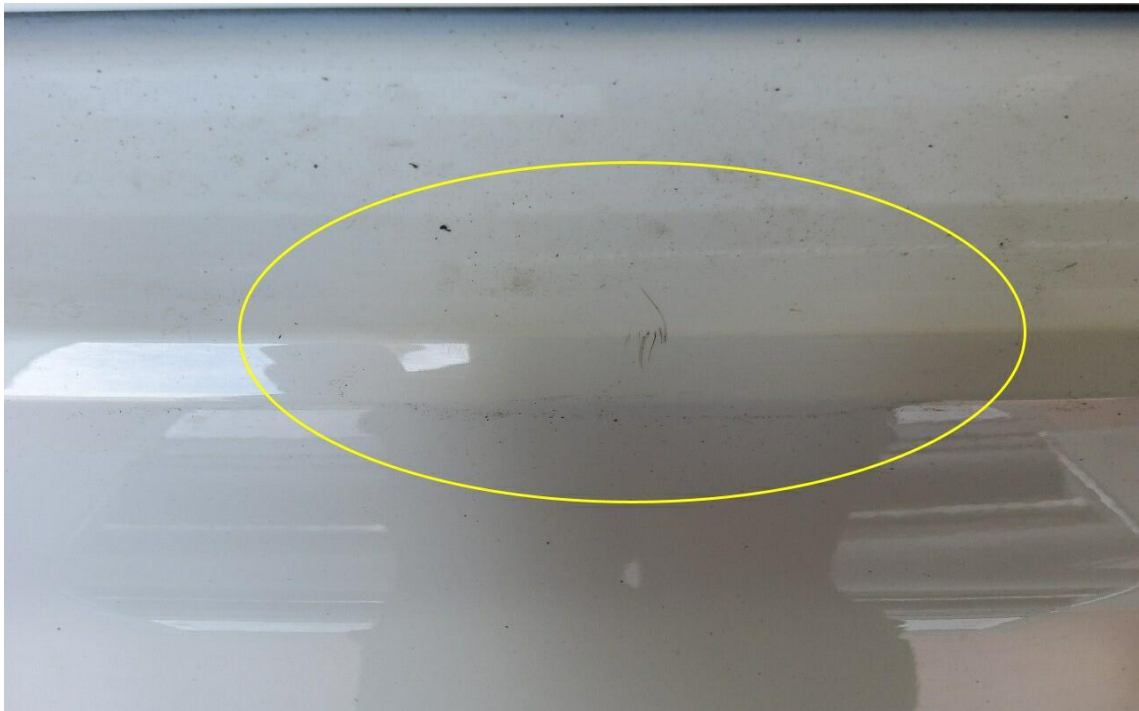


Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

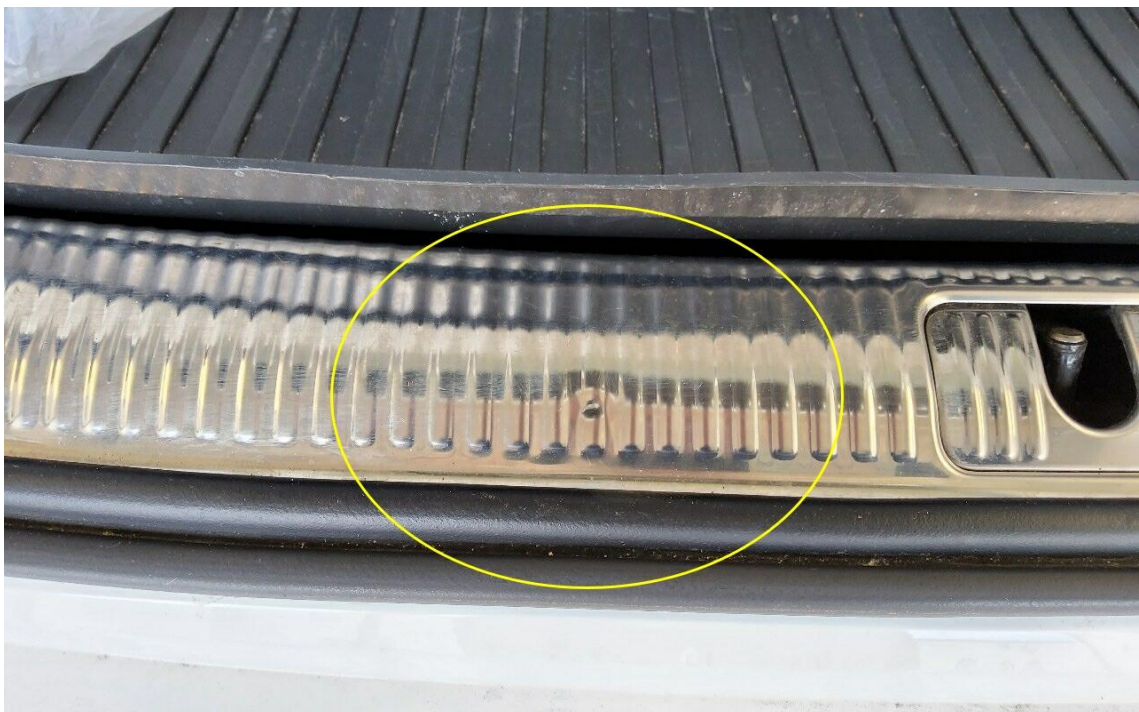


Bild 28 : Ladebordwand Blende eingedrückt,