

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1730226
Auftrag vom: 18.06.2025 / 18:24 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020030284

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.700,00 €

Minderwerte gesamt: 1.470,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 26.06.2025 / 08:45 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8004 / ANL	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia 2.0 TDI DPF Tour (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	25.05.2020
Letztzulassung:	25.05.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2027
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	7	Laufleistung abgelesen:	138922 km
Laufleistung geschätzt:	138922 km		
Farbe außen			
Farbe außen:	Schwarz-Magic	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	Iag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	Iag vor
HU - Prüfbericht:	Iag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 91 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 91 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

TireFit: Ja

TireFit Ablaufdatum: 01.2024

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Bereifung Zustand: abgefahren

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
2	205/55 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
3	205/55 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/55 R 16,0 91 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Probelauf: durchgeführt

Fahrzeugzustand: verschmutzt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion (Datum): 07.08.2024

Letzte Inspektion (km-Stand): 116079

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

Ölstand: ausreichend

Kühlwasserstand: ausreichend

Kraftstoffstand: ¼

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden	1	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand links	327

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Tirefit (Reifendichtmittel), abgelaufen, erneuern

Mechanik / Motorraum

Fahrzeugfront, Dämmung Spritzwand, beschädigt, akzeptierter Schaden

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Dachhimmel hinten, beschädigt, Smart Repair

Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen

Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verschürft, akzeptierter Schaden

Karosserie

Dach, Dach, 3 Dellen , Smart Repair - Kostenerweiterung möglich

Lackierung

rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, Kratzer, Smart Repair

linke Seite, Außenspiegelgehäuse links, Kratzer, akzeptierter Schaden

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, Kratzer, polieren - Kostenerweiterung möglich

Felgen / Bereifung

Fahrzeugzubehör, Winterwadsatz, 2x Reifen vorn - Profiltiefe vertraglich unterschritten, erneuern

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Seitenwand hinten links

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 72 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 72 Fotos

Dokumentennummer:

1730226

Amtliches Kennzeichen:

M-OE862

Fahrzeugidentifikationsnummer:

TMBJJ9NE5L0160471



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

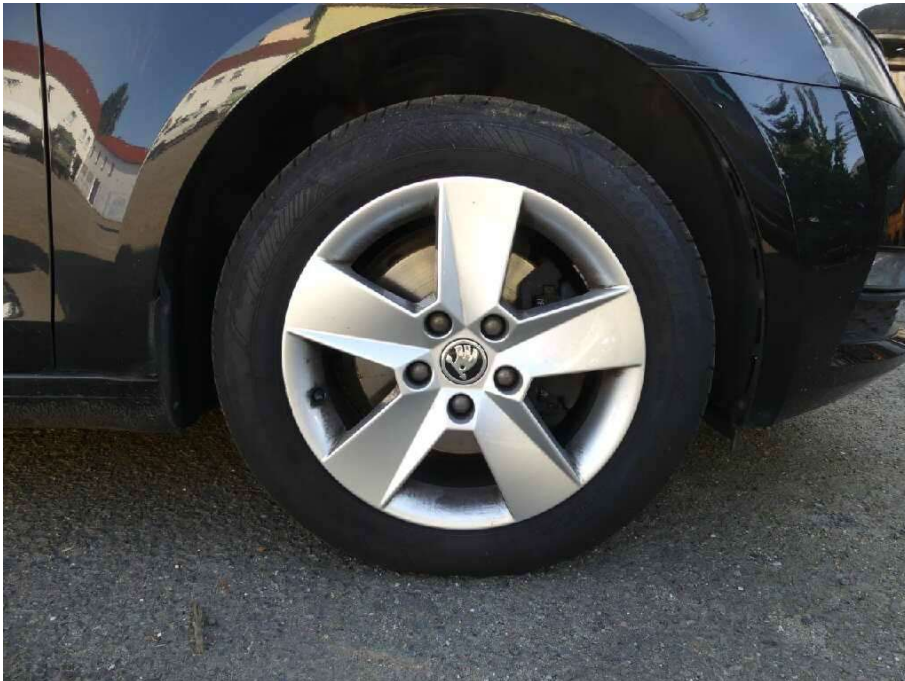


Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz

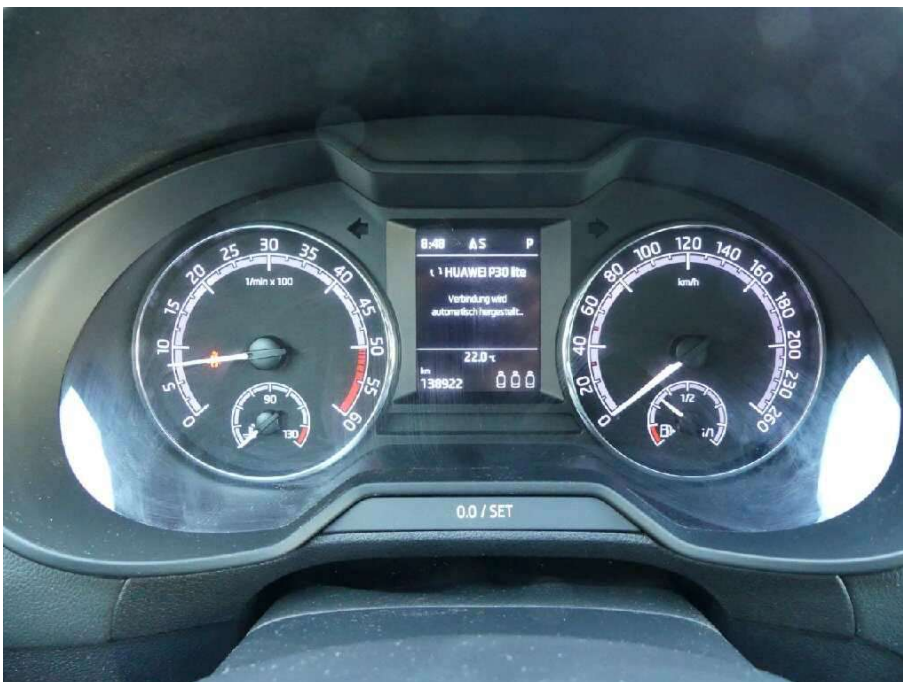


Bild 12: Tacho

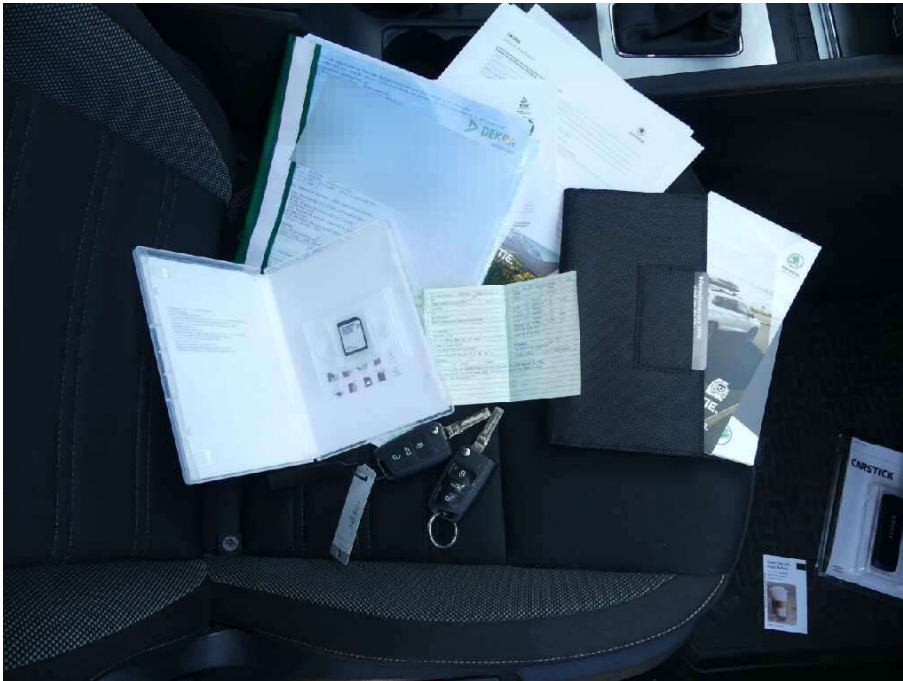


Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

VAS 0161
01-11-ABW
TESTBEREICH

Wartungsliste
SKODA

Veh.-Zulassung: 51529D Kennzeichen: Zuzulassung: 2552-08-01
 MKB: 08FA Kilometerstand: 136070 Serviceintervall:
 ST: GKS Modelljahr: 2010 Datum: 07.08.2014
 UAW

Inspektion mit Ölwechsel (Festlegen)

empfangen: ☐ durchgeführt: ☒ nicht: ☐ beibehalten: ☐

prüfen und Werkstatttermin zu aktivieren

Item: ☐ durchgeführt: ☒ nicht: ☐ beibehalten: ☐

h-Anzeige: Zerkleiseren ☒ ☐ ☐

Öl im Ölsammelwanne, Kofferraum- und Beleuchtung: Funktion prüfen ☒ ☐ ☐

Leuchten prüfen ☒ ☐ ☐

Algenentferner: Gehäuses reinigen und Filtereinsetzen ☒ ☐ ☐

Wasserwanne und Schmutzfangvorrichtung: Spritzdüsenanstellung prüfen ☒ ☐ ☐

ur-ST: Flasche und ihren Originalverschluss auf prüfen: Verfallsdatum des Raddienstmittels prüfen ☒ ☐ ☐

Verbandskasten, Wundtrocken und Wärmeweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen ☒ ☐ ☐

Fahrzeug von außen: ☒ durchgeführt: ☒ nicht: ☐ beibehalten: ☐

Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage ☒ ☐ ☐


Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage ☒ ☐ ☐

Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen ☒ ☐ ☐

Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen ☒ ☐ ☐

Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen ☒ ☐ ☒

Seite 8 von 36

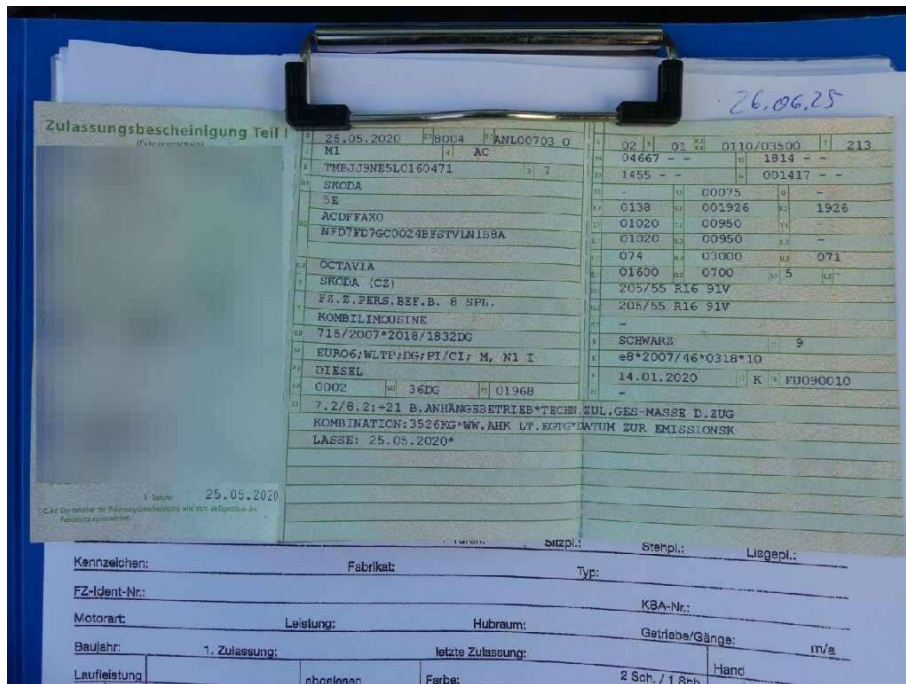

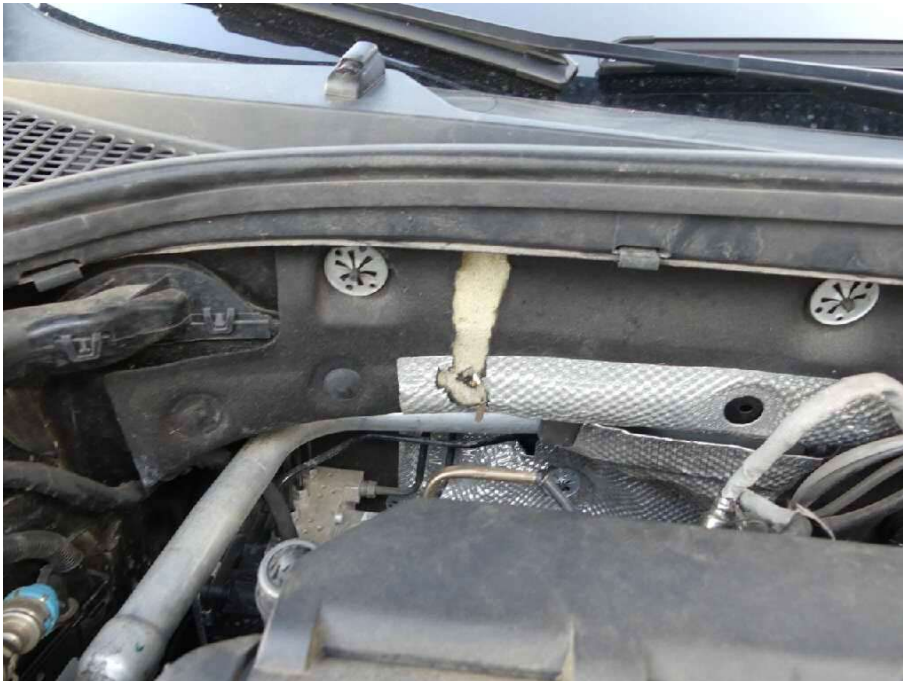


Bild 19
Fahrzeugfront Dämmung Spritzwand beschädigt



Bild 20
Innenraum Dachhimmel hinten beschädigt



Bild 21
Innenraum Dachhimmel hinten beschädigt



Bild 22
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 23
Innenraum verschmutzt



Bild 24
Innenraum Dachhimmel hinten beschädigt



Bild 25
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 26
Innenraum Innenraum verschmutzt

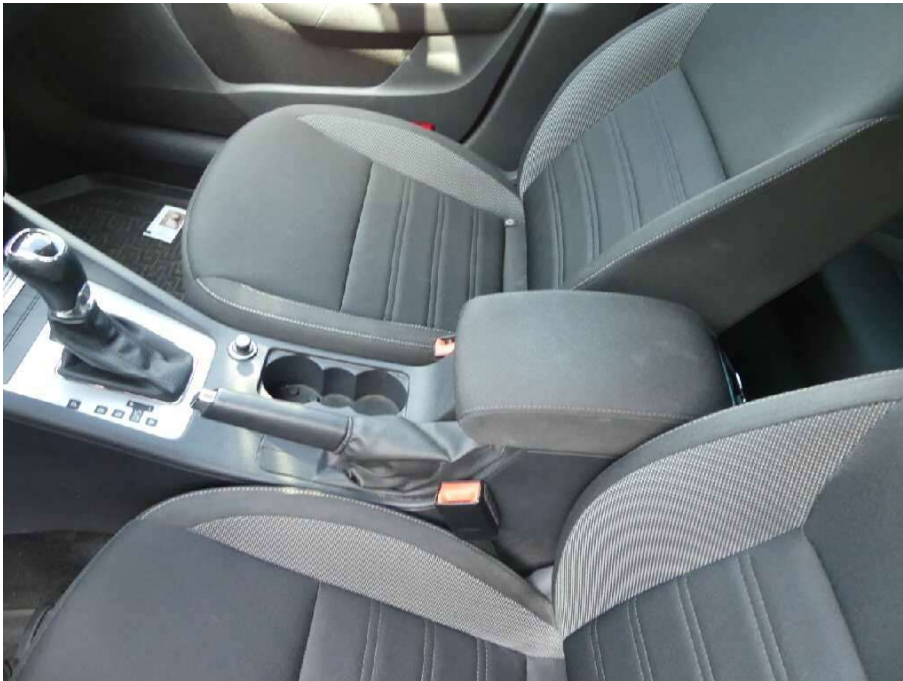


Bild 27
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 28
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 29
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 30
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 31
Innenraum Innenraum verschmutzt

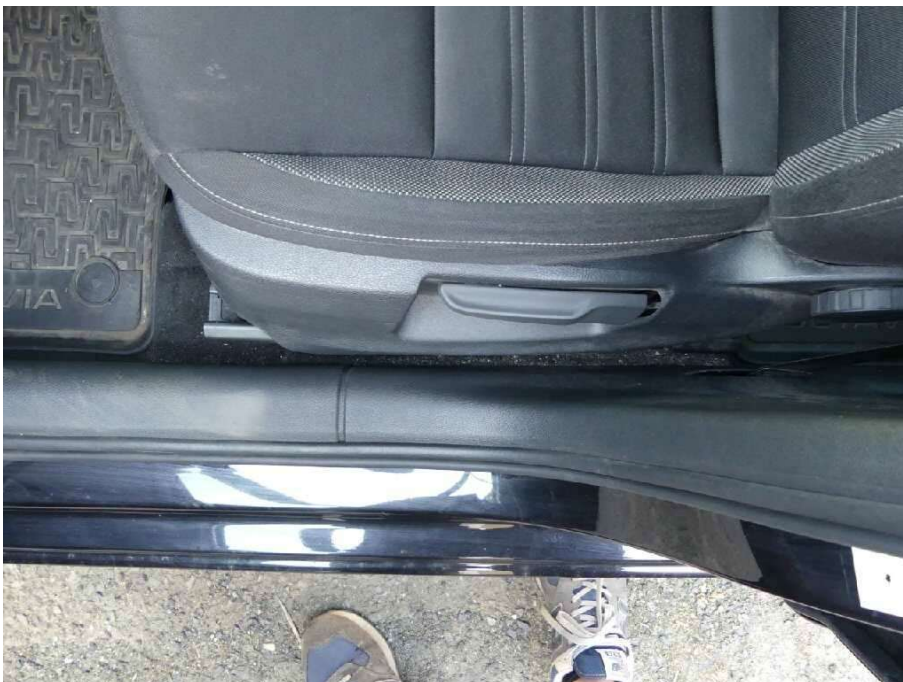


Bild 32
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 33
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 34
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 35
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 36
Innenraum Innenraum verschmutzt



Bild 37
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 38
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft

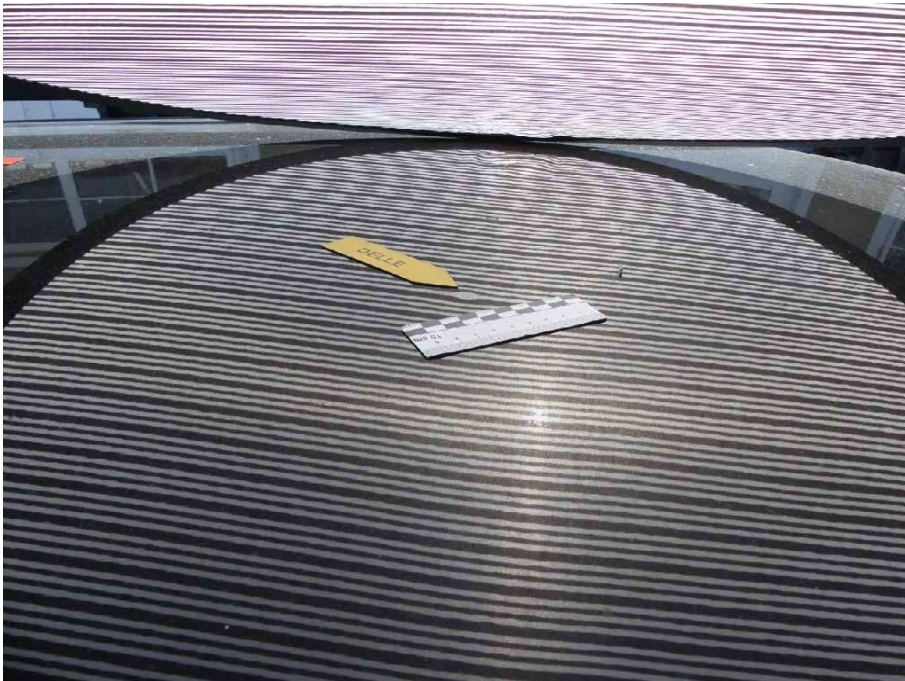


Bild 39
Dach Dach 3 Dellen



Bild 40
Dach Dach 3 Dellen



Bild 41
Dach Dach 3 Dellen



Bild 42
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Kratzer



Bild 43
linke Seite Außenspiegelgehäuse links Kratzer



Bild 44
linke Seite Außenspiegelgehäuse links Kratzer



Bild 45
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 46
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 47
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 48
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 49
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 50
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 51
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

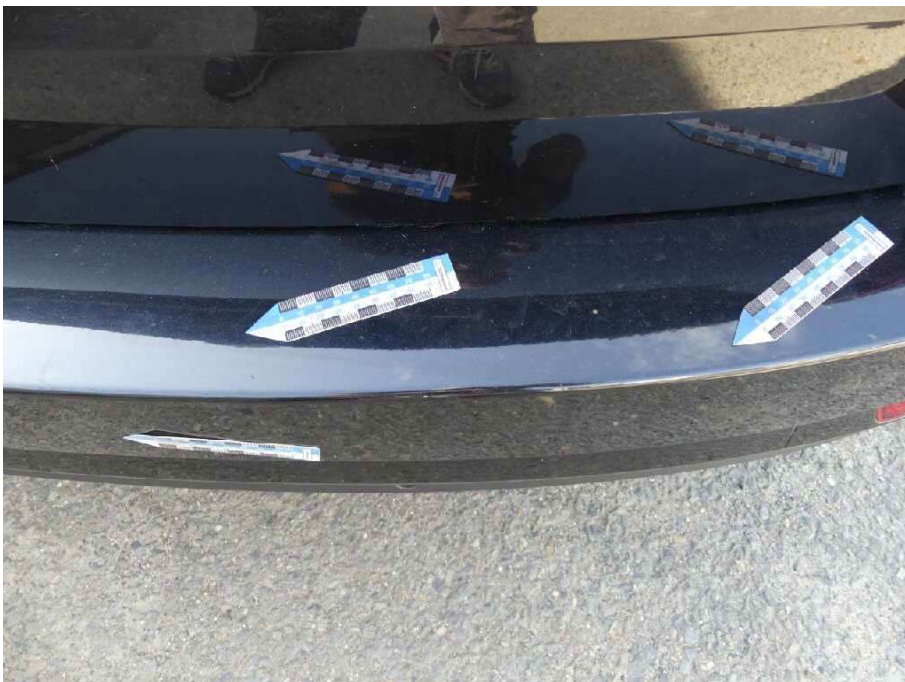


Bild 52
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 53
Fahrzeugzubehör Winterradsatz 2x Reifen vorn - Profiltiefe vertraglich unterschritten



Bild 54
Fahrzeugzubehör Winterradsatz 2x Reifen vorn - Profiltiefe vertraglich unterschritten



Bild 55
Fahrzeugzubehör Winterradsatz 2x Reifen vorn - Profiltiefe vertraglich unterschritten



Bild 56
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 57
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 58
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 59
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 60
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer

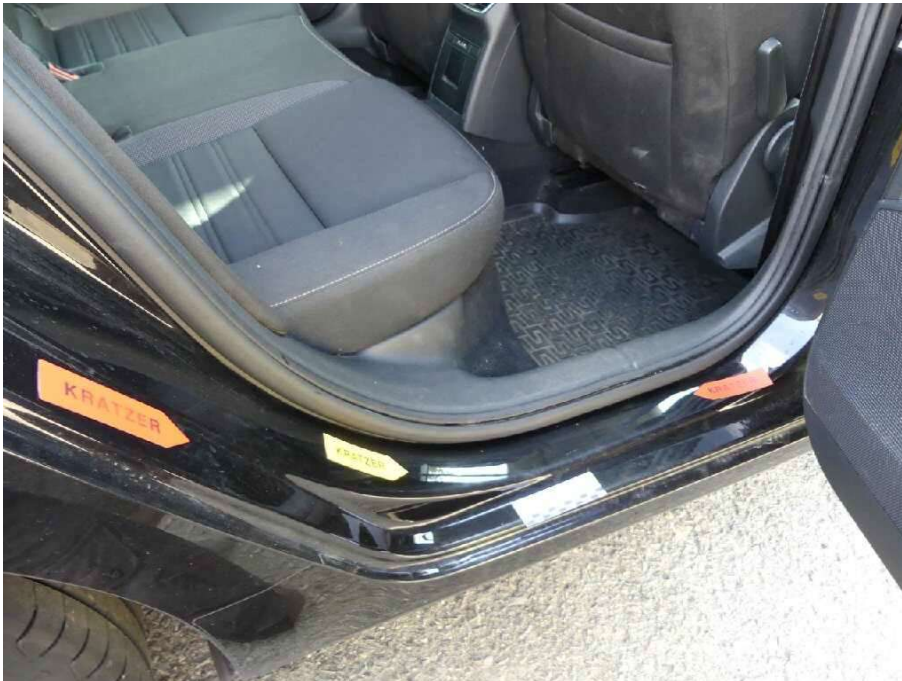


Bild 61
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 62
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 63
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 64
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 65
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 66
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 67
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 68
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 69
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 70
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 71
Fahrzeug Fahrzeug komplett Kratzer



Bild 72
Fahrzeugzubehör Tirefit (Reifendichtmittel) abgelaufen