TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47601627

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2026

Gutachten

Betreff	Hereinnahmebewertung Inzahlungnahme Vermarktungsprotokoll
Besichtigungsdatum / Ort	16.09.2026 / WELLER Premium GmbH Bergedorfer Str. 68 21033 Hamburg
Vehicle identification number	WBA41EU0509S92792

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47601627

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2026

Gutachten

Betreff	Hereinnahmebewertung Inzahlungnahme Vermarktungsprotokoll
Besichtigungsdatum / Ort	16.09.2026 / WELLER Premium GmbH Bergedorfer Str. 68 21033 Hamburg
Besichtigung durch	Max Sharma
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X5 xDrive50e
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DJM 00011
Vehicle identification number	WBA41EU0509S92792
Erstzulassung / Letzte Zulassung	15.09.2023 / 15.09.2023
Nächste HU	09/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	47.239 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Zylinder	2.998 ccm / 6
Leistung	230 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.200
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig

Restlauf bis Service	31.000 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/45 R20 110Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	5 / 5
#2 305/40 R20 112Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	6 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
3	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - Wertminderung
4	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Witterungsbedingt (Regen/Nässe) war die Sichtprüfung des Fahrzeugs teilweise eingeschränkt. Nicht erkennbare Schaden können daher nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund der erheblichen Verschmutzung des Fahrzeugs ist die Erkennbarkeit von Kratzer sowie Dellen eingeschränkt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47601627

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2026



Unterschrift Sachverständiger (Max Sharma)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47601627

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

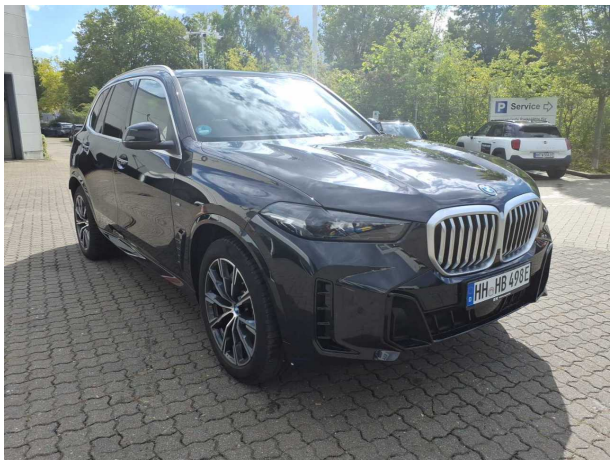


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

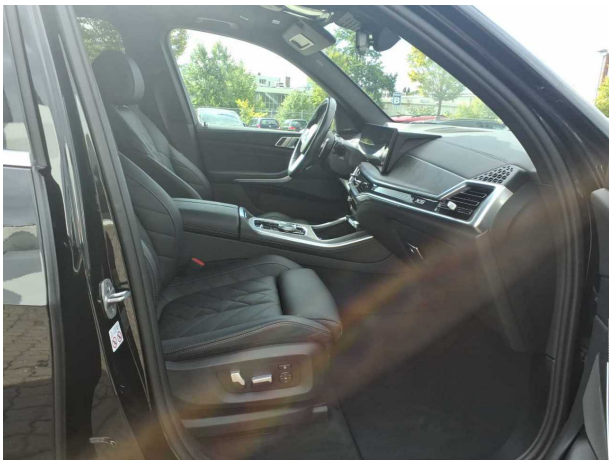


Abbildung 5: Innenraum

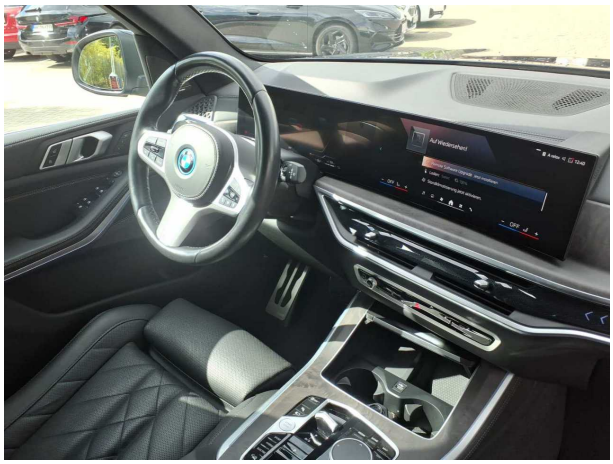


Abbildung 6: Innenraum

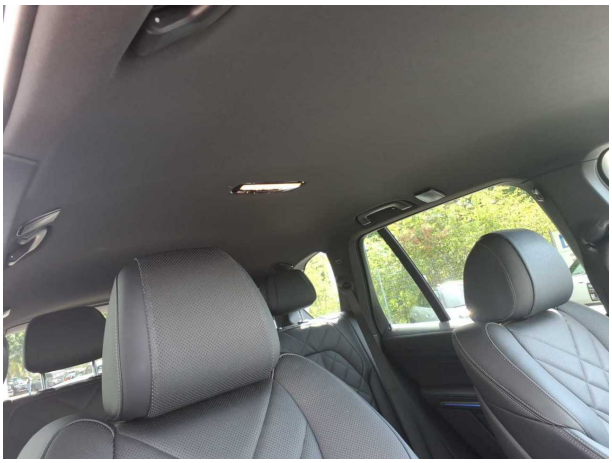


Abbildung 7: Innenraum

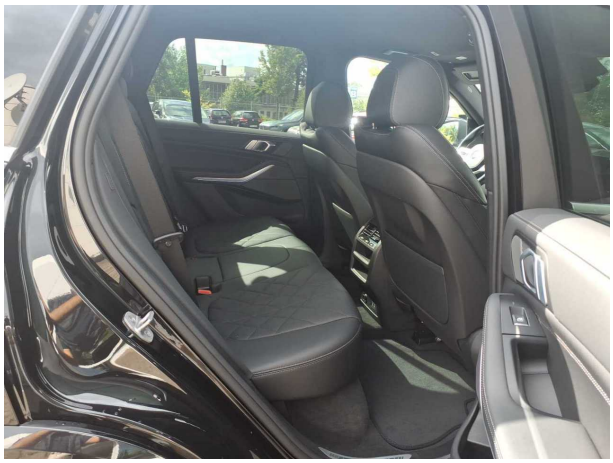


Abbildung 8: Innenraum

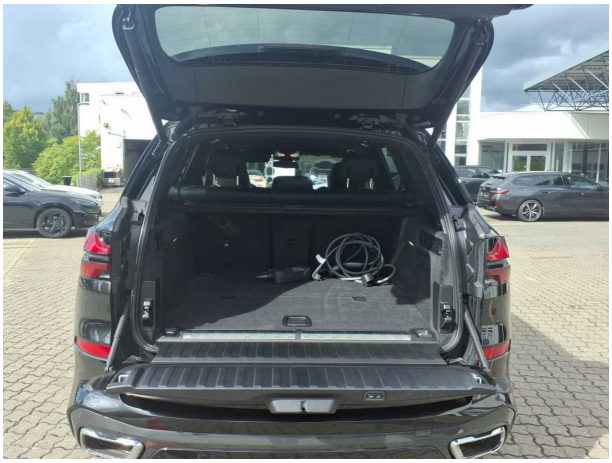


Abbildung 9: Innenraum

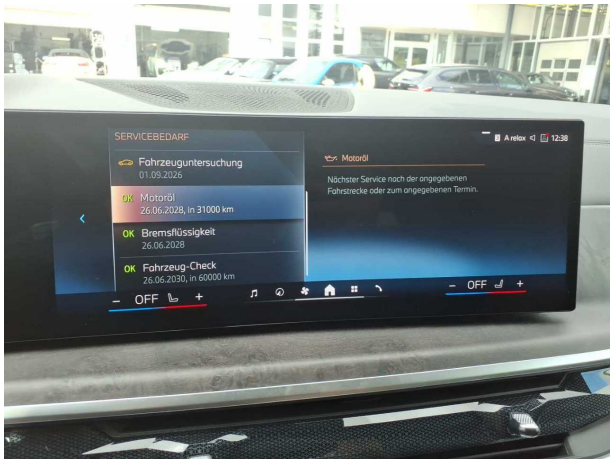


Abbildung 10: Sonstiges

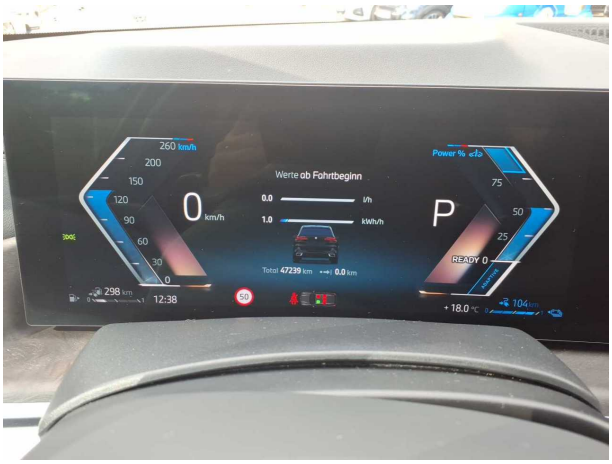


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47601627


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2026

Beschädigungsfotos

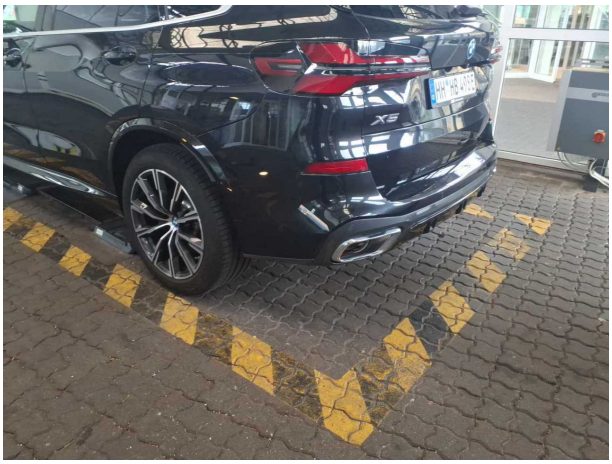

Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

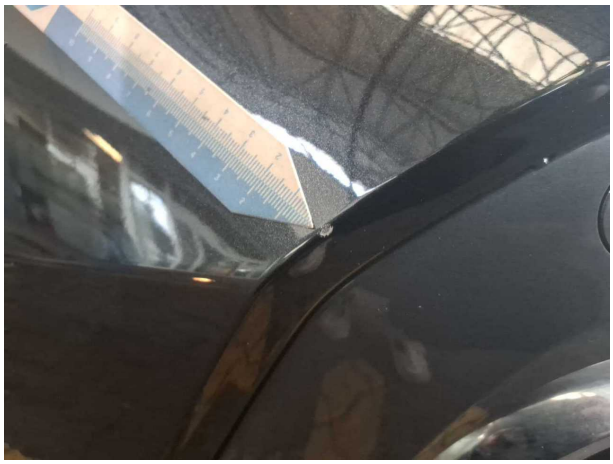


Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - Wertminderung

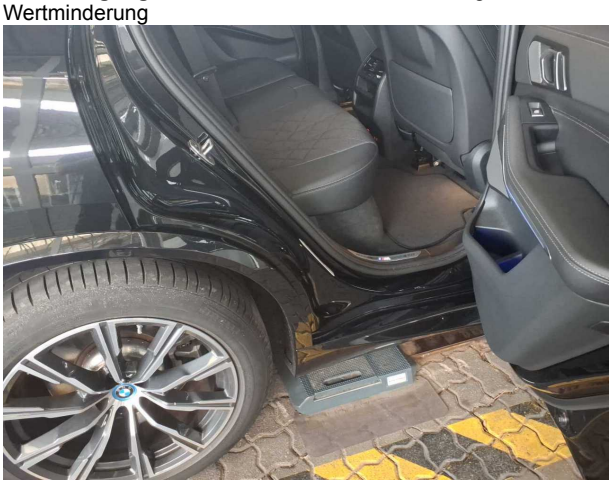

Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47601627

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 16.09.2026



Beschädigung 4: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

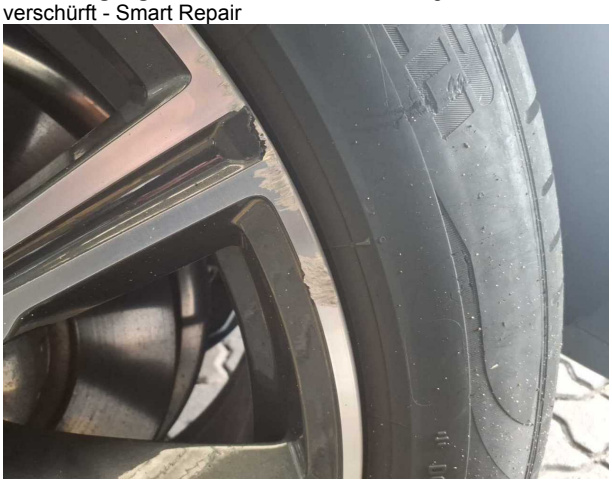

Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug